



# WORKSHOP GUIDES: SCREW THREADS


## SECTION 1: ประเภทของเกลียว (TYPES OF THREADS)

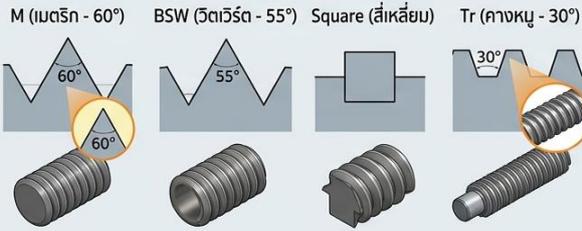

## SECTION 2: เกลียวปากเดียว และ เกลียวหลายปาก (SINGLE-START VS. MULTI-START THREADS)

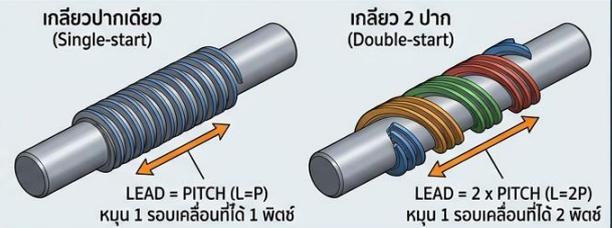

## SECTION 3: วิธีการกลึงเกลียว 2 ปาก (DOUBLE-START THREADING)

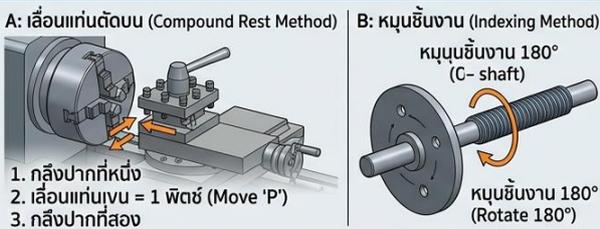

## SECTION 4: การตรวจสอบเกลียว (THREAD INSPECTION)



### ส่วนที่ 1: ประเภทของเกลียว (TYPES OF THREADS)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 1 (บนซ้าย)
- พวกเขาจะเห็นหน้าตัด (Profile) ของเกลียวชนิดต่างๆ ครูเน้นย้ำ "มุมยอดเกลียว" ไว้อย่างชัดเจน (เช่น เกลียวเมตริก M 60°, เกลียวบริติชวีท BSW 55°, เกลียวคางหมู Tr 30°)
- **ความรู้พื้นฐาน:** การจำมุมเหล่านี้สำคัญมากนะ! เวลาไป ลับมีดกลึง ต้องเลือกใช้ Center Gauge ให้ถูกอัน เพื่อให้ได้มุมเกลียวที่ถูกต้องครับ

### ส่วนที่ 2: เกลียวปากเดียว และ เกลียวหลายปาก (SINGLE-START VS. MULTI-START THREADS)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 2 (บนขวา)
- ครูออกแบบภาพนี้มาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการแยกไม่ออกระหว่าง \*\* Pitch (P)\*\* และ Lead (L)
- ดูตัวอย่างเกลียวปากเดียว ( $L = P$ ) และเกลียว 2 ปาก ( $L = 2P$ ) ครูใช้สีแยกให้เห็นชัดเจนว่า เกลียวหลายปากจะมีร่องเกลียวหลายเส้นพันคู่กันไป และเมื่อหมุนครบ 1 รอบ จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเป็นหลายเท่าของพิตช์ครับ

### ส่วนที่ 3: วิธีการกลึงเกลียว 2 ปาก (DOUBLE-START THREADING)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 3 (ล่างซ้าย)
- นี่คือนขั้นตอนปฏิบัติหน้าเครื่อง สรุป 2 วิธีที่ใช้จริงมาให้:
  - **วิธี A:** "เลื่อนแท่นตัดบน (Compound Rest Method)" – มีลำดับขั้นตอน 1, 2, 3 และระบุจุดที่ต้องเลื่อนระยะ 1 พิตช์
  - **วิธี B:** "หมุนชิ้นงาน (Indexing Method)" – แสดงภาพการหมุนชิ้นงานไป 180 องศา ก่อนกลึงปากที่สอง

#### ส่วนที่ 4: การตรวจสอบเกลียว (THREAD INSPECTION)


- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 4 (ล่างขวา)
- รวบรวมเครื่องมือวัดที่นักเรียนต้องใช้จริงในห้องปฏิบัติการ:
  - การใช้ **เกจวัดเกลียว (Screw Pitch Gauge)** ตรวจสอบระยะพิตช์
  - การใช้ **เกจวงแหวน/ปลั๊กเกจ (Ring/Plug Gauge)** ตรวจสอบ Go/No-Go
  - และไดอะแกรมการใช้ **เส้นลวด 3 เส้น (Three-wire method)** ร่วมกับไมโครมิเตอร์ ซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการหาเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ครับ

## ประโยชน์ของเกลียว (BENEFITS OF SCREW THREADS)



### 1. ใช้ในการจับยึด (Fastening)

#### 1. FASTENING & JOINING

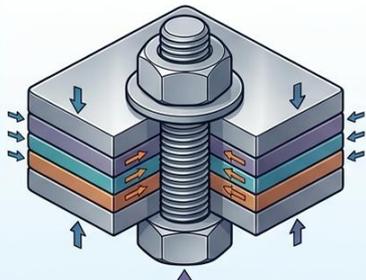


ยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา  
เช่น โบลต์ น๊อต สกรู  
Securely join parts together,  
e.g., bolts, nuts, screws



### 2. ใช้ในการส่งกำลัง (Power Transmission)

#### 2. POWER TRANSMISSION

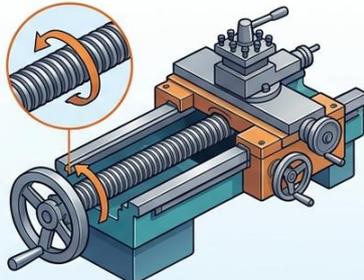


เปลี่ยนการหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น  
เช่น เฟล่านำเครื่องกลึง  
Convert rotation to linear motion,  
e.g., lathe lead screw



### 3. ใช้ในการปรับตั้ง/วัด (Adjustment & Measurement)

#### 3. ADJUSTMENT & MEASUREMENT

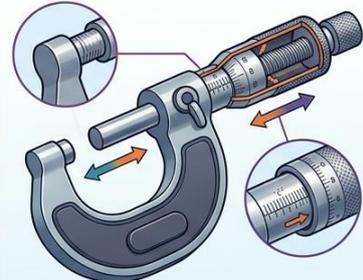

ปรับตำแหน่งหรือวัดขนาดอย่างละเอียด  
เช่น เกลียวไมโครมิเตอร์  
Fine-tune position or precise measurement,  
e.g., micro-meter thread

#### ส่วนที่ 1: ใช้ในการจับยึด (FASTENING)

- **คำอธิบาย:** (ซ้ายสุด) ครูใช้ภาพตัวอย่างของ **โบลต์ (Bolt)**, **น๊อต (Nut)**, และ **สกรู** ยึดชิ้นส่วนโลหะหลายชั้นเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา มีลูกศรแสดงทิศทางของแรงบีบ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดในงานช่างครับ

#### ส่วนที่ 2: ใช้ในการส่งกำลัง (POWER TRANSMISSION)

- **คำอธิบาย:** (กลาง) ส่วนนี้ครูใช้ภาพ **เฟล่านำเครื่องกลึง (Lead Screw)** มาเป็นตัวอย่าง ครูทำภาพขยายภายในให้เห็นว่าเกลียวสี่เหลี่ยมหรือเกลียวคางหมูหมุนไป แล้วเปลี่ยนการหมุนนั้นเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นเพื่อเลื่อนชุดแท่นตัด (Carriage) ไปตามแกน มีลูกศรแสดงทิศทางการเปลี่ยนกำลังอย่างชัดเจนครับ

### ส่วนที่ 3: ใช้ในการปรับตั้ง/วัด (ADJUSTMENT & MEASUREMENT)

- **คำอธิบาย:** (ขวาสุด) ส่วนนี้สำคัญมากสำหรับการวัดละเอียด! ครูใช้ภาพ **ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)** โดยทำภาพตัดภายในให้เห็น **เกลียวใน (Internal Thread)** ครูไฮไลต์ระยะพิตช์ที่ละเอียดมากๆ ของเกลียวไมโครมิเตอร์ ซึ่งทำให้เราปรับตั้งระยะวัดได้แม่นยำในระดับไมครอนครับ




# คู่มือปฏิบัติงาน: การใช้ CENTER GAUGE ในงานกลึงเกลียว

(WORKSHOP GUIDE: USING A CENTER GAUGE FOR THREADING)



กรมอาชีวศึกษา  
Faculty of Engineering

สำหรับ ปวช.2 รายวิชาผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3

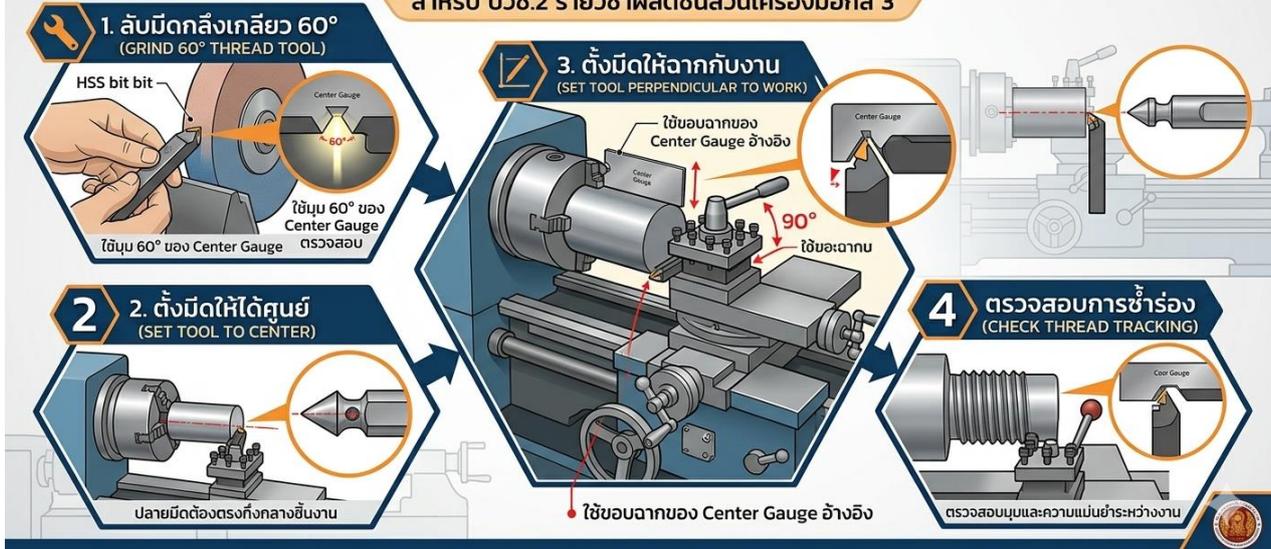

## ขั้นตอนที่ 1: ลับมีดกลึงเกลียว 60° (GRIND 60° THREAD TOOL)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 1 (บนซ้าย)
- **คำอธิบาย:** ขั้นตอนแรกสุด เราต้องลับมีดกลึงให้ได้มุมที่ถูกต้องก่อน สำหรับเกลียวเมตริกมุมรวมยอดเกลียวคือ 60 องศา
- **วิธีการใช้ Center Gauge:** นักเรียนต้องใช้ "มุม 60°" ของ Center Gauge (ครูไฮไลท์ไว้ในวงกลม) เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยส่องดูให้ปลายมีดที่ลับแล้วพอดีกับร่องเกลียวโดย "ไม่มีแสงลอดผ่าน" ถ้ายังมีแสงลอดแสดงว่ามุมมีดยังไม่ได้ ต้องลับเพิ่มครับ

## ขั้นตอนที่ 2: ตั้งมีดให้ได้ศูนย์ (SET TOOL TO CENTER)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 2 (ล่างซ้าย)
- **คำอธิบาย:** สาเหตุหลักที่ทำให้เกลียวเอียงหรือมีดเย็น (Chatter) คือตั้งมีดสูงหรือต่ำกว่ากึ่งกลางของชิ้นงาน
- **วิธีการใช้ Center Gauge:** ครูใช้ภาพ Center Gauge ชนิดพิเศษ ที่มีพีเจอร์ Point-on-Center มาให้ดู วิธีการคือวาง Center Gauge บนชิ้นงาน แล้วปรับความสูงของมีดจนกระทั่งปลายมีดตรงเป๊ะกับจุดกึ่งกลางของ Center Gauge (ครูทำ callout ขยายให้เห็นจุดกึ่งกลางชัดเจน) เทคนิคนี้จะช่วยให้ปลายมีดอยู่บนเส้นกึ่งกลางของชิ้นงานพอดีครับ

### ขั้นตอนที่ 3: ตั้งมิดให้ฉากกับงาน (SET TOOL PERPENDICULAR TO WORK)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 3 (กลาง)
- **คำอธิบาย:** นี่คือหน้าที่หลักและสำคัญที่สุดของ Center Gauge! เราต้องตั้งมิดให้ฉากกับแกนชิ้นงานเป๊ะๆ
- **วิธีการใช้ Center Gauge:** ครูทำภาพขยายของ lathe carriage และ tool post มาให้ดู:
  1. กระจกขอบฉากของ Center Gauge ให้ "แนบสนิท" กับผิวทรงกระบอกของชิ้นงาน
  2. หมุน Compound Rest ปรับมุมของมิดจนกระทั่งมุม  $60^\circ$  ของ Center Gauge "พิตพอดี" เหนือปลายมิด (ดูภาพ callout เล็กๆ จะเห็นร่อง V-notch คร่อมมิด)
  3. เมื่อพิตพอดีแล้ว (ไม่มีแสงลอด) ให้ล็อก Tool Post ให้แน่น ครูทำลูกศรสีแดงแสดง reference ของมุม **90 องศา** ไว้ให้เห็นชัดเจนครับ

### ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบการขั้วร่อง (CHECK THREAD TRACKING)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 4 (ล่างขวา)
- **คำอธิบาย:** ในระหว่างการกลึงหลายรอบ เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเดินมิดขั้วร่องเดิมได้อย่างแม่นยำ
- **วิธีการใช้ Center Gauge:** หลังจากกลึงไป 1-2 ครั้ง ครูแนะนำให้นำ Center Gauge มาลอง "สอดเข้าในร่องเกลียว" ดูครับ ถ้า Center Gauge เข้าได้พอดีในมุม  $60^\circ$  องศา แสดงว่ามุมเกลียวและความแม่นยำในการขั้วร่องถูกต้องแล้ว ถ้าเข้าไม่ได้แสดงว่ามีปัญหาที่ระยะ Lead หรือการตั้งเครื่อง ต้องตรวจสอบใหม่ครับ

# 3 วิธีหลักในการกลึงเกลียวด้วยมีดกลึง (3 PRIMARY SINGLE-POINT THREADING IN-FEED METHODS)

การตั้งเครื่องร่วมกัน  
(SHARED LATHE SETUP)


1. ลับมีด 60° & ตั้งฉาก  
Grind 60° Tool & Set Square



2. ตั้ง LEAD = PITCH



## วิธีที่ 1: การป้อนตรง (RADIAL IN-FEED)

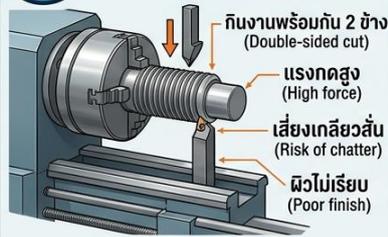


ข้อดี: ตั้งง่าย  
(Pros: Easy setup)

ข้อเสีย: แรงต้านเยอะ  
(Cons: High resistance)

Ideal for เกลียวละเอียด  
(Fine thread)

## วิธีที่ 2: การเอียงป้อน (FLANK IN-FEED / 29° METHOD)

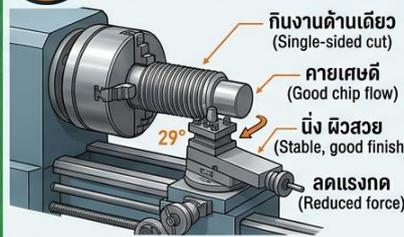


ข้อดี: ผิวสวย ลดการสั่น  
(Pros: Good finish, less chatter)

ข้อเสีย: ตั้งเครื่องนานขึ้น  
(Cons: Longer setup)

Ideal for เกลียวทั่วไป/หยาบ  
(General/Coarse thread) แนะนำโดยครู  
(TEACHER RECOMMENDED)

## วิธีที่ 3: การป้อนสลับข้าง (ZIG-ZAG IN-FEED)

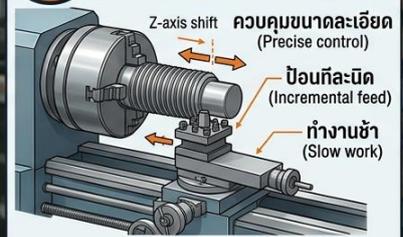

ข้อดี: ผิวเรียบสุดๆ  
(Pros: Best finish)

ข้อเสีย: ช้าและใช้สมาธิสูง  
(Cons: Slow and high focus)

Ideal for เกลียวหยาบมาก  
(Very coarse thread)


การตรวจสอบผลลัพธ์  
(RESULT INSPECTION)



1. เกียงเกลียว  
(Screw Pitch Gauge)



2. ใช้กวงแหวน  
(Ring Gauge)

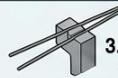

3. วิธีเส้นลวด 3 เส้น  
(Three-wire method)

### วิธีที่ 1: การป้อนมีดตรง (Radial In-feed / Standard In-feed)

- คำอธิบาย: เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นมาตรฐานครับ คือเราตั้งมีดให้ฉากกับงาน แล้วป้อนมีดลงไปตรงๆ ในทิศทางรัศมี จนได้ความลึกที่ต้องการครับ
- ข้อดี: ตั้งเครื่องง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับมือใหม่
- ข้อเสีย: มีดจะกินงานทั้งสองข้างพร้อมกัน ทำให้เกิดแรงต้านและแรงกดสูง เกลียวมีโอกาสสั่น (Chatter) และผิวไม่เรียบ มักใช้ไม่ได้ดีกับเกลียวที่มีพิตซ์หยาบๆ

### วิธีที่ 2: การเอียงป้อน (Flank In-feed / Compound Rest Method)

- อ้างอิงภาพ: SECTION 2 (ในภาพ image\_11.png - ครูทำวงกลมขยายแสดงการตั้งมุม 29 องศาไว้ให้ดูครับ)
- คำอธิบาย: วิธีนี้ครูจะให้พวกเราเอียงแท่นตัดบน (Compound Rest) ไปที่มุมประมาณ 29 องศา (ครูทำ callout ขยายแสดงมุม 29° ไว้ให้ดูในภาพ) เพื่อให้มีดกินงานด้านเดียวเป็นหลักครับ
- ข้อดี: ลดแรงตัดและแรงกดลงอย่างมาก เกลียวจะไม่ค่อยสั่น ผิวเรียบเนียน และคายเศษได้ดี ครูแนะนำวิธีนี้มากที่สุดสำหรับการกลึงเกลียวทั่วไปครับ
- ข้อเสีย: ตั้งเครื่องนานกว่านิดหน่อย

### ขั้นตอนที่ 3: ลงมือกลึงปากแรก (First Cut & Tracking Check)


- **ห้ามปลด Half-Nut!:** นี่คือนิยามของคำสำหรับเครื่องกลึงระบบนี้ว่าจะกลึงเกลียวเมตริก! ครูจะบอกให้พวกเรา "ห้ามปลดคั่นโยกเกลียว (Half-Nut Handle) เด็ดขาด" จนกว่าเกลียวจะเสร็จ วิธีนี้จะทำให้เราลึงซ้ำร่องเดิมได้เป๊ะๆ ครับ
- **รอบแรกป้อนต้น:** ครูจะให้ป้อนมีดลงไปลึกแค่ 0.1-0.2 มม. เพื่อทำร่องจางๆ รอบแรกครับ
- **ใช้ระยะพิตช์:** กันที่กึ่งกลึงรอบแรกเสร็จ ครูจะให้หน้า "เกจวัดพิตช์ (Screw Pitch Gauge)" มาลองเทียบดูก่อนว่าระยะห่างของร่องตรงตามที่เรที่ตั้งเครื่องไว้หรือไม่ ถ้าตรงถึงจะกลึงต่อครับ

### ขั้นตอนที่ 4: กลึงจนได้ขนาด (Finishing to Size)

- **ป้อนมีดทีละน้อย:** รอบหลังๆ ครูจะให้ป้อนมีดลงไปทีละ 0.05-0.1 มม. จนกว่าจะได้ความลึกที่ต้องการ (โดยดูจากค่า OD ของเกลียวมาตรฐาน)
- **ใช้หล่อลื่น:** ก่อนกลึงแต่ละรอบ ครูจะให้ทาน้ำมันหมูผสมกำมะถันหรือน้ำมันตัดเกลียว เพื่อให้ผิวเกลียวเรียบเนียนและยืดอายุมีดครับ
- **รอบสุดท้าย (Spring Cut):** เมื่อกลึงได้ขนาดแล้ว ครูจะให้เดินมีดซ้ำที่ระยะความลึกเดิมอีก 1-2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนมีดเพิ่ม เพื่อเก็บรายละเอียดผิวครับ

# คู่มือปฏิบัติงาน: ขั้นตอนการกลึงเกลียว (THREADING WORKSHOP GUIDE)

สำหรับวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล (Machine Tool Production)

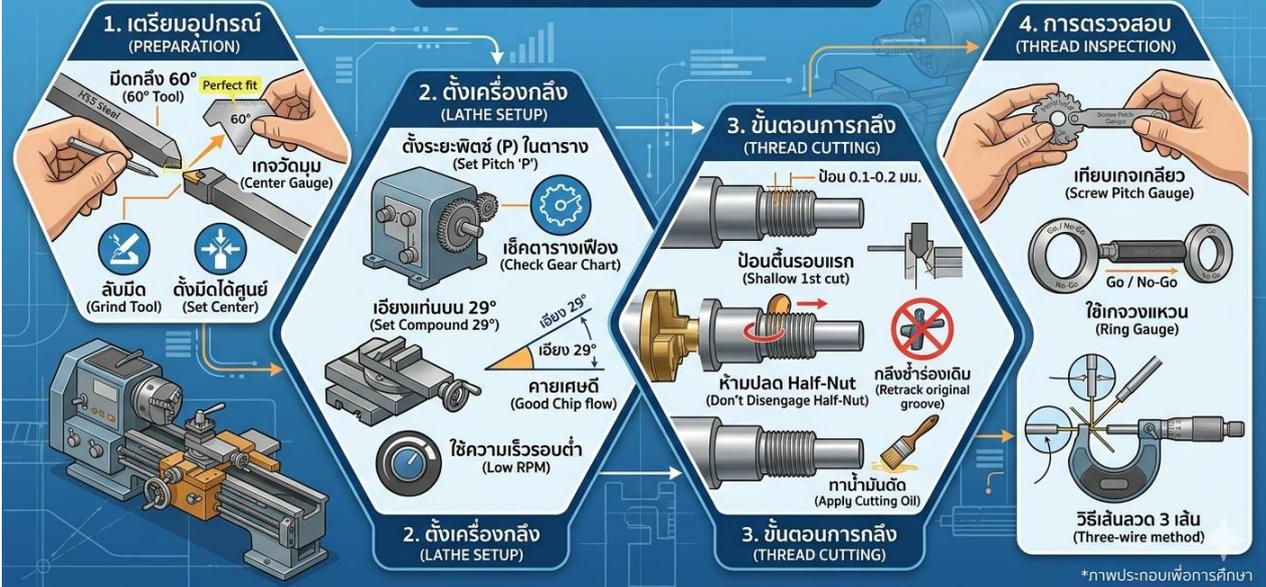

## ขั้นตอนที่ 1: เตรียมอาวุธ (Tooling & Setup)

- **ลับมีดให้ได้มุม 60°:** ควรจะเริ่มต้นด้วยการให้พวกเราใช้มีดกลึง High-Speed Steel (HSS) และ "Center Gauge" ลับมุมมีดให้ได้ 60 องศาเป๊ะๆ ควรจะให้ตรวจสอบโดยการส่องดูไม่ให้มีแสงลอดผ่านมุม 60 องศาของเกจครับ
- **ตั้งมีดให้ฉากและได้ศูนย์:** นี่คือนาทีที่มือใหม่ผิดพลาดมากที่สุด! ควรจะให้วาง Center Gauge ทาบผิวงานแล้วปรับมีดจนกระทั่งมุมมีด "พิตพอดี" เหนือปากเกจ (ดังภาพ [image\\_7.png](#)) และต้องให้ปลายมีดอยู่ตรงกึ่งกลางชิ้นงาน (Central) พอดีครับ

## ขั้นตอนที่ 2: ตั้งเครื่องกลึง (Machine Setup)

- **ตั้งระยะพิตช์ (Pitch):** เกลียวเมตริกที่เราจะกลึง ควรจะบอกระยะพิตช์มาให้ (เช่น P=2 มม.) แล้วพาพวกเราไปดู "ตารางเฟืองกลึงเกลียว" ข้างเครื่องกลึง เพื่อสอนวิธีการตั้งคานโยก (Gearbox) ให้ได้ระยะ 2.0 มม. ครับ
- **ใช้ความเร็วรอบต่ำ:** สำหรับมือใหม่ ครูแนะนำให้ใช้ความเร็วรอบ (RPM) ต่ำสุดที่เครื่องกลึงมีครับ (เช่น 100-200 รอบ/นาที) เพื่อให้เรามีเวลาคิดและควบคุมเครื่องกันในช่วงการตัดครับ

## ส่วนที่ 2: วิธีปฏิบัติ A - เลื่อนแท่นตัดบน (COMPOUND REST INDEXING)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 2 (ล่างซ้าย)
- **คำอธิบาย:** นี่คือนิยมที่สุดเพราะไม่ต้องปลดชิ้นงาน:
  1. **เซตมีดและตั้ง Lead:** ตั้งมีดกลึงมุม  $60^\circ$  ให้ฉาก ตั้งระยะลัดเครื่องกลึงที่  $L = 3P$
  2. **กลึงปากที่ 1:** กลึงปากแรกจนได้ความลึก
  3. **เลื่อนแท่นบน:** คลายล็อกแท่นตัดบน (Compound Rest) แล้วเลื่อนไปตามแกนงานเป็นระยะทางเท่ากับ "1 พิตช์" (Move 'P') ครูใช้ไม้ scale ไว้ให้เห็นชัด
  4. **กลึงปากที่ 2:** เริ่มกลึงปากที่สองโดยใช้ Lead เดิม
  5. **เลื่อนแท่นบนซ้ำ:** เลื่อนแท่นบนไปอีก "1 พิตช์" (Move 'P' again) (รวมเป็นระยะ 2P จากจุดเริ่มต้น)
  6. **กลึงปากที่ 3:** เริ่มกลึงปากที่สาม ผลลัพธ์ที่ได้คือเกลียว 3 เส้นคู่กันครับ

## ส่วนที่ 3: วิธีปฏิบัติ B - หมุนจานแบ่งเครื่อง (GEAR/DRIVE INDEXING)


- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 3 (ล่างขวา)
- **คำอธิบาย:** วิธีนี้ใช้เมื่อต้องการความแม่นยำสูง โดยใช้จานแบ่ง (Drive Plate) ที่หัวเครื่อง:
  1. **กลึงปากที่ 1:** กลึงปากแรกเสร็จ
  2. **หมุนชิ้นงาน:** ปลดล็อกชิ้นงานที่หัวเครื่อง แล้วหมุนจานแบ่งไป  $120^\circ$  (1/3 รอบ) ครูทำ scale  $360^\circ$  แสดงการหมุนเป๊ะๆ 120 องศา
  3. **กลึงปากที่ 2:** เดินเครื่องกลึงปากที่สองโดยใช้ Lead เดิม ( $L = 3P$ )
  4. **หมุนชิ้นงานซ้ำ:** หมุนจานแบ่งไปอีก  $120^\circ$  (รวมเป็น  $240^\circ$  จากจุดเริ่มต้น)
  5. **กลึงปากที่ 3:** เดินเครื่องกลึงปากที่สาม ผลลัพธ์ที่ได้คือเกลียว 3 เส้นคู่กันสมมาตรครับ

## ส่วนที่ 4: การตรวจสอบ (THREAD INSPECTION)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 4 (บนขวา)
- **คำอธิบาย:** เมื่อกลึงเสร็จแล้ว ต้องตรวจสอบ:
  1. **เข็กระยะพิตช์ (P):** ใช้ เกจวัดเกลียว (Screw Pitch Gauge) เทียบระยะห่างระหว่างยอดเกลียวว่าตรงตามค่า P หรือไม่
  2. **เข็กระยะลัด (L):** หมุนชิ้นงาน 1 รอบ แล้ววัดระยะทางที่เกลียวเคลื่อนที่ได้ ว่าตรงตามค่า  $L=3P$  หรือไม่

## ขั้นตอนการกลึงเกลียว 2 ปาก (METHOD FOR CUTTING DOUBLE-START THREADS)

เปรียบเทียบ 2 วิธีหลัก

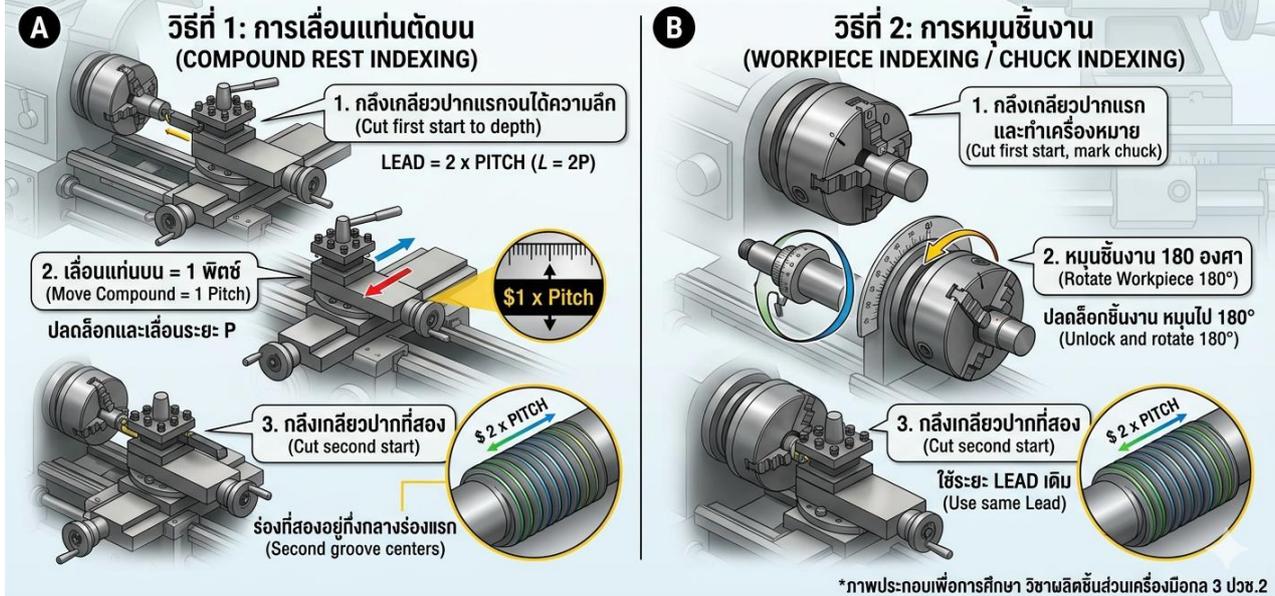

### ฝั่งซ้าย (วิธีที่ 1): การเลื่อนแท่นตัดบน (COMPOUND REST INDEXING)

วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมที่สุดสำหรับเครื่องกลึงทั่วไป เพราะไม่ต้องปลดชิ้นงาน:

1. กลึงปากแรก: (TOP LEFT) เซตมีดและเดินเครื่องกลึงปากแรกจนได้ความลึกที่ต้องการ ครุเน้นย้ำสูตรสำคัญ:  $Lead = 2 \times Pitch$
2. เลื่อนแท่นบน: (MIDDLE LEFT) ปลดล็อกและเลื่อนระยะ P (Move 'P') ไปทางซ้าย ครุทำไอคอน scale ไขโลโก้ไว้ให้เห็นชัดว่าเราเลื่อนไปเท่ากับระยะพิทช์เดียวครับ
3. กลึงปากที่สอง: (BOTTOM LEFT) โดยไม่ต้องขยับชุดเกียร์เดิม เดินเครื่องกลึงปากที่สอง ผลลัพธ์ที่ได้คือเกลียวสองเส้นคู่กันตามภาพ close-up ครับ

### ฝั่งขวา (วิธีที่ 2): การหมุนชิ้นงาน (WORKPIECE INDEXING)

วิธีนี้ใช้เมื่อเราต้องการความแม่นยำสูงหรือไม่มีระยะแท่นบนพอ:

1. กลึงปากแรก: (TOP RIGHT) กลึงปากแรกจนได้ความลึก แล้วทำเครื่องหมาย O ไว้ที่ชิ้นงานและที่หัวเครื่องครับ
2. หมุนชิ้นงาน: (MIDDLE RIGHT) ปลดล็อกชิ้นงานแล้วหมุนไป 180° (Rotate 180°) เครื่องหมาย O จะไปอยู่ตรงข้าม
3. กลึงปากที่สอง: (BOTTOM RIGHT) ล็อกชิ้นงานและเดินเครื่องกลึงปากที่สองโดยใช้ระยะ Lead เดิม ผลลัพธ์ที่ได้คือเกลียวสองเส้นคู่กันอย่างสมมาตรครับ



### วิธีที่ 3: การป้อนสลับข้าง (Zig-Zag In-feed)


- **คำอธิบาย:** วิธีนี้จะคล้ายกับวิธีที่ 1 แต่เราจะไม่ป้อนลงไปลึกทีเดียว เราจะป้อนมีดลงไปนิดนึง แล้วขยับแทนตัดบนไปข้างขวานิดนึง แล้วป้อนลงอีกนิด แล้วขยับไปข้างซ้ายนิดนึง ทำสลับกันไปจนได้ความลึกครับ
- **ข้อดี:** เหมาะสำหรับการกลึงเกลียวที่มีพิตช์หยาบมากๆ หรือต้องการผิวเรียบสุดๆ ช่วยให้เราควบคุมขนาดเกลียวได้ละเอียดขึ้น
- **ข้อเสีย:** ทำงานช้าและต้องใช้สมาธิสูงมาก

"ถึงแม้จะมี 3 วิธี แต่ครูแนะนำให้พวกเราฝึก วิธีที่ 2 (การเอียงป้อน 29°) ให้คล่องครับ เพราะมันเป็นวิธีที่เสถียรที่สุด ให้ผิวสวย และลดความเสี่ยงที่เกลียวจะเสียได้มากที่สุดครับ ค่อยๆ ทำอย่างมีสติและรอบคอบนะครับ!"

# คู่มือช่างกล: รู้จักและใช้ หัววัดเกลียว (SCREW PITCH GAUGE GUIDE)

สำหรับ ปวช.2 รายวิชาผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1-3


## 1 ส่วนประกอบของหัววัดเกลียว (COMPONENTS)

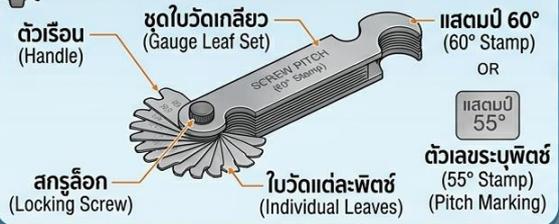

## 2 วิธีวัดระยะพิตช์ (MEASUREMENT METHOD)



## 3 การตรวจสอบความแม่นยำ (ACCURACY CHECK)

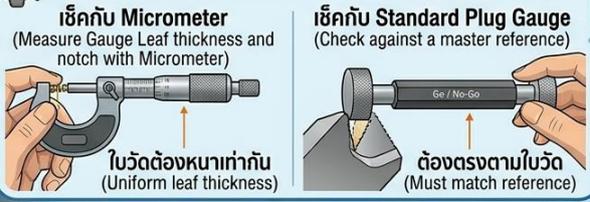

## 4 ประโยชน์และความสำคัญ (BENEFITS)

ข้อดี (PROS)	การใช้งานร่วมกับ (COMBINED USE WITH)	ตัวอย่างเกลียว (Example Threads)
<ul style="list-style-type: none"><li>วัดเร็ว (Fast)</li><li>พกพาง่าย (Portable)</li><li>ตรวจสอบเกลียวหลายประเภท (Check various threads)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>กลึงเกลียว (Lathe)</li><li>Mill</li><li>กัดเกลียว (Machining)</li><li>เจาะเกลียว (Drilling)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Metric 60°</li><li>Whitworth 55°</li><li>Unified National (UNC/UNF)</li></ul>

\*ภาพประกอบเพื่อการศึกษ

### ส่วนที่ 1: ส่วนประกอบของหัววัดเกลียว (COMPONENTS)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 1 (บนซ้าย)
- **คำอธิบาย:** เริ่มต้นจากการรู้จักเครื่องมือชิ้นนี้ก่อนครับ ครูทำภาพถ่ายจริงของหัววัดเกลียวที่ทางออก พร้อมลูกศรชี้บอกชื่อส่วนประกอบต่างๆ:
  - **ตัวเรือน (Handle):** คือกรอบโลหะด้านนอกที่ใช้จับและเก็บใบวัดครับ
  - **ชุดใบวัดเกลียว (Gauge Leaf Set):** คือกลุ่มของแผ่นใบวัดหลายๆ แผ่นที่รวมอยู่ด้วยกันครับ
  - **ใบวัดแต่ละพิตช์ (Individual Leaves):** คือแผ่นโลหะบางๆ แต่ละแผ่นที่มีร่องหยักๆ (Notch) นี้คือส่วนหัวใจครับ
  - **ตัวเลขระบุพิตช์ (Pitch Marking):** บนใบวัดแต่ละใบ ครูทำงานกลมขยายให้เห็นว่าจะมีตัวเลขระบุระยะพิตช์เป๊ะๆ (เช่น 1.0, 1.5 มม.) ครับ
  - **สลกรูล็อก (Locking Screw):** ใช้ล็อกใบวัดให้แน่นกับตัวเรือนเวลาใช้งานครับ
- **เกร็ดช่างจากครู:** ใบวัดแต่ละชุดจะมี "แสตมป์ 60° (60° Stamp)" หรือ "แสตมป์ 55° (55° Stamp)" ติดอยู่ ครูทำกรอบ Callout ไว้ให้เห็นชัดเจน หัวที่แสตมป์ 60° จะใช้กับเกลียวระบบเมตริก (Metric) ส่วน 55° จะใช้กับเกลียวระบบวิกเวิร์ด (Whitworth) ครับ

## ส่วนที่ 2: วิธีวัดระยะพิตช์ (MEASUREMENT METHOD)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 2 (บนขวา)
- **คำอธิบาย:** นี่คือขั้นตอนการใช้งานจริงครับ ครูนำภาพทวีดเกลียวมาเทียบทาบบน **ชิ้นงานทรงกระบอก (Threaded Shaft)** ที่มีเกลียวหลากหลายสี (เป็นลูกเล่นให้เห็นเกลียวหลายแบบ) โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีตามลักษณะงาน:
  - **A: วัดบนผิวทรงกระบอก (Measure on Shaft):** นี่คืองานหลักครับ ครูทำภาพ Callout ขยายให้เห็นชัดเจนว่า **"ต้องพิตพอดี ไม่มีแสงลอด (Must fit, no light leak)"** ครับ วิธีคือให้นำใบวัดที่มีตัวเลขตรงตามที่เราคิดว่าใช่ ไปหริ่งบนยอดเกลียวแล้วส่องดู ถ้ามันพิตพอดีเป๊ะในทุกร่อง และไม่มีช่องว่างให้แสงลอด แสดงว่าระยะพิตช์ของเกลียวตัวนั้นคือค่าที่ระบุอยู่บนใบวัดครับ
  - **B: วัดในรู (Measure in Bore):** นอกจากเกลียวนอกแล้ว ครวยังทำภาพการใช้ทวีดเกลียวตรวจสอบเกลียวในรู (Internal Thread) มาให้ดูด้วยครับ ครูทำวงกลม Callout ชี้ไปที่แผ่นหริ่งที่สอดเข้าไปในรู โดยย้ำคำว่า **"ระวังมุมเอียง (Watch angle)"** เพราะใบวัดอาจจะเอียงได้ง่ายในรู ทำให้วัดค่าผิดครับ
- **เกร็ดช่างจากครู:** "เทียบใบวัดจนกว่าจะสนิท (Find perfect fit)" ถ้าไม่แน่ใจ ให้ลองเปลี่ยนใบวัดที่มีขนาดใกล้เคียงกันเทียบดูหลายๆ ครั้งครับ ค่อยๆ ทำอย่างมีสติและรอบคอบนะครับ!

## ส่วนที่ 3: การตรวจสอบความแม่นยำ (ACCURACY CHECK)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 3 (ล่างซ้าย)
- **คำอธิบาย:** แม้จะเป็นเครื่องมือวัด แต่ทวีดเกลียวก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้จากการใช้งานหรือการผลิต ครวจึงเพิ่มวิธีตรวจสอบความแม่นยำมาให้ 2 วิธี:
  - **เช็กับ Micrometer:** ครูทำภาพการใช้ ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) วัดความหนาของแผ่นใบวัดครับ โดยย้ำว่า **"ใบวัดต้องหนาเท่ากัน (Uniform leaf thickness)"** ในทุกแผ่น เพราะความหนาที่แตกต่างกันจะทำให้ระยะพิตช์ผิดเพี้ยนไปได้ครับ
  - **เช็กับ Standard Plug Gauge:** ครูนำภาพการใช้ เกจทรงกระบอกตรวจสอบเกลียวมาตรฐาน (Standard Plug Gauge) มาให้ดูครับ วิธีคือให้นำใบวัดไปหริ่งบนเกจมาตรฐานที่มีระยะพิตช์ระบุอยู่แล้ว **"ต้องตรงตามใบวัด (Must match reference)"** ครับ ถ้าเทียบแล้วไม่ตรง แสดงว่าใบวัดแผ่นนั้นเสียหายหรือคลาดเคลื่อนครับ

#### ส่วนที่ 4: ประโยชน์และความสำคัญ (BENEFITS)

- **อ้างอิงภาพ:** SECTION 4 (ล่างขวา)
- **คำอธิบาย:** ครูสรุปความสำคัญของทวิวัตเกลียวมาให้ในรูปแบบตาราง:
  - **ข้อดี (PROS):** วัตเร็ว (Fast), พกพาง่าย (Portable), ตรวจสอบเกลียวหลายประเภท (Check various threads)
  - **การใช้งานร่วมกับ (COMBINED USE WITH):** ครูทำไอคอนของเครื่องจักรต่างๆ มาให้ดู: เครื่องกลึง (Lathe - กลึงเกลียว), เครื่องกัด (Mill - กัดเกลียว), เครื่องเจาะ (Drilling - เจาะเกลียว)
  - **ตัวอย่างเกลียว (Example Threads):** ตารางสรุปประเภทเกลียวหลักๆ: Metric 60°, Whitworth 55°, Unified National (UNC/UNF)
- **เกร็ดขำจากครู:** ทวิวัตเกลียวช่วยให้เราแยกประเภทเกลียวและระยะพิตช์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาวัดยอดเกลียวแล้วคำนวณครับ!

---

**จดจำคำครูไว้:** "อย่าขี้เกียจใช้ทวิวัตเกลียวเขียนนะ! โดยเฉพาะก่อนกลึงเกลียวปากแรก ครูแนะนำให้เอามันมาเทียบผิวงานดูก่อนว่าเราตั้งเครื่องกลึงได้ระยะพิตช์ตรงตามที่หีบอกไว้หรือเปล่า ความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจทำให้ชิ้นงานเสียทั้งชิ้นได้ครับ ค่อยๆ ทำอย่างมีสติและรอบคอบนะครับ!"