



## หน่วยที่ 1

### ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะ

#### สาระสำคัญ

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์มีความสำคัญอย่างยิ่งในต่ออุตสาหกรรมการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หลายแขนงไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมของเด็กเล่น อุตสาหกรรมพลาสติก หรือแม้แต่ อุตสาหกรรมขนาดย่อมด้านอื่น ๆ ล้วนแต่พึ่งพาแม่พิมพ์ในการผลิตทั้งสิ้น เนื่องจาก แม่พิมพ์เป็นเครื่องมือในการผลิตสินค้าที่มีรูปร่างเหมือนๆ กันได้ครั้งละมากๆ สามารถผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว และแม่พิมพ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตสินค้า ชิ้นส่วน และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมทั้งงาน แก้วและยาง แม่พิมพ์คุณภาพสูงมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนในการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “คุณภาพของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสินค้าทุกชนิด” ในการผลิตแม่พิมพ์จะมีการผลิตแม่พิมพ์หลายรูปแบบ เช่น แม่พิมพ์โลหะเพื่อการปั๊มโลหะ

ดังนั้น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์จึงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมต่าง ๆ และมีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม ในหน่วยนี้จะกล่าวถึงลักษณะของแม่พิมพ์โลหะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

#### หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

- 1.1 ความหมายของแม่พิมพ์โลหะ
- 1.2 ชนิดของแม่พิมพ์โลหะ
- 1.3 ส่วนประกอบของแม่พิมพ์โลหะ
- 1.4 เครื่องปั๊มสำหรับแม่พิมพ์โลหะ

#### วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกความหมายของแม่พิมพ์โลหะได้
2. จำแนกชนิดต่างๆ ของแม่พิมพ์โลหะได้
3. บอกชื่อชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะได้
4. บอกหน้าที่ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะได้
5. บอกหน้าที่ของเครื่องปั๊ม โลหะได้
6. จำแนกชนิดของเครื่องปั๊ม โลหะได้
7. บอกหลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องปั๊มโลหะได้

#### วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเรียน
2. ครูบรรยายประกอบสื่อของจริงและสื่อ Power Point
3. นักเรียนร่วมอภิปรายเนื้อหาในชั้นเรียน
4. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1



### สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาผลิตแม่พิมพ์
2. สื่อการสอนของจริง
3. สื่อ Power Point ประกอบการบรรยาย

### การวัดผลและประเมินผล

1. ครูสังเกตการร่วมอภิปรายและตอบคำถามในชั้นเรียน
2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1



## หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแม่พิมพ์


### 1.1 ความหมายของแม่พิมพ์โลหะ

แม่พิมพ์โลหะหมายถึงแม่แบบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์โลหะ โดยมีหลักการทำงานโดยการนำแผ่นงาน (Strip) เข้ามาสู่อุปกรณ์ปั๊ม ที่มีแม่พิมพ์ประกอบติดอยู่กับแท่นปั๊ม เมื่อแผ่นสตริปเข้ามาถึงแท่นปั๊มในตำแหน่งที่ต้องการแล้วแท่นปั๊มจะปั๊มลงมายังแผ่นงาน (Strip) เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามแบบแม่พิมพ์ ชิ้นงานที่ได้จากแม่พิมพ์ปั๊ม เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และแม่พิมพ์โลหะยังจำแนกออกได้หลายชนิด

### 1.2 ชนิดของแม่พิมพ์

การแบ่งชนิดของแม่พิมพ์สามารถแบ่งตามกรรมวิธีเช่น แม่พิมพ์ดัด (Bending die) หรือจะแบ่งตามวิธีการทำงาน ซึ่งแบ่งได้ดังต่อไปนี้

1.2.1 แม่พิมพ์เดี่ยว (Single die) เป็นแม่พิมพ์ที่ทำงานได้กรรมวิธีเดียวในการปั๊มหนึ่งครั้ง เช่น การแผ่นเปล่า (Blanking) เป็นต้น

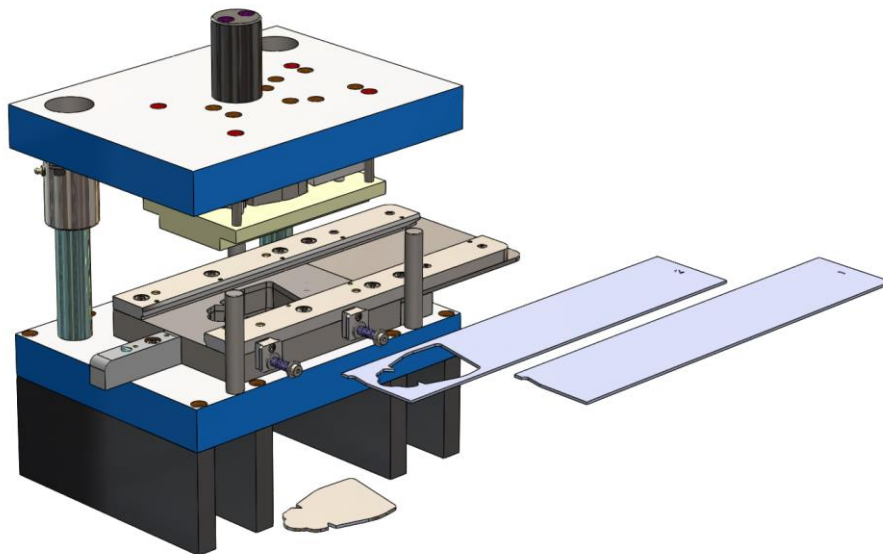

ที่มา : <https://1.bp.blogspot.com/-DGppuHDmROk/VYbBBxhI3->


[I/AAAAAAAAATs/7DG7DqLbkgk/s1600/progressive-die-two-progression-blanking-tool-9.png](https://1.bp.blogspot.com/-DGppuHDmROk/VYbBBxhI3-I/AAAAAAAAATs/7DG7DqLbkgk/s1600/progressive-die-two-progression-blanking-tool-9.png)

รูปที่ 1.1 แม่พิมพ์ชนิดแม่พิมพ์เดี่ยว (Single die)

1.2.2 แม่พิมพ์ผสม (Compound die) เป็นแม่พิมพ์ที่ทำงาน (Shearing) ตั้งแต่สองกรรมวิธีขึ้นไป อยู่ในสถานีเดียวกันและสามารถทำงานได้พร้อมกันในการปั๊มหนึ่งครั้ง เช่นสามารถทำแผ่นเปล่า




(Blanking) และเจาะรู (Piercing) ได้พร้อมกันในการป้อนหนึ่งครั้ง ดังนั้นในการป้อนหนึ่งครั้งจะได้ชิ้นงานซึ่งหลุดออกจากแผ่นงาน (Strip) ที่ป้อนเข้าไป

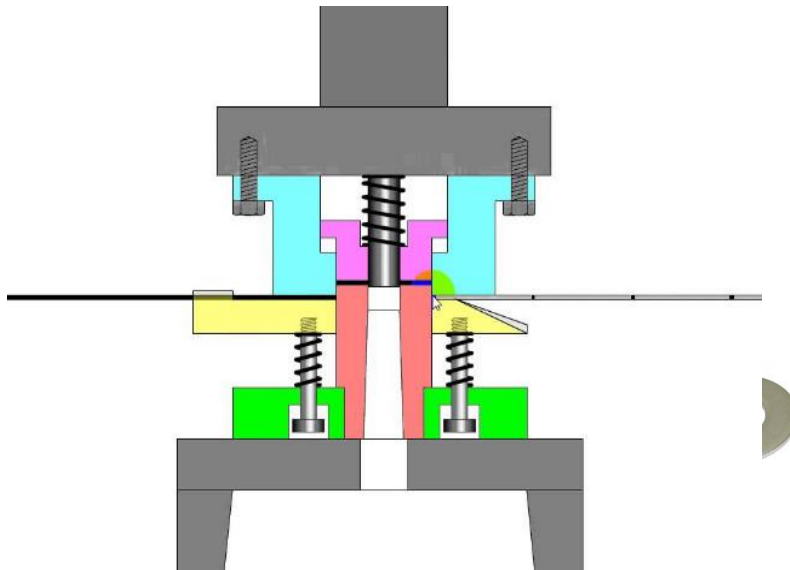

รูปที่ 1.2 แม่พิมพ์แบบผสม (Compound die)

ที่มา : <https://www.youtube.com/watch?v=LKEG3p3yx1g>

1.2.3 แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (Progressive die) เป็นแม่พิมพ์ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ตั้งแต่สองกรรมวิธีขึ้นไปแตกต่างจากแม่พิมพ์แบบผสม ตรงที่แต่ละกรรมวิธีจะอยู่แยกสถานีกัน ดังนั้นการออกแบบแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องจะง่ายกว่าแม่พิมพ์แบบผสม ชิ้นงานที่ถูกป้อนผ่านแต่ละสถานีด้วยระบบกลไกอัตโนมัติจะยังคงติดอยู่กับแผ่นงานจนถึงสถานีสุดท้ายจึงจะหลุดออกมาเป็นชิ้นงานสำเร็จ

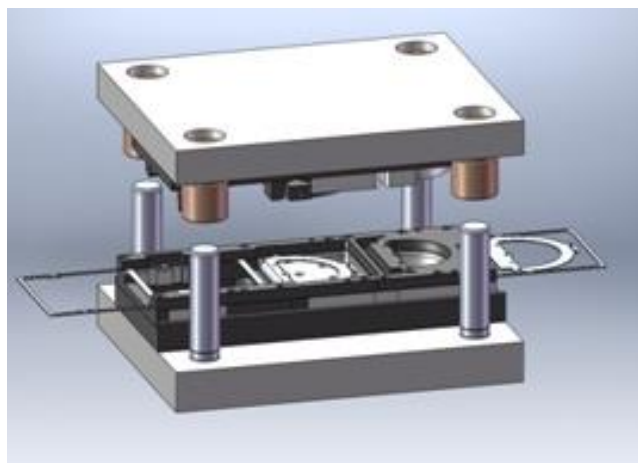

รูปที่ 1.4 แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (Progressive die)

ที่มา : <http://www.whipcitytool.com/tool-and-die.html>




### 1.3 ส่วนประกอบของแม่พิมพ์โลหะ

การปฏิบัติงานสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ผู้ดำเนินงานต้องมีความเข้าใจในโครงสร้าง ชื่อของส่วนประกอบ และหน้าที่การทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ให้ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ จึงได้แสดงตัวอย่างงานเจาะดังรูปที่ 1.5 ด้วยแม่พิมพ์ที่จะใช้ในการเรียนการสอนในลำดับต่อไป



รูปที่ 1.5 ชิ้นงานจากการปั๊มด้วยแม่พิมพ์และเจาะโลหะ  
ที่มา : รูปภาพโดยผู้เรียบเรียง




รายละเอียดของชิ้นส่วนประกอบต่างๆของแม่พิมพ์ที่ใช้ในงานปั๊มชิ้นงานข้างต้นซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด 17 รายการดังรูป

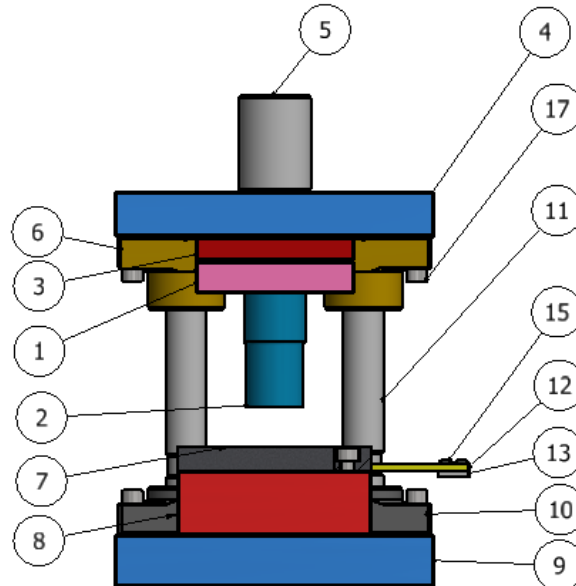




รูปที่ 1.6 ส่วนประกอบของแม่พิมพ์  
ที่มา : รูปภาพโดยผู้เรียบเรียง







## 1.3.1 หมายเลข ชื่อชิ้นส่วนและหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบต่างๆ แม่พิมพ์

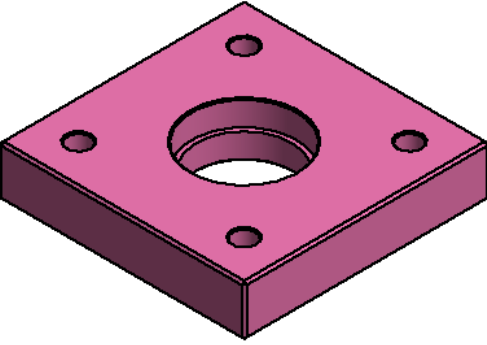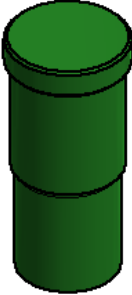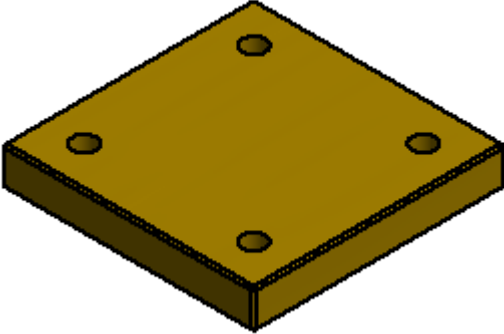หมายเลข/ชื่อชิ้นส่วน	หน้าที่การทำงาน
1. แผ่นยัดพUNCH (Punch plate) 	ทำหน้าที่จับยึดพUNCHขึ้นงาน (Blanking punch) หรือพUNCHเจาะรู (Piercing punch) ให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการ
2. พUNCHเจาะรู (Piercing punch) 	ทำหน้าที่เป็นคมเจาะรูขึ้นงานตามขนาดที่ต้องการ
3. แผ่นรองหลังพUNCH (Backing punch plate) 	ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของพUNCH (ต้องชุบแข็ง เพื่อป้องกันการทรุดตัวเนื่องจากแรงกระแทก)

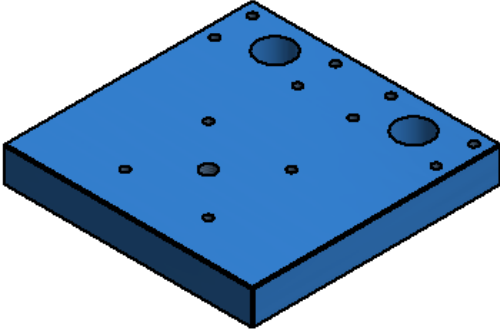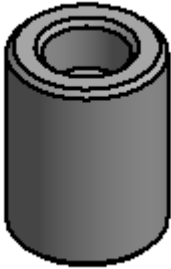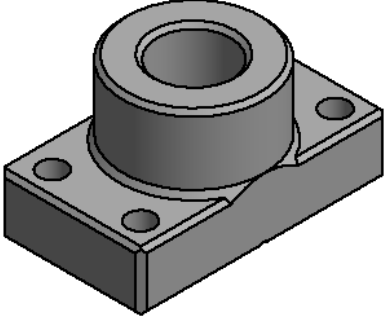

หมายเลข/ชื่อชิ้นส่วน	หน้าที่การทำงาน
<p data-bbox="252 275 710 309">4. แผ่นยึดแม่พิมพ์ด้านบน (Upper plate)</p> 	<p data-bbox="882 275 1358 405">ทำหน้าที่จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้านบนหรือส่วนที่เคลื่อนที่ไปกับด้ามจับยึดแม่พิมพ์ (Shank)</p>
<p data-bbox="252 920 603 954">5. ด้ามจับยึดแม่พิมพ์ (Shank)</p> 	<p data-bbox="882 965 1406 1099">ทำหน้าที่สำหรับใช้สวมใส่เข้าไปในรูของแรม (Ram holder) เพื่อจับยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องปั๊ม (Press machine)</p>
<p data-bbox="252 1417 619 1451">6. ปลอกนำเลื่อน (Guide Bush)</p> 	<p data-bbox="882 1417 1366 1503">ทำหน้าที่เป็นปลอกนำเลื่อนเพื่อให้พินซ์และดายตรงกัน</p>

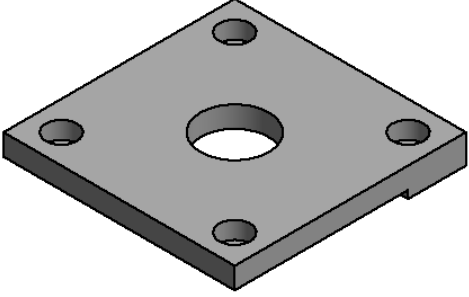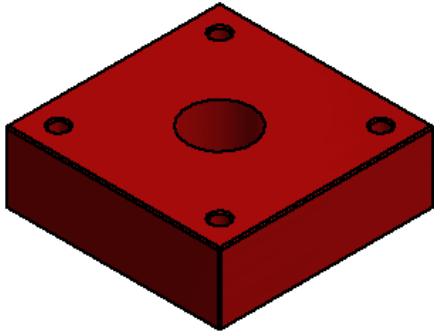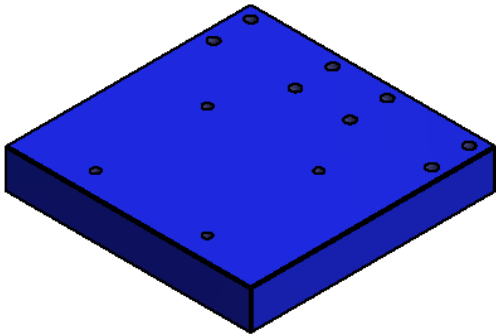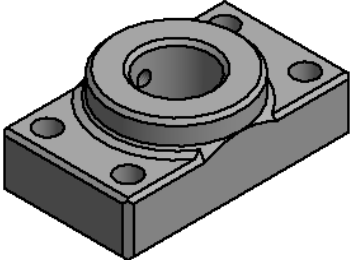

หมายเลข/ชื่อชิ้นส่วน	หน้าที่การทำงาน
<p>7. แผ่นปลดชิ้นงาน (Stripper plate)</p> 	<p>ทำหน้าที่ปลดชิ้นงานออกจากพินซ์และกดชิ้นงานขณะขึ้นรูปเพื่อไม่ให้เกิดรอยย่นด้วย</p>
<p>8. แผ่นตาย (Die block)</p> 	<p>ทำหน้าที่เป็นคมล่างและเป็นตัวกำหนดขนาดรูปร่างของชิ้นงาน</p>
<p>9. แผ่นยึดแม่พิมพ์ตัวล่าง (lower plate)</p> 	<p>ทำหน้าที่เป็นแผ่นยึดตาย และแผ่นยึดแม่พิมพ์ชุดล่างเข้ากับเครื่องปั๊ม (Press machine)</p>
<p>10. ตัวยึดเสานำเลื่อน (Guide Holder)</p> 	<p>ทำหน้าที่จับยึดเสานำเลื่อน (Guide Post) ให้อยู่กับที่ในแนวตั้งฉาก ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้</p>








หมายเลข/ชื่อชิ้นส่วน	หน้าที่การทำงาน
11. เสานำเลื่อน (Guide Post) 	ทำหน้าที่เป็นตัวบังคับนำให้แม่พิมพ์ส่วนที่เคลื่อนที่ เคลื่อนที่มาตรงตำแหน่งที่ต้องการ
12. แผ่นบังคับชิ้นงานด้านหลัง (Back gage) 	ทำหน้าที่บังคับแผ่นงานด้านหลังเพื่อให้เลื่อนเข้าสู่พื้นที่ชิ้นงานด้วยความเที่ยงตรง
13. แผ่นรองป้อนชิ้นงาน (Front spacer) 	ทำหน้าที่ประคองแผ่นงานให้อยู่ในแนวระดับ ก่อนป้อนแผ่นงานเข้าตำแหน่งการ
16. และ 17. คือ สกรูหัวฝัง (Socket screw) 	ทำหน้าที่จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ประกอบติดกัน



หลังจากที่ทราบชื่อและหน้าที่ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์แล้วเพื่อให้ทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานของแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้นจึงควรศึกษา ทำความเข้าใจในลำดับขั้นตอนการทำงานของแม่พิมพ์ด้วย



1.3.2 ลำดับขั้นตอนการทำงานของแม่พิมพ์

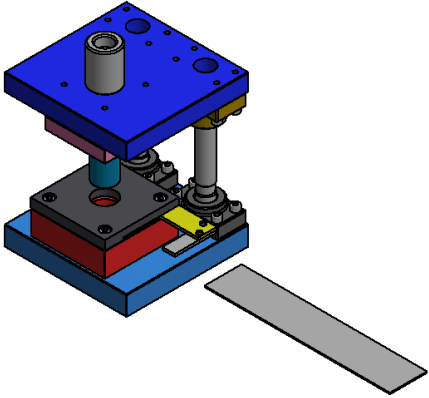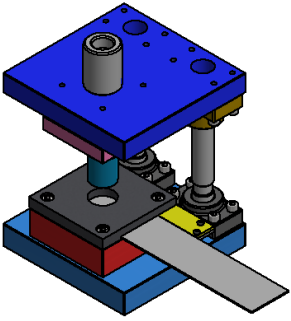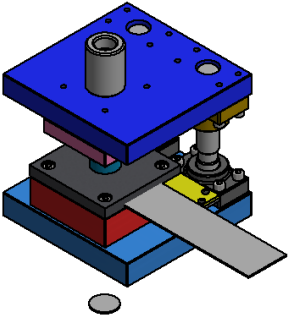รูปขั้นตอนการทำงานของแม่พิมพ์	คำอธิบาย
<p>1.</p> 	<p>เมื่อติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องปั๊ม แล้วเตรียมแผ่นงาน (Strip) ที่มีขนาดที่ถูกต้องไว้ตามจำนวนชิ้นงานที่ต้องการปั๊ม</p>
<p>2.</p> 	<p>สอดแผ่นงานแนบกับแผ่นบังคับชิ้นงานด้านข้าง (Back gage) จนสัมผัสสลักกำหนดตำแหน่งการป้อนชิ้นงาน</p>
<p>3.</p> 	<p>กดสวิตช์ (switch) ควบคุมเครื่องปั๊ม แบบใช้สองมือ หรือแบบเท้าเหยียบเพื่อให้แม่พิมพ์เลื่อนเข้าลงปั๊มชิ้นงาน เศษของการจะตกลงไปด้านล่างเสร็จแล้วพื้นที่จะเลื่อนขึ้นด้านบนแต่แผ่นงานจะไม่ติดไปกับพื้นที่เพราะติดแผ่นปลดชิ้นงาน (Stripper plate) จะทำให้ได้รูเจาะตามที่ต้องการ</p>

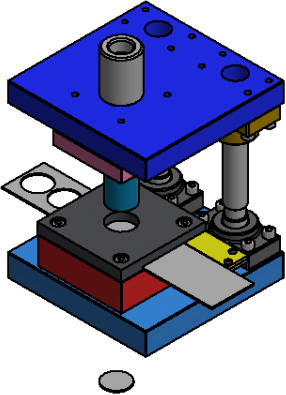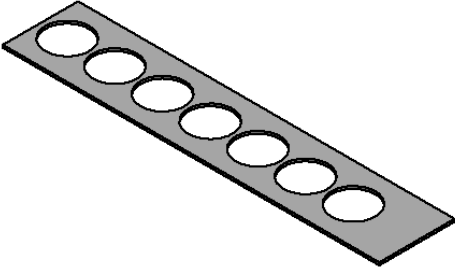

รูปขั้นตอนการทำงานของแม่พิมพ์	รายละเอียดการทำงาน
4. 	เมื่อได้ชิ้นงานแรกแล้วก็ทำในลักษณะเดียวกันไปตลอดความยาวของแผ่นงาน
5. 	ชิ้นงานสำเร็จที่ผ่านกระบวนการปั๊มเจาะรู ตลอดความยาวของแผ่นงาน

#### 1.4 เครื่องปั๊ม (Press Machines)

เครื่องปั๊มมีหลายชนิดและขนาด ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานในด้านการออกแบบและผู้ที่มาแม่พิมพ์ไปใช้งานควรมีความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องปั๊ม ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยด้วย

1.4.1 หน้าที่ของเครื่องปั๊ม เครื่องปั๊มเป็นเครื่องมือกลที่มีหน้าที่การทำงานจากการอาศัยกำลังจากมอเตอร์ เครื่องยนต์ หรือไฮดรอลิก ทำการอัดหรือกระแทกชิ้นงานให้ขาดออกจากกันเป็นรูปหรือโค้งงอตามแต่ความต้องการปัจจุบันมีใช้งานในลักษณะอื่น เช่น ใช้ปั๊มยาง หนัง หรือพลาสติก

1.4.2 ชนิดและขนาดของเครื่องปั๊ม การแบ่งชนิดของเครื่องปั๊ม (Press Machine) สามารถแบ่งได้หลายวิธีเช่น แบ่งตามแหล่งให้กำลัง แบ่งตามชนิดก้านกระทุ้ง แบ่งตามโครงสร้างของเครื่องหรือแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการทำงานเป็นต้นแต่ในที่นี้จะแบ่งชนิดของเครื่องปั๊ม ตามแหล่งให้กำลังแก่ก้านกระทุ้ง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

1.4.2.1 เครื่องปั๊ม ระบบกลไกใช้ระบบกลไกส่งกำลัง เช่น ข้อเหวี่ยง (crank) เป็นระบบขับเคลื่อนที่ธรรมดาที่สุดใช้ข้อเหวี่ยง ในจังหวะเคลื่อนที่ลงความเร็วจะเพิ่มขึ้น ความเร็วจะสูงสุดที่กึ่งกลาง



ของช่วงชัก (stroke) ส่วนมากการปั๊มแม่พิมพ์จะเกิดขึ้นที่ความเร็วสูงสุดนี้ระบบกลไกนี้จึงเหมาะกับงานแผ่นเปล่า (blanking)



รูปที่ 1.7 เครื่องปั๊มกลไกแบบข้อเหวี่ยง (crank)

ที่มา : [https://www.alibaba.com/product-detail/mechanical-punch-power-crank-press-machine\\_60507253259.html](https://www.alibaba.com/product-detail/mechanical-punch-power-crank-press-machine_60507253259.html)

1.4.2.2 เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิก ใช้ระบบน้ำมันส่งกำลัง (hydraulic) สามารถสร้างแรงปั๊มได้ตั้งแต่ 20-10,000 ตันช่วงชักได้ตั้งแต่ 10-800 มิลลิเมตรใช้ในเครื่องปั๊มและงานต่างๆ การเคลื่อนที่ช้าแต่ให้แรงปั๊มมาก จึงเหมาะสำหรับงานขึ้นรูปลึก (deep drawing) และงานที่ใช้แม่พิมพ์แบบผสมแยกส่วน (Combination die)





### รูปที่ 1.8 เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิก

ที่มา : <https://www.indiamart.com/proddetail/hydraulic-press-3870020530.html>

#### 1.4.3 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องปั๊ม

เครื่องปั๊มเป็นเครื่องมือกลที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก มีใช้งานเฉพาะโรงงานที่ต้องขึ้นรูปโลหะโดยการหล่อเย็น อุบัติเหตุจากเครื่องปั๊มส่วนใหญ่จะพบว่าจะเกิดขึ้นขณะที่มีการพยายามจะเปลี่ยนตำแหน่งวางชิ้นงานบนเครื่องปั๊มใหม่ขณะที่แรม (Ram) กำลังเคลื่อนที่ลงมาและการเอามือหรือนิ้วเข้าไปอยู่ระหว่างแม่พิมพ์ซึ่งผลลัพธ์ก็คือเกิดการบาดเจ็บขึ้นที่มือหรือนิ้วซึ่งร่องรอยจากบาดแผลนี้โดยมากก็ยังคงมีเหลือให้เห็นกันอยู่เป็นประจำ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องมีความตระหนักและปฏิบัติงานตามกฎหมายการใช้เครื่องปั๊มด้วยดังนี้

- ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เหมาะสม
- ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- เครื่องปั๊ม โลหะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เครื่องจักร
- ก่อนใช้งานควรตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เครื่องจักรว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่

ขัดขวางการทำงาน

- ขณะเปลี่ยนแม่พิมพ์ปั๊มต้องสวิตช์ไฟของเครื่องปั๊ม
- ชิ้นงานที่จะปั๊มขึ้นรูปควรมีที่ว่างพอให้มือจับอย่างปลอดภัย ถ้าไม่มีควรใช้คีมหรืออุปกรณ์อย่าง

อื่นแทนการใช้มือจับโดยตรง

- สวิตช์ควบคุมการทำงานของปั๊มแบบที่ใช้เท้าเหยียบ (Pedal) บริเวณเท้าเหยียบควรมีฝาครอบป้องกันไว้เพื่อความเผอเรอ หรือสิ่งอื่นมากระทบขณะปฏิบัติงาน

- การทำงานกับเครื่องปั๊มแบบใช้เท้าเหยียบควรใช้ถุงมือนิรภัยเสมอและผู้ปฏิบัติควรได้รับการอบรมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพราะเครื่องปั๊มชนิดนี้อันตรายสูงสุด

- มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยชนิดใช้มือทั้ง 2 ข้างควบคุมและตำแหน่งของปุ่มกดทั้ง 2 อยู่ห่างกันมากกว่า 30 เซนติเมตร

- ในกรณีที่ใช้แผ่นปลดชิ้นงาน (Stripper Plate) ระยะห่างของแม่พิมพ์ตัวบนที่จุดสูงสุดและแผ่นปลดชิ้นงาน (Stripper Plate) ควรปรับให้อยู่ที่ระยะน้อยกว่า 8 มิลลิเมตร

- ระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์ตัวบนในตำแหน่งเลื่อนขึ้นสูงสุดกับแม่พิมพ์ตัวล่างและระยะห่างระหว่างชุดเสานำเลื่อน (Guide Post) กับบุช (Bush) ควรน้อยกว่า 8 มิลลิเมตร




## แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

- ข้อใดให้ความหมายของแม่พิมพ์โลหะแบบเดี่ยวได้ถูกต้อง
  - แม่พิมพ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
  - แม่พิมพ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานขึ้นงานเพียงอย่างเดียว
  - แม่พิมพ์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างชิ้นงานแบบง่าย
  - แม่พิมพ์ที่ง่ายในการออกแบบและสร้าง
- ข้อใดให้ความหมายของแม่พิมพ์โลหะแบบผสมได้ถูกต้อง
  - รวมการและขึ้นรูปชิ้นงานในหนึ่งตำแหน่งงาน
  - รวมการทำงานเจาะและขึ้นรูปในหนึ่งตำแหน่งงาน
  - รวมการทำงานพับและขึ้นรูปในหนึ่งตำแหน่งงาน
  - รวมการทำงานและเจาะในหนึ่งตำแหน่งงาน
- ข้อใดให้ความหมายของแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่องได้ถูกต้อง
  - แม่พิมพ์ที่ประกอบขึ้นด้วยฟันซ์และตายทำงานต่อเนื่องกัน
  - แม่พิมพ์ที่ประกอบขึ้นด้วยฟันซ์หลายตัวทำงานต่อเนื่องกัน
  - แม่พิมพ์ที่ประกอบขึ้นด้วยตายหลายตัวทำงานต่อเนื่องกันในแนวตรง
  - แม่พิมพ์ที่ประกอบขึ้นด้วยแม่พิมพ์เดี่ยวหลายตัวทำงานต่อเนื่องกันในแนวตรง

จากรูปที่กำหนดให้ใช้ตอบคำถามข้อ 4 – 5

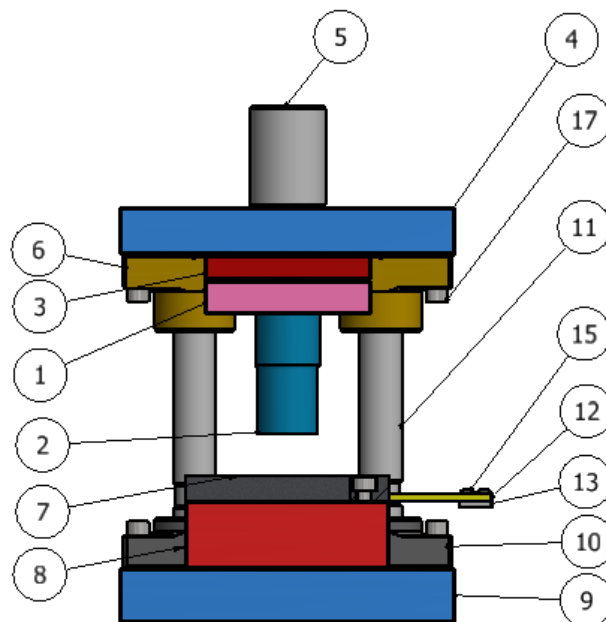



4. ชิ้นส่วนหมายเลข 11 มีชื่อเรียกว่าอะไร
  - ก. Punch plate
  - ข. Automatic stop
  - ค. Guide post
  - ง. Back gage
5. ชิ้นส่วนหมายเลข 8 มีชื่อเรียกว่าอะไร
  - ก. Die block
  - ข. Die stop pin
  - ค. Punch plate
  - ง. Back gage
6. ต้องการปั๊มแหวนรองเป็นเกลียวในหนึ่งตำแหน่งงาน (One station) ต้องใช้แม่พิมพ์ชนิดใด
  - ก. แม่พิมพ์เดี่ยว
  - ข. แม่พิมพ์อัตโนมัติ
  - ค. แม่พิมพ์แบบผสม
  - ง. แม่พิมพ์รวม
7. ชิ้นส่วนใดที่มีไว้สำหรับยึดติดแม่พิมพ์ชุดที่เคลื่อนที่เข้ากับเครื่องปั๊ม
  - ก. Shank
  - ข. Automatic Stop
  - ค. Finger Stop
  - ง. Back Gage
8. เครื่องปั๊มแบบใดสามารถปรับความยาวช่วงชัก (Length of stroke) ได้
  - ก. เครื่องปั๊มแบบกลไก
  - ข. เครื่องปั๊มแบบไฮดรอลิก
  - ค. เครื่องปั๊มแบบเพลลาข้อเหวี่ยง
  - ง. เครื่องปั๊มแบบลูกเบี้ยวเอียงศูนย์
9. สวิตช์ควบคุมการทำงานของปั๊มแบบที่ใช้เท้าเหยียบ (Pedal) บริเวณเท้าเหยียบควรเป็นอย่างไร
  - ก. มีสวิตช์ไฟฉุกเฉิน
  - ข. มีฝาครอบป้องกันสิ่งอื่นมากระทบ
  - ค. มีอุปกรณ์ช่วยแทนการใช้เท้าโดยตรง
  - ง. มีระยะเท้าเหยียบน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
10. ระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์ตัวบนในตำแหน่งเลื่อนขึ้นสูงสุดกับแม่พิมพ์ตัวล่างควรมีระยะเท่าใดถึงจะปลอดภัย
  - ก. ควรน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
  - ข. ควรน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
  - ค. ควรน้อยกว่า 7 มิลลิเมตร
  - ง. ควรน้อยกว่า 8 มิลลิเมตร