



## หน่วยที่ 3

### วัสดุชิ้นงานและวัสดุผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

#### สาระสำคัญ

ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุทำพิมพ์มีความจำเป็นสำหรับผู้ ออกแบบ ผลิต หรือใช้แม่พิมพ์ เพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะและเงื่อนไขการผลิตที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ววัสดุทำพิมพ์ที่ดีย่อมหมายถึงวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง มีค่าความแข็งสูง ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อการกัดกร่อน มีความเหนียว แตกหักยาก แต่ยิ่งวัสดุมีสมบัติที่ดีเท่าใด ต้นทุนของวัสดุก็จะมีราคาสูงขึ้นไปด้วย นอกจากนี้วัสดุที่มีความแข็งสูงมาก ๆ แม้จะมีข้อดีทางด้านความต้านทานการสึกหรอสูงแต่ก็มักจะมี ความเหนียวต่ำ ไม่ทนต่อแรงกระแทก เกิดการแตกหักได้ง่าย รวมถึงแปรรูปให้เป็นรูปทรงแม่พิมพ์ที่ต้องการได้ยาก ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น รวมทั้งวัสดุบางชนิดก็ต้องการเทคนิคเฉพาะในการแปรรูป

#### หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

- 3.1 ชนิดของวัสดุทำแม่พิมพ์
- 3.2 แนวทางการเลือกใช้วัสดุทำพิมพ์
- 3.3 วัสดุชิ้นงาน
- 3.4 สมบัติของวัสดุชิ้นงานตามอุณหภูมิในการขึ้นรูป
- 3.5 สมบัติของวัสดุชิ้นงานตามรูปแบบของวัสดุเริ่มต้น

#### วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกชนิดของวัสดุทำแม่พิมพ์ได้
2. บอกแนวทางการเลือกใช้วัสดุทำพิมพ์ได้
3. เลือกวัสดุชิ้นงานได้
4. อธิบายสมบัติของวัสดุชิ้นงานตามอุณหภูมิในการขึ้นรูปได้
5. อธิบายสมบัติของวัสดุชิ้นงานตามรูปแบบของวัสดุเริ่มต้นได้

#### วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเรียน
2. ครูบรรยายประกอบสื่อของจริงและสื่อ Power Point
3. นักเรียนร่วมอภิปรายเนื้อหาในชั้นเรียน
4. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 3

#### สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาผลิตแม่พิมพ์ตัด
2. สื่อการสอนของจริง
3. สื่อ Power Point ประกอบการบรรยาย

#### การวัดผลและประเมินผล



1. ครูสังเกตการร่วมอภิปรายและตอบคำถามในชั้นเรียน
2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 3



## หน่วยที่ 3

### วัสดุชิ้นงานและวัสดุผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัด

ผู้ปฏิบัติงานในการสร้างชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์ควรมีความเข้าใจวัสดุชิ้นงานและวัสดุผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัด เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุน สมบัติ คุณภาพและปริมาณการผลิต

#### 3.1 ชนิดของวัสดุทำพิมพ์

วัสดุที่นิยมใช้ในการทำแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแสดงในตารางที่ 1.1 และวัสดุที่มีความแข็งแรงต่ำซึ่งดูเหมือนจะไม่เหมาะสมกับการทำเป็นส่วนประกอบของแม่พิมพ์ แต่มีการใช้งานเฉพาะด้านในการทำเป็นแม่พิมพ์เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิต แสดงในตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.1 วัสดุที่นิยมใช้ในการทำแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

วัสดุ	การใช้งาน
ทังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide)	แม่พิมพ์ตัดเจาะ, แม่พิมพ์ขึ้นรูป, แม่พิมพ์ดัดลวด, มักอยู่ในรูปของอินเสิร์ท (Insert)
เหล็กกล้าเครื่องมือ (Tool Steel) - เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง (High Speed Tool Steel) - เหล็กกล้าเครื่องมือทำงานเย็น (Cold Work Tool Steel) - เหล็กกล้าเครื่องมือทำงานร้อน (Hot Work Tool Steel)	แม่พิมพ์ทั่วไป
เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel)	ชิ้นส่วนโครงสร้างของแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนมาตรฐาน
เหล็กหล่อ	ใช้กับแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ - โครงสร้างของแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ตัดขอบ (Trimming Die) - พUNCHและตาย (Punch and Die) ของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

ที่มา : งานขึ้นรูป เล่ม 2 หน้า 12, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์



ตารางที่ 1.2 วัสดุที่มีความแข็งแรงต่ำแต่มีการใช้ทำแม่พิมพ์

วัสดุ	การใช้งาน
อะลูมิเนียมบรอนซ์	แม่พิมพ์พลาสติกขึ้นรูปลึกที่ใช้กับเหล็กกล้าโรสนิม
สังกะสีผสม	แม่พิมพ์ทดลอง (Prototype Tool หรือ Soft Tool)
อิพอกซีเรซิน	แม่พิมพ์ขึ้นรูปขนาดใหญ่สำหรับการผลิตปริมาณต่ำ

ที่มา : งานขึ้นรูป เล่ม 2 หน้า 13, วารุณี เปรमानนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

### 3.1.2 แนวทางการเลือกใช้วัสดุทำพิมพ์

แม่พิมพ์แต่ละแบบมีเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกัน สภาวะการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ชนิดของวัสดุขึ้นงาน รูปร่าง ขนาด ความหนา ค่าพิถีความคลาดเคลื่อนที่กำหนด จะส่งผลให้การเลือกใช้วัสดุทำพิมพ์แตกต่างกัน วัสดุทำพิมพ์ที่มีคุณภาพดีมักจะมีราคาสูง แนวทางในการเลือกชนิดของวัสดุทำพิมพ์ที่เหมาะสมจึงไม่ได้ขึ้นกับสมบัติที่ดีของวัสดุเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน ด้วยเนื่องจากวัสดุในกลุ่มนี้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นปัจจัยหลักที่ใช้ในการกำหนดเกรดของวัสดุในการทำแม่พิมพ์ทั่วไปจึงมักจะขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตกรณีงานที่ต้องการปริมาณการผลิตสูง จะสามารถเลือกใช้วัสดุทำพิมพ์ที่เกรดสูงและราคาแพงได้ ส่วนในกรณีที่ต้องการปริมาณการผลิตไม่มาก การเลือกใช้วัสดุที่ตีราคาแพงจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการผลิตจึงควรเลือกใช้เกรดวัสดุที่ต่ำลง หรือกล่าวง่าย ๆ ว่าใช้วัสดุเกรดที่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้ผลิตตามปริมาณที่ต้องการเท่านั้น แต่ก็มีข้อพึงระวังด้วยการกำหนดชนิดวัสดุทำพิมพ์ไม่ได้ขึ้นกับปริมาณการผลิตเพียงอย่างเดียว ความรุนแรงในการขึ้นรูป ชนิดของวัสดุขึ้นงานขนาดของงานที่ผลิต ข้อกำหนดทางด้านความเที่ยงตรงในการผลิต ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงทั้งสิ้น

### 3.2 วัสดุขึ้นงาน

พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปและสมบัติของวัสดุขึ้นงานเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้การวางแผนและการออกแบบขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในแม่พิมพ์มีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส่วนประกอบทางเคมี สมบัติเชิงกล และยังรวมถึงโครงสร้างและสมบัติทางโลหวิทยา และกระบวนการทางความร้อนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุก่อนการขึ้นรูปด้วย สำหรับผู้ผลิตขึ้นงาน สมบัติที่ต้องการคือให้วัสดุขึ้นงานมีความสามารถในการขึ้นรูปสูง (Good Formability) มีความแข็งแรงสูงเพียงพอที่จะต้านทานการแตกหัก ฉีกขาด หรือเกิดรอยย่น สมบัติพื้นฐานทางกลของวัสดุ เช่น ค่าความแข็งแรง เป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นในการกำหนดเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์ และกำหนดขนาดของเครื่องปั๊มโลหะในการใช้งาน วัสดุที่มีค่าความแข็งแรงสูงส่งผลโดยตรงกับแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป เมื่อแรงในการปั๊มโลหะสูง ขนาดของชิ้นส่วนประกอบในแม่พิมพ์ก็ต้องมีขนาดใหญ่เพื่อให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับแรงกระทำซ้ำ ๆ ที่เกิดบนแม่พิมพ์ได้ค่าความสามารถในการขึ้นรูปของวัสดุ (Formability) เป็นตัวกำหนดขั้นตอนและจำนวนครั้งในการขึ้นรูป เพื่อให้ขึ้นงานเปลี่ยนรูปตามรูปร่างที่ต้องการได้โดยปราศจากรอยแตกหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ บนผลิตภัณฑ์ สมบัติทางด้านทิศทางของวัสดุ (Anisotropy) และสมบัติในช่วงการเปลี่ยนรูปแบบไม่ถาวรของวัสดุ ใช้เป็นข้อมูล



ในการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อให้ได้ค่าความเที่ยงตรงของงานที่ผลิตตามพิสัยของค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดในแบบ ค่าส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุชิ้นงานบางตัวเป็นตัวกำหนดชนิดของวัสดุทำพิมพ์และชนิดของสารหล่อลื่น เป็นต้น

### 3.2.1 สมบัติของวัสดุชิ้นงานตามอุณหภูมิในการขึ้นรูป

งานขึ้นรูปโลหะมีทั้งการขึ้นรูปแบบร้อน (Hot Work) คือ การเพิ่มอุณหภูมิที่ชิ้นงานจนร้อนแดง แต่ยังคงสถานะของแข็ง แล้วจึงขึ้นรูป และการขึ้นรูปแบบเย็น (Cold Work) ซึ่งมักจะหมายถึง การทำงานขึ้นรูปโลหะที่อุณหภูมิห้อง ต่อมาก็มีการพัฒนากระบวนการขึ้นรูปแบบอุ่น ซึ่งมีอุณหภูมิในการทำงานอยู่ระหว่างงานขึ้นรูปร้อนและงานขึ้นรูปเย็นอย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าเป็นงานขึ้นรูปร้อนหรือเย็นนั้นที่ถูกต้องแล้วจะกำหนดตามสมบัติของวัสดุชิ้นงานเป็นหลัก คือ งานขึ้นรูปร้อนจะเปลี่ยนรูปชิ้นงานขณะที่มีอุณหภูมิการทำงานสูงกว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่ (Recrystallization Temperature) แต่ไม่ถึงอุณหภูมิหลอมเหลวของวัสดุชิ้นนั้น ๆ อุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่ของวัสดุทั่วไปมีค่าอยู่ในช่วง  $0.3T_m - 0.5T_m$  ( $T_m$  หมายถึง อุณหภูมิหลอมละลายของวัสดุ) นิยามของอุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่คือ อุณหภูมิที่วัสดุเกิดผลึกใหม่อย่างสมบูรณ์ในเวลา 1 ชั่วโมง ตัวอย่างอุณหภูมิทำงานของวัสดุชนิดต่าง ๆ ในงานขึ้นรูปร้อนแสดงในตารางที่ 1.3 ส่วนกระบวนการขึ้นรูปวัสดุที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของวัสดุจัดเป็นกระบวนการทำงานอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กระบวนการหล่อโลหะ

ตารางที่ 1.3 อุณหภูมิทำงานของวัสดุชนิดต่าง ๆ ในงานขึ้นรูปร้อน

วัสดุ	อุณหภูมิขึ้นรูป ( $^{\circ}\text{C}$ )
อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม	375-475
ทองแดงและทองแดงผสม	650-975
เหล็ก	875-1,300
วัสดุทนไฟ (Refractory Alloy)	975-2,200

ที่มา : งานขึ้นรูป เล่ม 2 หน้า 14, วารุณี เปรमानนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาพิทย

ในการพิจารณาการขึ้นรูปร้อนหรือเย็นจึงต้องเปรียบเทียบอุณหภูมิการทำงานกับอุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่ของวัสดุด้วย เช่น การขึ้นรูปที่อุณหภูมิห้องของวัสดุบางตัว เช่น ตะกั่ว (Lead) ดีบุก (Tin) แคดเมียม (Cadmium) จัดเป็นการขึ้นรูปร้อน เนื่องจากอุณหภูมิห้องเป็นจุดที่สูงกว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่ของตะกั่ว ดีบุก และแคดเมียม ในขณะที่การขึ้นรูปวัสดุโมลิบดีนัม แม้จะทำงานขณะที่วัสดุร้อนแดงก็ยังคงจัดเป็นงานขึ้นรูปเย็น เนื่องจากวัสดุโมลิบดีนัมมีจุดหลอมเหลวที่สูงมากนั่นเอง

#### 3.2.1.1 วัสดุชิ้นงานภายใต้สถานะการขึ้นรูปร้อน

สมบัติโดยทั่วไปของวัสดุขณะทำการขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่ (Hot Work) ในเชิงเปรียบเทียบกับสมบัติของวัสดุที่อุณหภูมิการขึ้นรูปเย็นเป็นดังนี้

- ค่าความแข็งแรงของวัสดุลดลง



- ค่าความสามารถในการเปลี่ยนรูปของวัสดุสูงขึ้น (High Formability)
- การเพิ่มความแข็งแรงจากความเครียด (Work Hardening) ของวัสดุลดลง
- เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ที่ผิวได้ง่าย
- เกิดการขยายตัวของวัสดุเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่ออุณหภูมิเย็นลง


ดังนั้นงานขึ้นรูปโลหะที่อุณหภูมิสูงจึงมีข้อดีคือใช้แรงในการขึ้นรูปลดลงประหยัดพลังงานในการขึ้นรูป ความสามารถในการยึดตัวของวัสดุสูงขึ้นส่งผลให้การขึ้นรูปขึ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อเสียคือควบคุมความเที่ยงตรงทางด้านขนาดและรูปร่างได้ยาก เนื่องจากการขยายตัวและหดตัวของวัสดุเมื่อได้รับความร้อนและเกิดการเย็นตัว การเกิดออกไซด์ที่ผิว ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความสิ้นเปลืองพลังงานจากอุปกรณ์ในการให้ความร้อนกับชิ้นงานและในบางกรณีที่ต้องมีการให้ความร้อนกับแม่พิมพ์ด้วย รวมไปถึงความยุ่งยากซับซ้อนของอุปกรณ์ที่ใช้จับหรือเคลื่อนย้ายชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตเมื่อการขึ้นรูปโลหะทำที่อุณหภูมิการทำงานสูง สมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาเพื่อวางแผนออกแบบแม่พิมพ์จึงต้องเป็นสมบัติของวัสดุที่อุณหภูมินั้น ๆ

#### 3.2.1.2 วัสดุขึ้นงานภายใต้สภาวะการขึ้นรูปเย็น

การขึ้นรูปวัสดุขณะเย็น (Cold Work) มีลักษณะตรงกันข้ามกับงานขึ้นรูปร้อนคือ ได้ชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงทางด้านขนาดและรูปร่างสูงไม่เกิดการบิดตัวหรือเสียรูปของชิ้นงาน ได้ผิวงานที่ดีกว่าเนื่องจากไม่เกิดออกไซด์ที่ผิว ไม่เกิดค่าใช้จ่ายจากอุปกรณ์ให้ความร้อนกับชิ้นงาน การจับยึด เคลื่อนย้ายชิ้นงานทำได้ง่ายโดยอาจใช้มือเปล่าหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้ แต่ก็มีข้อด้อยคือต้องการแรงในการขึ้นรูปสูง และมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปของวัสดุ กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนก็จะทำให้มีขั้นตอนในการเปลี่ยนรูปมากขึ้น เพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำแม่พิมพ์และเสียเวลาในการผลิตเพิ่มขึ้น สมบัติของวัสดุที่อุณหภูมิห้องและวิธีการทดสอบ

#### 3.2.1.3 วัสดุขึ้นงานภายใต้สภาวะการขึ้นรูปอุ่น


การขึ้นรูปแบบอุ่น (Warm Work) เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มีคำจำกัดความว่า วัสดุถูกเปลี่ยนรูปในช่วงอุณหภูมิสูง แต่ไม่ถึงอุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่ของวัสดุ (ยกตัวอย่างงานขึ้นรูปอุ่นของเหล็กทั่วไปทำงานในช่วงอุณหภูมิ 500-800°C) โดยมีแนวคิดคือการผสมผสานข้อดีและกำจัดข้อบกพร่องของงานขึ้นรูปร้อนและงานขึ้นรูปเย็น โดยการเพิ่มอุณหภูมิให้กับชิ้นงานเพื่อลดความแข็งแรงลงและเพิ่มความสามารถในการยึดตัวของวัสดุ แต่ไม่ให้อุ่นมากเกินไปจนเกิดออกซิเดชันที่ผิวและการเสียรูปหลังการเย็นตัว ในปัจจุบันมีการใช้วิธีขึ้นรูปแบบอุ่นกับงานทุบขึ้นรูป (Forging) ค่อนข้างมาก เช่น การผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในชุดส่งกำลังของเครื่องยนต์ เช่น เฟืองส่งแรง (Transmission Gear) ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ซึ่งนอกจากข้อดีที่กล่าวมาแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอนการทำกระบวนการทางความร้อน (Heat Treatment) ของชิ้นงานหลังการขึ้นรูปด้วย

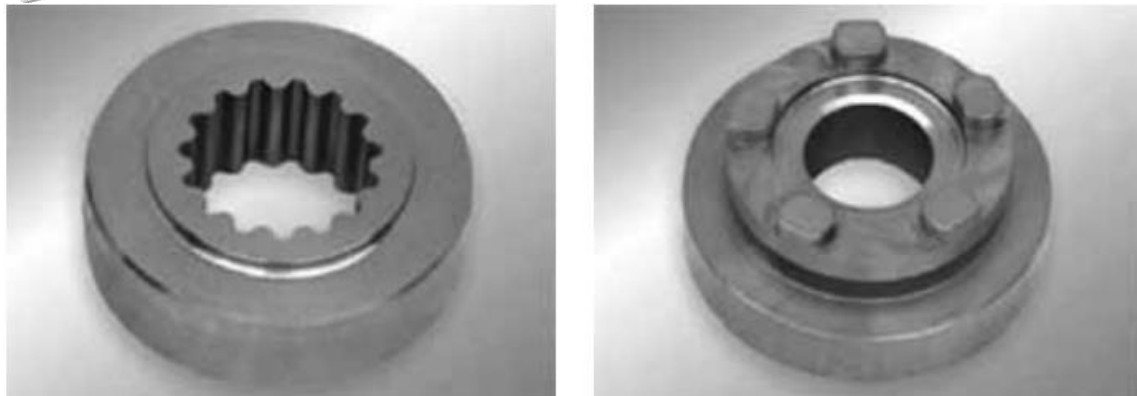

รูปที่ 3.1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบอ่อน  
ที่มา : งานขึ้นรูป เล่ม 2 หน้า 17, วารุณี เปรमानนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

### 3.3 สมบัติของวัสดุขึ้นงานตามรูปแบบของวัสดุเริ่มต้น

งานขึ้นรูปโลหะแบ่งตามรูปแบบของวัสดุเริ่มต้นได้เป็นงานขึ้นรูปโลหะก้อน (Bulk Metal Forming) และงานขึ้นรูปโลหะแผ่น (Sheet Metal Forming) ดังแสดงในรูปที่ 3.2 งานขึ้นรูปโลหะก้อน ตัววัสดุขึ้นงานจะได้รับแรงกระทำจนเกิดการเปลี่ยนรูปทุกทิศทาง ขณะที่งานขึ้นรูปโลหะแผ่นมักจะไม่มีแรงกระทำตามแนวความหนาของโลหะแผ่นเริ่มต้น โดยทั่วไปแล้วงานขึ้นรูปโลหะก้อนต้องการแรงในการขึ้นรูปมากกว่า ซึ่งจะทำให้การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานที่ต้องเพิ่มมากกว่างานขึ้นรูปโลหะแผ่น ขนาดของเครื่องบีบโลหะก็มักจะใหญ่กว่า ต้องการความมั่นคงแข็งแรงมากกว่าก่อน ตั้งแต่ยุคสมัยการทำเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะ ซึ่งมักจะได้จากการทุบขึ้นรูป (Forging หรือ Hammering) ต่อมาเริ่มมีการผลิตโลหะโดยรีดออกมาเป็นแผ่น (งานรีดโลหะยังจัดเป็นงานขึ้นรูปก้อน) เมื่อพัฒนามาจนได้ค่าความเที่ยงตรงของความหนาในระดับที่ใช้งานได้ จึงเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยของการพัฒนางานขึ้นรูปโลหะแผ่น

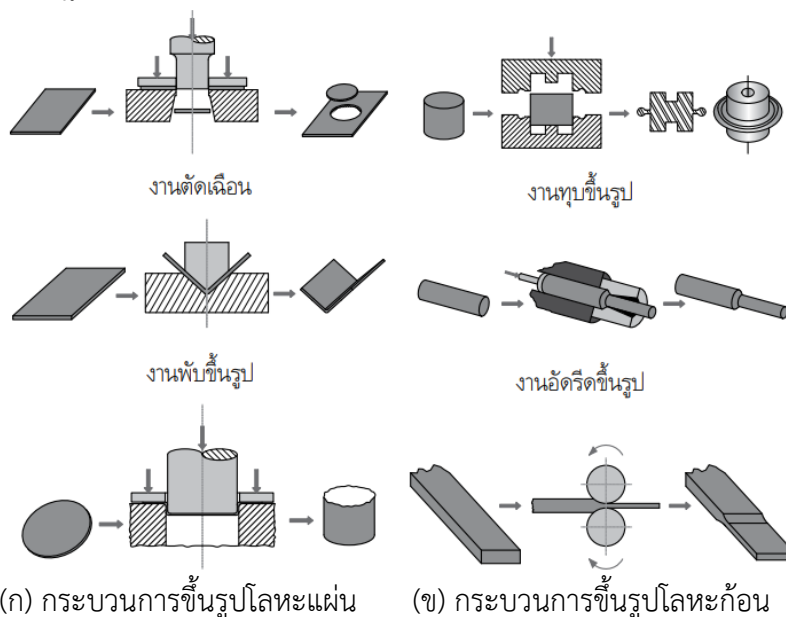

รูปที่ 3.2 งานขึ้นรูปโลหะแผ่นและงานขึ้นรูปโลหะก้อน  
ที่มา : งานขึ้นรูป เล่ม 2 หน้า 18, วารุณี เปรमानนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์



### แบบฝึกหัดประจำหน่วยที่ 3

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

- วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ทั่วไป คือข้อใด
  - ทังสเทนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide)
  - เหล็กกล้าเครื่องมือทำงานร้อน (Hot Work Tool Steel)
  - เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel)
  - เหล็กหล่อ
- วัสดุที่ใช้โครงสร้างของแม่พิมพ์ที่ไซขนาดใหญคือข้อใด
  - เหล็กหล่อ
  - เหล็กเหนียว
  - เหล็กคาร์บอนต่ำ
  - เหล็กروبสูง
- วัสดุใดที่ใช้ทำแม่พิมพ์ทดลอง (Prototype Tool หรือ Soft Tool)
  - อะลูมิเนียมบรอนซ
  - อีพอกซีเรซิน
  - สังกะสีผสม
  - เหล็กกล้า
- วัสดุขึ้นงานควรมีสสมบัติตามข้อใด
  - ความสามารถในทางความร้อน
  - ความสามารถในทางไฟฟ้า
  - ความสามารถในการตัดเฉือน
  - ความสามารถในการขึ้นรูปสูง
- ข้อใดคือสมบัติโดยทั่วไปของวัสดุขณะทำการขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง
  - ความสามารถในการเปลี่ยนรูปของวัสดุต่ำขึ้น
  - ไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ที่ผิว
  - เกิดการหดตัวของวัสดุเมื่อได้รับความร้อน
  - ค่าความแข็งแรงของวัสดุลดลง
- ข้อดีของการขึ้นรูปโลหะที่อุณหภูมิสูงคือ
  - ต้นทุนต่ำ
  - ผิวงานมีคุณภาพดี
  - ประหยัดพลังงานในการขึ้นรูป
  - ควบคุมขนาดได้ถูกต้องแม่นยำ





7. วัสดุขึ้นงานภายใต้สภาวะการขึ้นรูปเย็นจะเป็นอย่างไร
  - ก. ขึ้นงานเกิดการบิดตัวหรือเสียรูป
  - ข. ขึ้นงานที่มีความเที่ยงตรงทางด้านขนาดและรูปร่าง
  - ค. ขึ้นงานมีความแข็งแรงต่ำลงมาก
  - ง. ขึ้นงานขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก
8. งานขึ้นรูปอ่อนของเหล็กทั่วไปจะทำงานในช่วงอุณหภูมิใด
  - ก. 500-800°C
  - ข. 1000-1200°C
  - ค. 1500-2000°C
  - ง. 2500-3000°C
9. การขึ้นรูปที่อุณหภูมิห้องวัสดุชนิดใดทำได้ง่ายที่สุด
  - ก. สังกะสี
  - ข. ทองเหลือง
  - ค. ทองแดง
  - ง. ตะกั่ว
10. วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ที่อยู่ในรูปของอินเสิร์ท(Insert) จะใช้วัสดุตัวใด
  - ก. เหล็กกล้า
  - ข. ทังสเตนคาร์ไบด์
  - ค. เพชร
  - ง. เซรามิก