

การชุบแข็งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ



วัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มความแข็งและความแข็งแรง


เตาชุบแข็ง




การชุบแข็ง * QUENCH HARDENING * คืออะไร

การชุบแข็งเป็นกระบวนการให้ความร้อนกับโลหะ และทำให้โลหะเย็นลงอย่างรวดเร็วเพื่อปรับคุณสมบัติทางกลให้ดียิ่งขึ้น โดยโลหะจะถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าสภาวะปกติ อุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่ ($\geq 723\text{ C}$) แต่ต่ำกว่าอุณหภูมิหลอมเหลว และแช่ไว้ที่อุณหภูมินี้เป็น เวลาที่กำหนด เพื่อให้ความร้อนได้ทั่วถึงตามต้องการแล้ว โลหะนั้นจะถูกทำให้เย็นลงในตัวกลางจนกว่าทุกส่วนจะกลับสู่อุณหภูมิห้อง

สำหรับโลหะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถานะยังเป็นของแข็ง

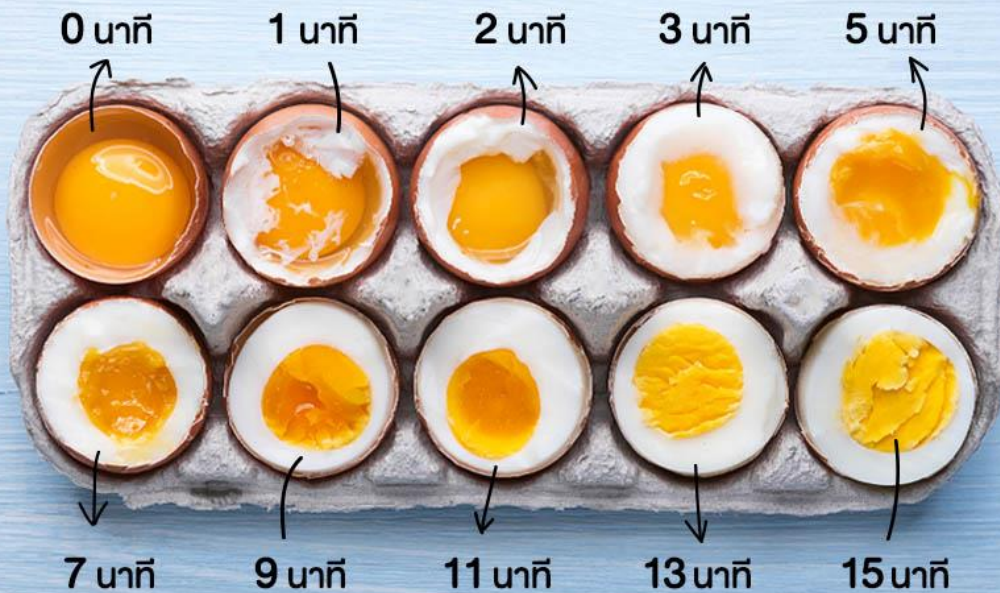

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงภายในจากอุณหภูมิ

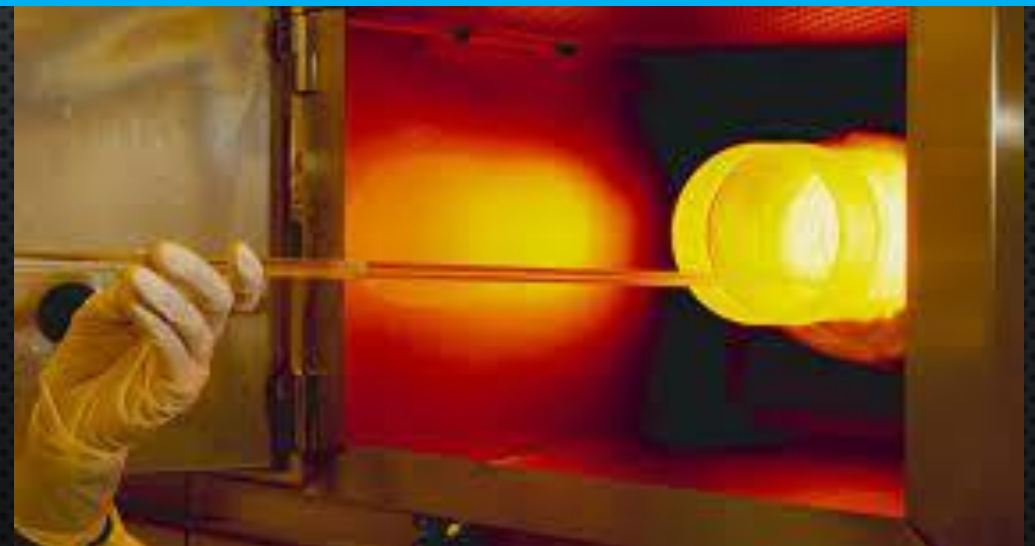

VDO การชุบแข็ง



องค์ประกอบสำหรับการชุบแข็ง

โลหะที่นำมาชุบแข็ง

อุณหภูมิการชุบแข็ง

ตัวกลางที่ทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว

เวลาที่ใช้ในกระบวนการ

โลหะที่นำมาชุบแข็ง (เหล็กคาร์บอนปานกลาง)

เหล็กคาร์บอน S45C

JIS	AISI/SAE
S45C	1045

C
0.42 - 0.48

ทำชิ้นส่วนประกอบของแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์จักรกล เช่น ลูกกลิ้ง นัต สกรู


เหล็กคาร์บอน S50C

JIS	AISI/SAE
S50C	1049

C
0.47 - 0.53

ทำชิ้นส่วนประกอบของแม่พิมพ์ เช่น ชุด die set ชิ้นส่วนงานการเกษตร ชิ้นส่วนแม่พิมพ์จักรกล เช่น ลูกกลิ้ง ลูกรีด ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เช่น เพลาข้อเหวี่ยง ข้อต่อ

เหล็กคาร์บอน S45C

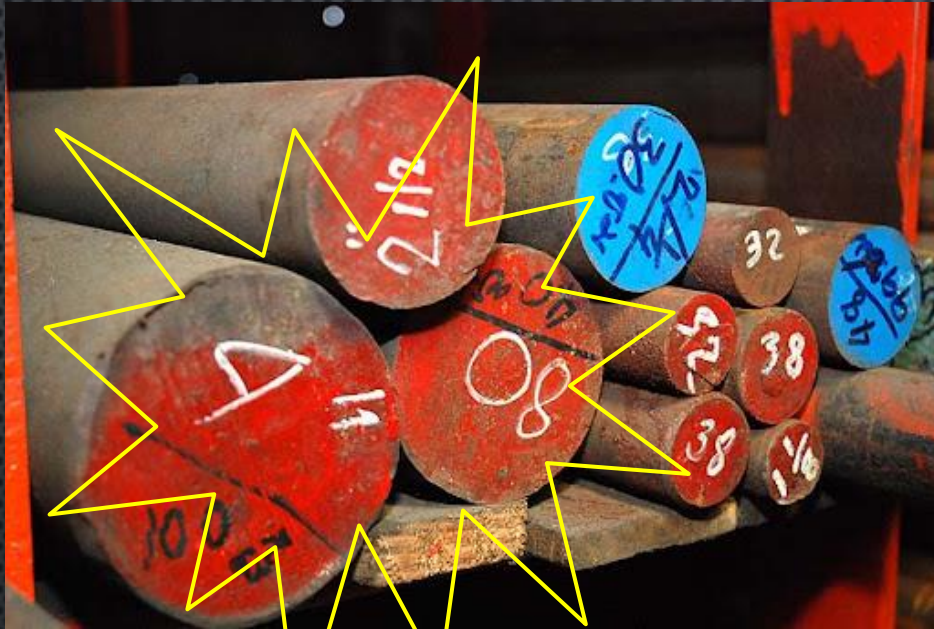

ชุดแข็งอุณหภูมิ 800C-850C
สารชุบ น้ำ/น้ำมัน
ความแข็ง 13-27 HRC
ความแข็งหลังชุบ 50 HRC
อุณหภูมิอบคืนตัว 100C-300C
ความแข็งหลังอบคืนตัว 42-50

เปรียบเทียบกับความแข็งมีดกลึง (60 – 61 HRC)

เหล็กคาร์บอน S50C




ชุบแข็งที่อุณหภูมิ 800C-850C
สารชุบ น้ำ/น้ำมัน
ความแข็ง 16-29 HRC
ความแข็งหลังชุบ 57 HRC

อุณหภูมิอบคืนตัว 100C-300C
ความแข็งหลังอบคืนตัว 49-57 HRC

เปรียบเทียบกับความแข็งมีดกลึง
(60 – 61 HRC)



ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของ S45C S50C

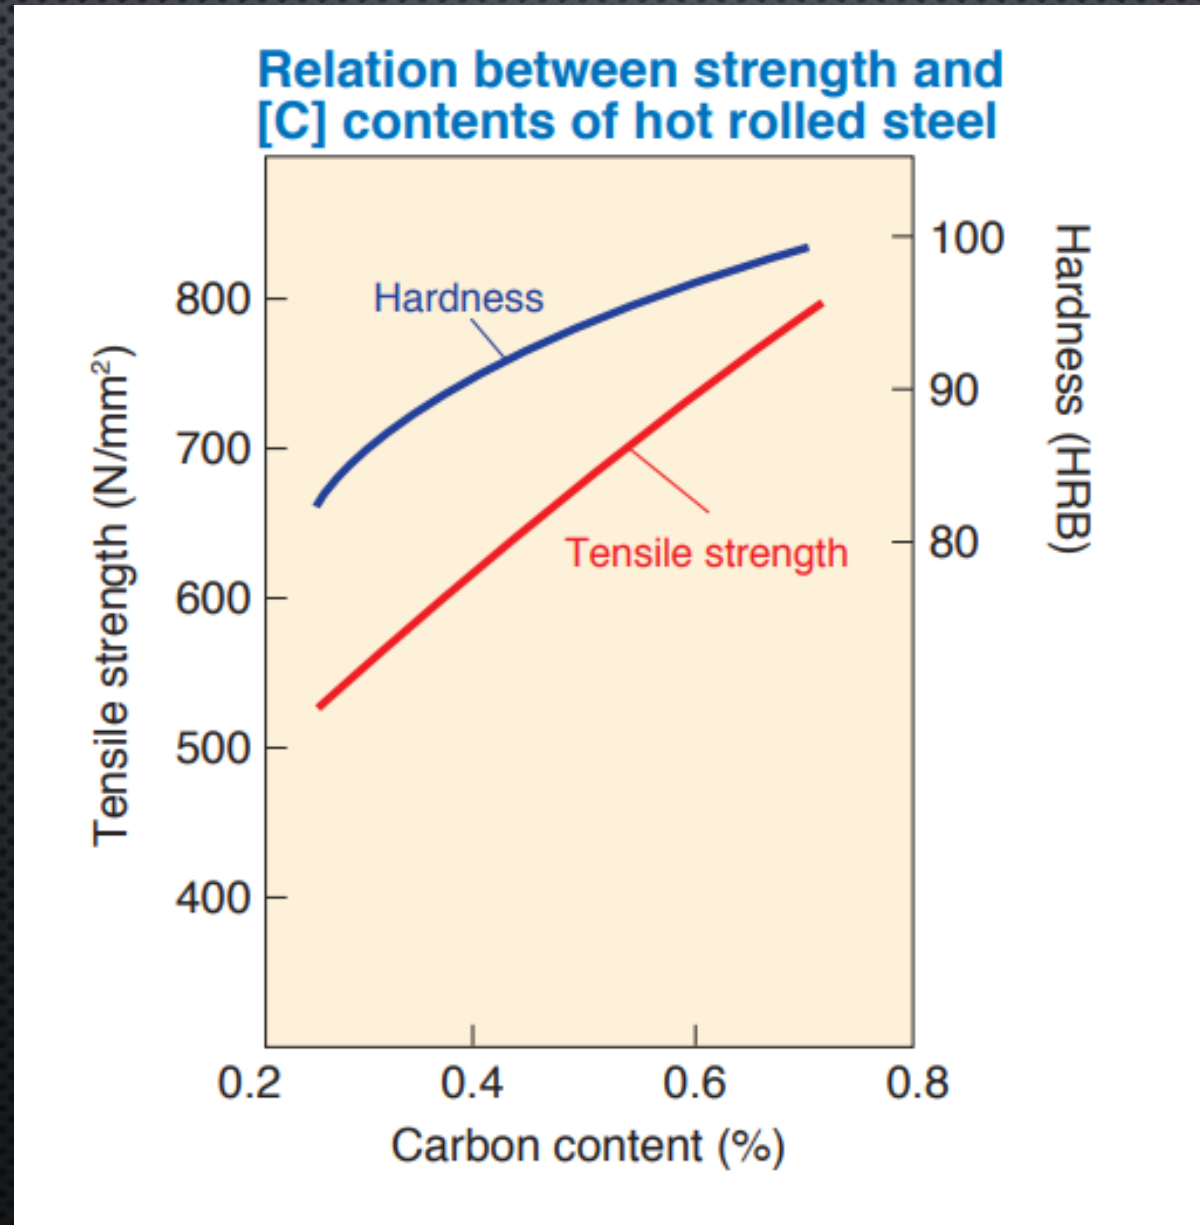

ตัวกลางที่ทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว

•น้ำ

•น้ำมัน

•อากาศ

•น้ำเกลือ



•น้ำ

- น้ำสามารถโลหะร้อนเย็นตัวได้อย่างรวดเร็วเร็วกว่าน้ำมัน ในรูปแบบการจุ่มลงถึงบรรจุ น้ำและโลหะที่ร้อนจะจมอยู่ใต้น้ำ
- ประโยชน์อย่างหนึ่งของน้ำคือไม่ ความไวไฟ

ตัวกลางที่ทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว



•น้ำมัน

- น้ำมันสามารถทำให้โลหะร้อนได้เย็นตัวเร็วกว่าอากาศ
- ประเภทของน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เนื่องจากอัตราการหล่อเย็นและจุดวาบไฟต่างกัน

ตัวกลางที่ทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว

• น้ำเกลือ

เป็นสารละลายที่ราคาถูกชนิดหนึ่ง
น้ำเกลือที่ใช้เป็นสารละลายส่วนมากจะผสมเกลือ
ประมาณ 10 % ของน้ำ

ข้อดีข้อเสียของสารชุบแบบต่างๆ


ข้อดีของการใช้น้ำเป็นสารชุบมีดังนี้

- 1.) ให้อัตราการเย็นสูง
- 2.) ใช้ง่ายและราคาถูก
- 3.) ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- 4.) ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- 5.) ช่วยแกะเกาะสะเก็ดออกจากผิวงานในกรณีที่การอบชุบชิ้นงานนั้นไม่ได้ควบคุมบรรยากาศ

ข้อเสียของการใช้น้ำเป็นสารชุบมีดังนี้

- 1.) ทำให้ชิ้นงานบิดงอหรือแตกร้าวได้ง่าย นิยมใช้ชุบงานที่มีลักษณะง่าย ๆ
- 2.) อุณหภูมิของน้ำไม่คงที่ทำให้ความแข็งแรงไม่สม่ำเสมอและความเครียดจะเกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ

ผลของความเครียด

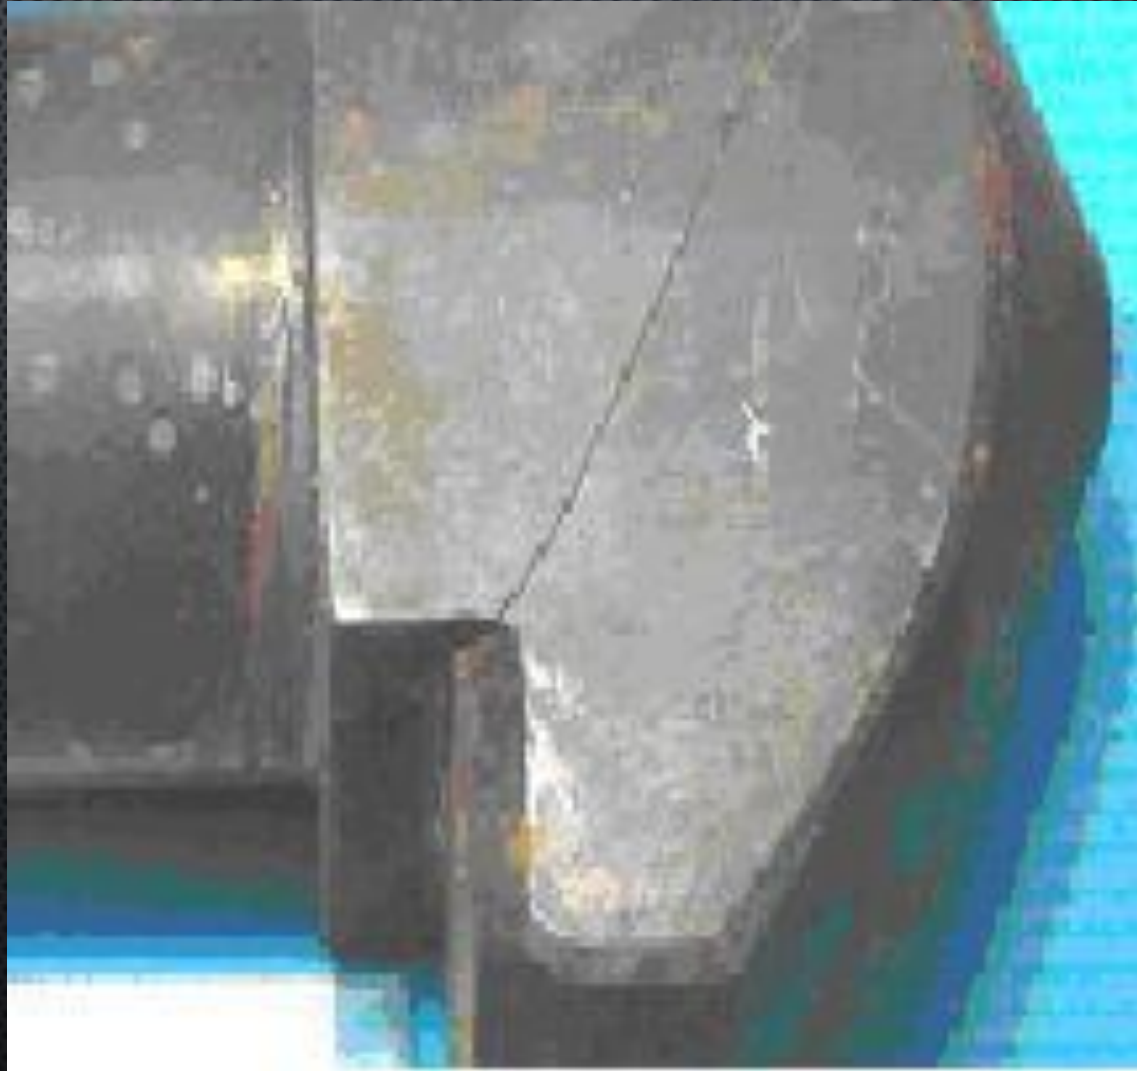

ผิวของชิ้นงานจากการชุบด้วยน้ำ



ข้อดีข้อเสียของสารจุ่มชุบแบบต่างๆ

น้ำเกลือ

จะให้คุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนได้ดี อัตราการเย็นตัวสูงมาก
เพราะมีจุดเดือดสูงกว่าน้ำบริสุทธิ์ ช่วงอุณหภูมิที่ให้อัตราการเย็นตัวสูงสุดจะอยู่
ประมาณ 600–400 °C

ซึ่งไม่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนออสเทน-ไนท์ไปเป็นมาร์เทนไซต์ อัตราที่จะมี
ความเครียดเหลืออยู่ภายในก็น้อยลง เรานิยมใช้น้ำเกลือ 10 % ในการชุบเหล็กกล้าชนิด
คาร์บอนต่ำเพราะเหล็กเหล่านี้จะมีอัตราการเย็นตัวสูงมาก

ข้อดีข้อเสียของสารจุ่มชุบแบบต่างๆ

- 1.) น้ำมัน มีคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนต่ำ ให้อัตราการเย็นตัวสูงประมาณ 200°C ต่อวินาที ซึ่งไม่สูงพอสำหรับการชุบเพื่อให้ได้มาร์เทนไซต์โดยเฉพาะการชุบเหล็กคาร์บอน หรือเหล็กผสมต่ำที่มีขนาดโต โอกาสที่จะได้โครงสร้างมาร์เทนไซต์นั้นยาก
- 2.) น้ำมันถ่ายเทความร้อนออกจากชิ้นงานได้สม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิใดซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเครียดมากนัก
- 3.) น้ำมันสามารถที่จะเพิ่มคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนได้โดยการอุ่นน้ำมันให้ร้อนประมาณ $50^{\circ}\text{C} - 80^{\circ}\text{C}$ ก่อน ซึ่งน้ำมันจะใสและก็ถ่ายเทความร้อนดี
- 4.) น้ำมันมีจุดเดือดสูงประมาณ $250^{\circ}\text{C} - 300^{\circ}\text{C}$ การถ่ายเทความร้อนของน้ำมันในช่วงอุณหภูมิ $20^{\circ}\text{C} - 150^{\circ}\text{C}$ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยมากและอัตราการถ่ายเทความร้อนของน้ำมัน ต่ำกว่าน้ำประมาณ 28 เท่า

ผิวของชิ้นงานจากการชุบด้วยน้ำมัน




เปรียบเทียบ


การเปรียบเทียบของสารตัวกลางชุบแข็ง

การชุบแข็งด้วยน้ำ และน้ำเกลือ	การชุบแข็งด้วยน้ำมัน	การชุบแข็งด้วยอากาศ
รุนแรงมากที่สุด	รุนแรงน้อย	รุนแรงน้อยสุด
ความแข็ง และแข็งแกร่งมากที่สุด	ความแข็ง และแข็งแกร่งน้อย	ความแข็ง และแข็งแกร่งน้อยสุด
ทนทานต่อการบิดตัว และ แตกร้าวน้อยสุด	ทนทานต่อการบิดตัว และแตกร้าวนปานกลาง	ทนทานต่อการบิดตัว และแตกร้าวมากที่สุด

วิธีการอบชุบ / ชื่อเรียกโครงสร้างโลหะ

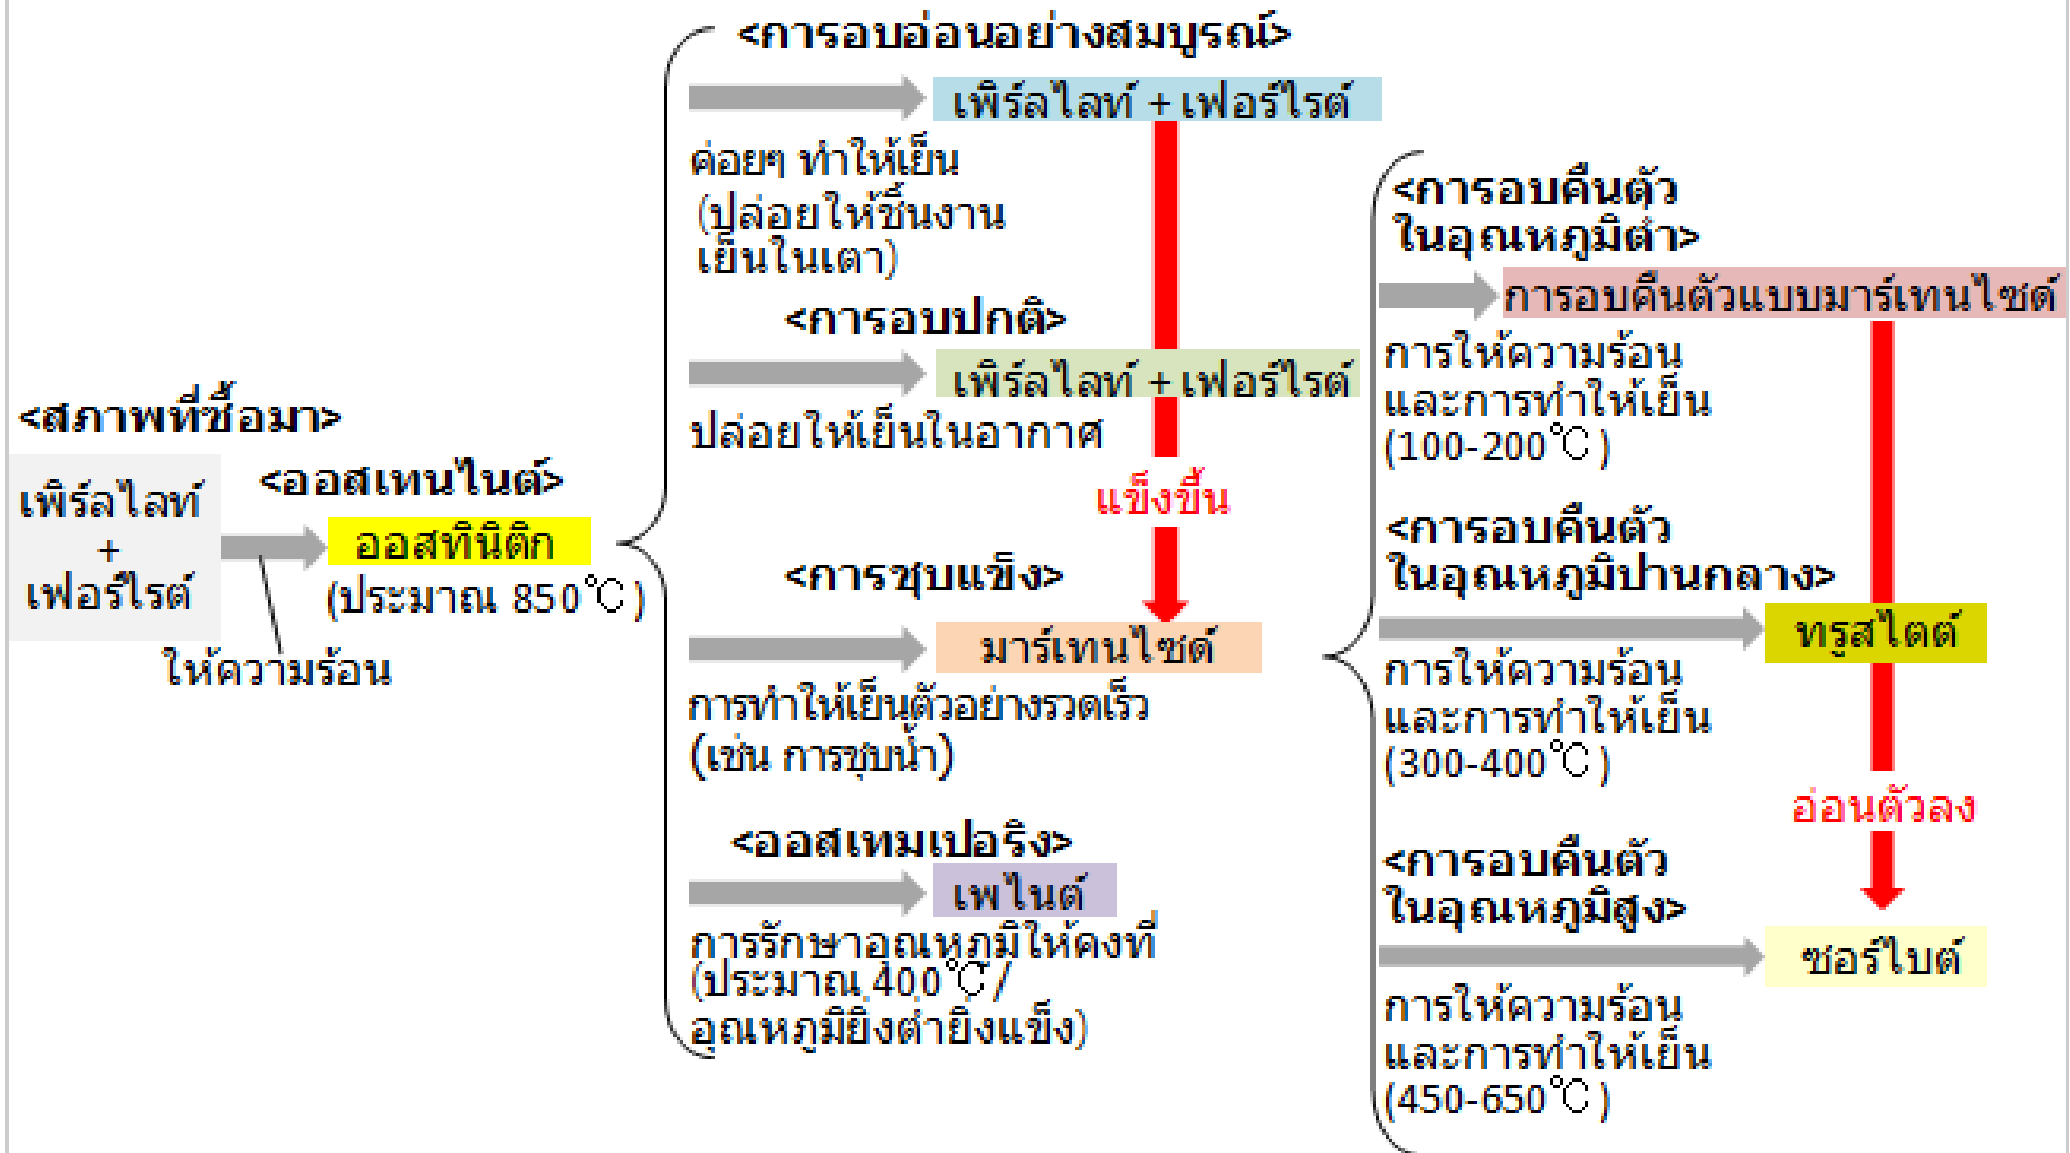


โครงสร้าง

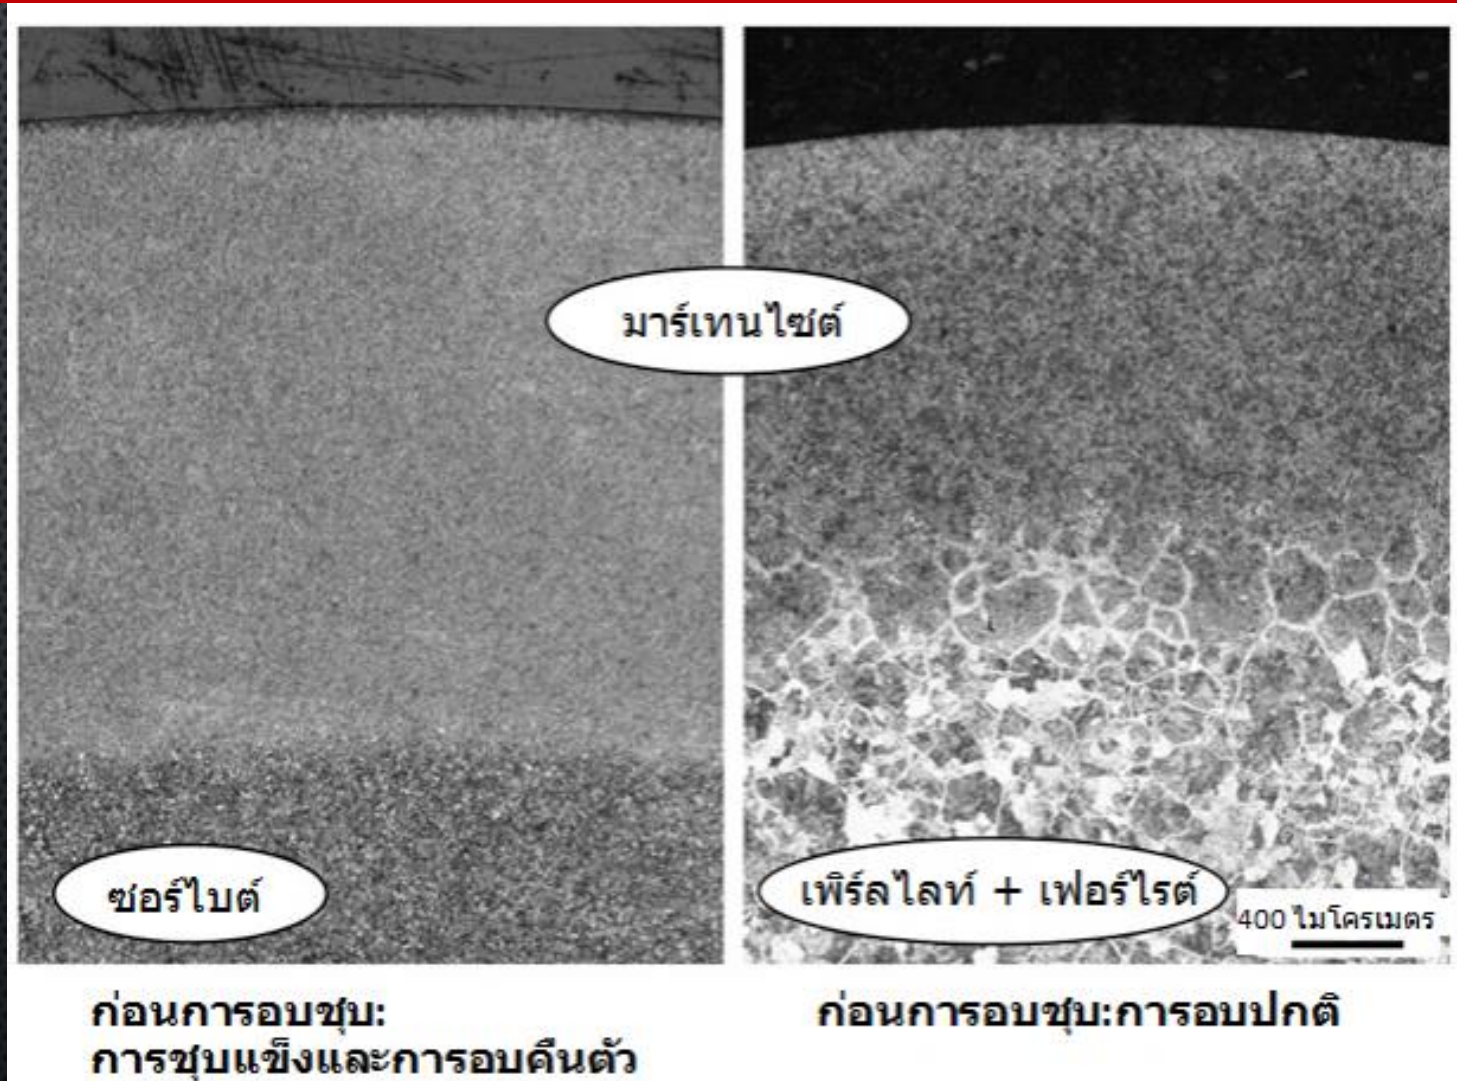


จุดกลมเล็ก ๆ ของซีเมนไทต์จะรวมตัวเป็นก้อนกลมใหญ่ขึ้น ทำให้การเลื่อนไถลระหว่างชั้นของผลึกเกิดได้ง่ายขึ้น โครงสร้างที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่า ซอร์ไบต์ (Sorbite)

โครงสร้าง

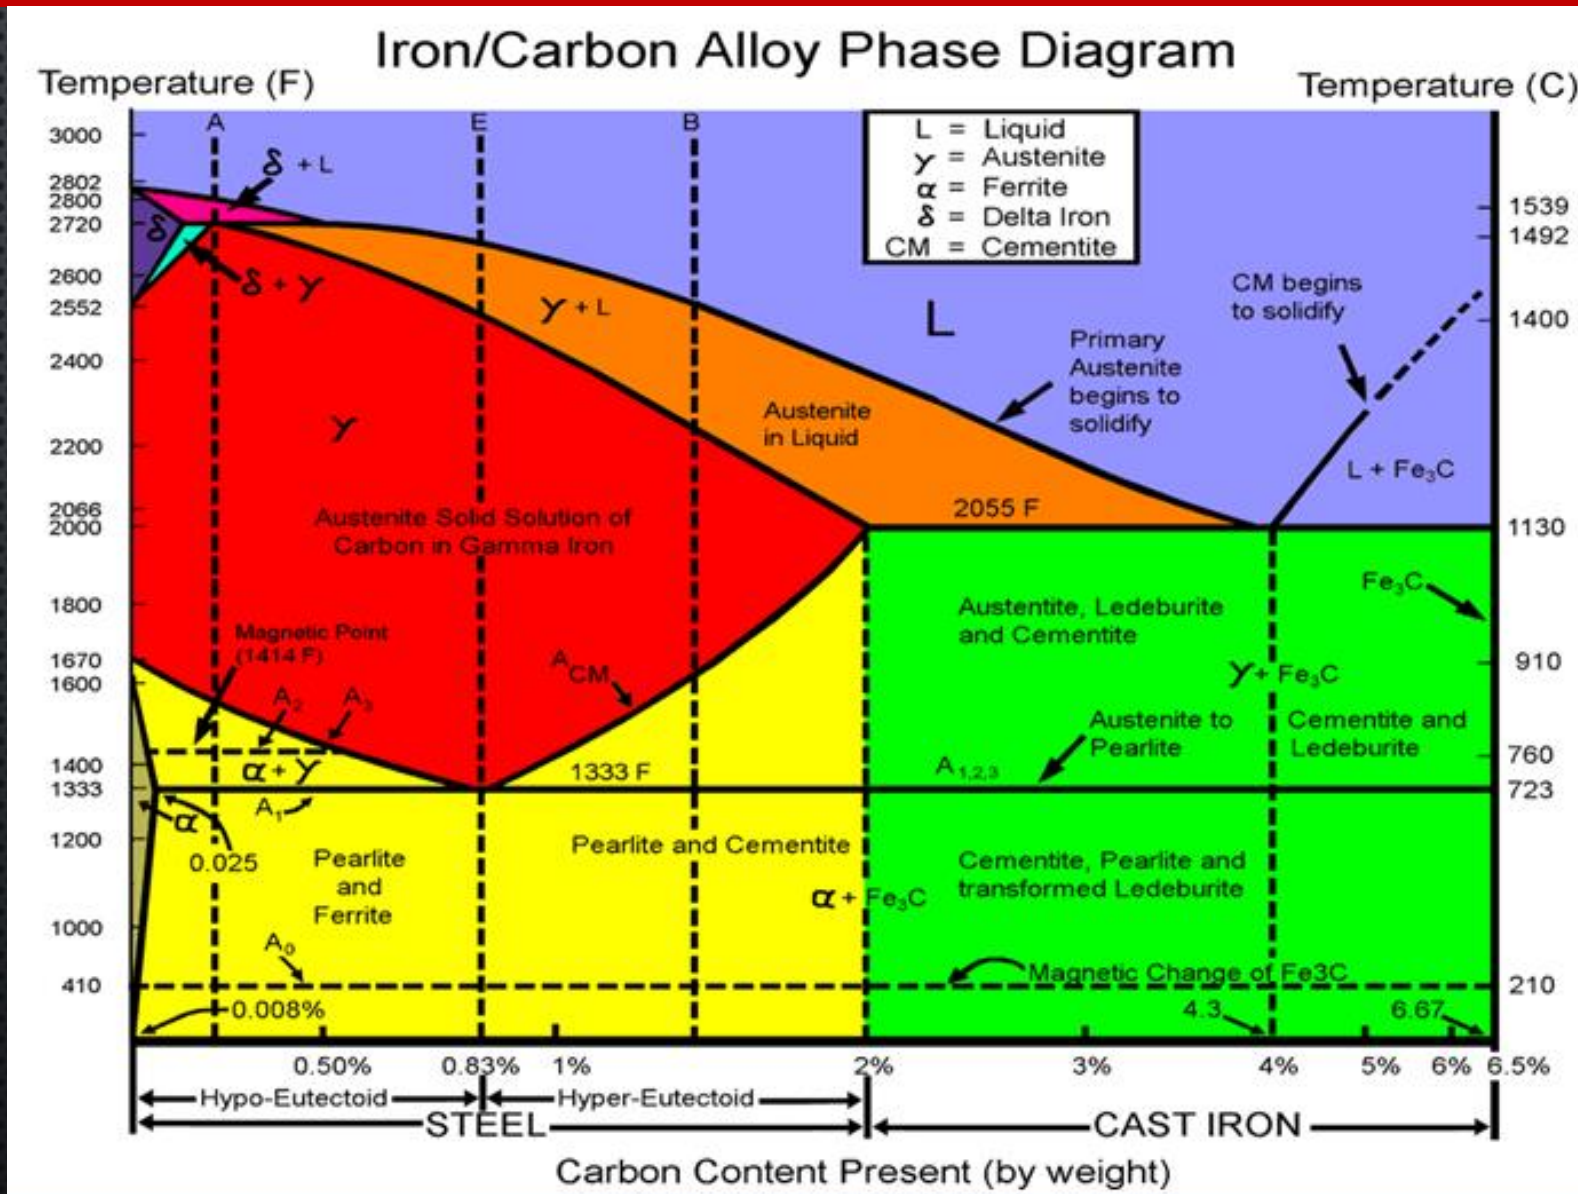

เฟสไดอะแกรมเหล็ก-คาร์บอน

รายละเอียดการชุบแข็ง S45C ,S50C

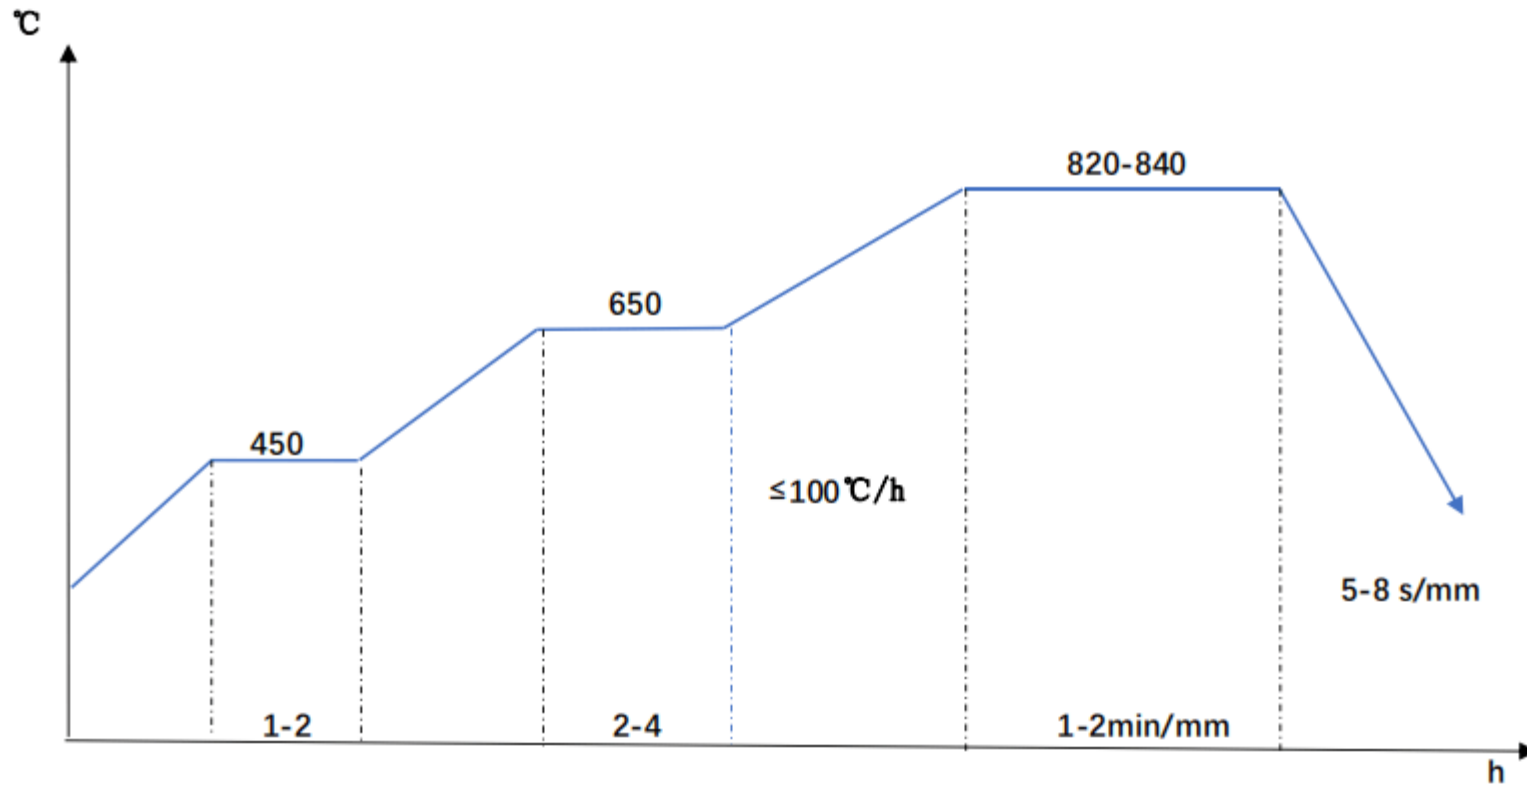

รายละเอียดการชุบ


1. ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ: 820-840°C

2. ขั้นตอนสำหรับการทำเหล็กร้อน และเวลาใช้เวลาแช่ที่เหมาะสม

3. ชุบด้วยน้ำหรือน้ำมัน

4. อบคลายเครียดทันทีหลังจากชุบ

รายละเอียดการชุบแข็ง S45C ,S50C

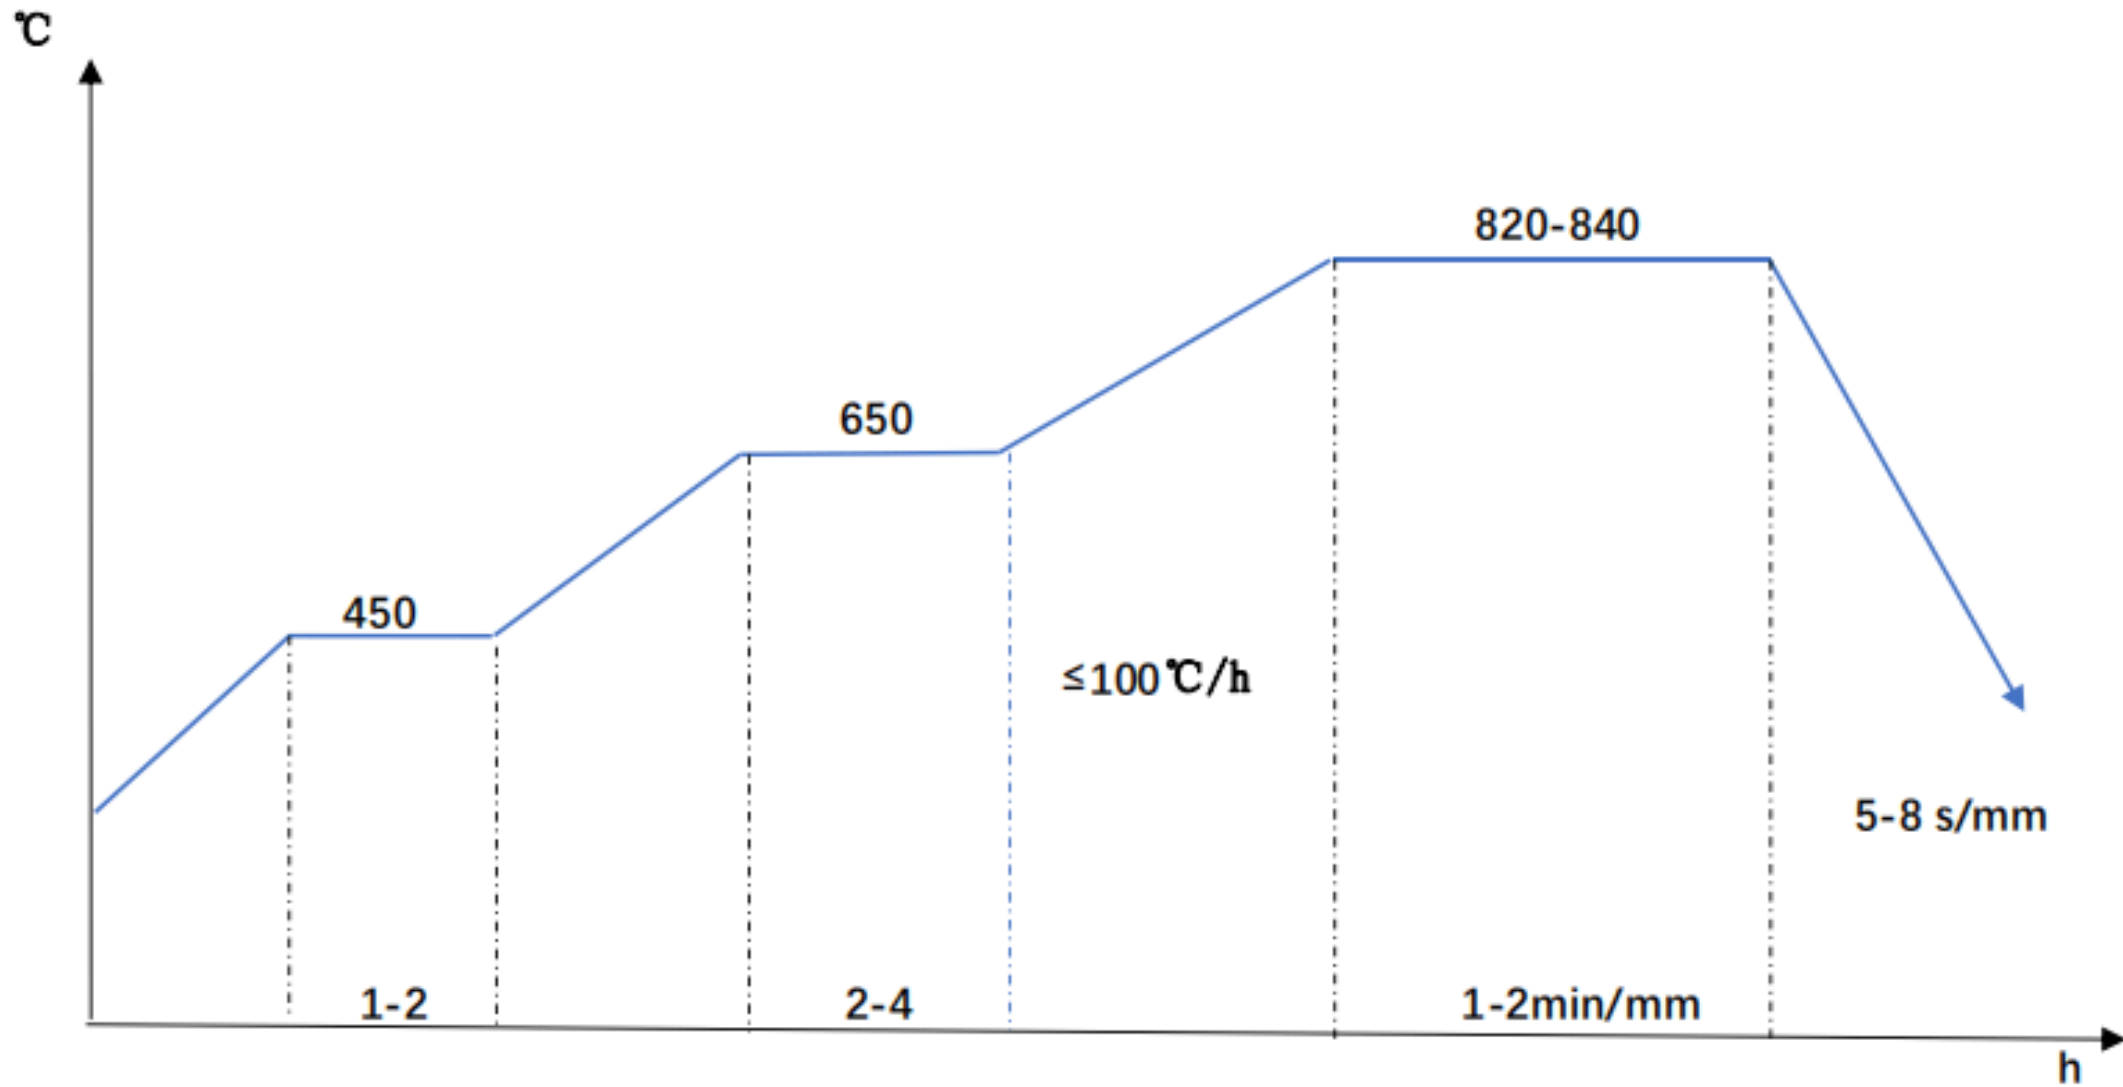

ชื่อเรียกโครงสร้างโลหะ

การชุบแข็ง คือให้เผาเหล็กจนถึงอุณหภูมิเหนืออุณหภูมิวิกฤติของออสเทนิติก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าคาร์บอนในด้านความแข็ง จากนั้นเมื่อนำเหล็กไปทำให้เย็นหรือชุบน้ำ

เหล็กจะเกิดโครงสร้างมาร์เทนไซด์ ซึ่งโครงสร้างมาร์เทนไซด์นี้คือโครงสร้างที่มีความเสถียรที่อุณหภูมิต่ำโดยที่คาร์บอนที่อยู่ในเหล็กจะละลายเป็นเนื้อเดียวกัน เราเรียกสารละลายแข็งนั้นว่า α และด้วยมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบผสมอยู่ในเหล็ก ก็จะทำให้โครงสร้างของเหล็กแข็งขึ้น

แบบทดสอบ

ข้อ 1. จงอธิบายขั้นตอนของการชุบแข็งประกอบด้วยอะไรบ้าง

ข้อ 2. เหล็ก S45C ต่างจากเหล็ก S50C อย่างไร

ข้อ 3. ชุบแข็ง S50C ต้องใช้อุณหภูมิเท่าใด

ข้อ 4. ตัวกลางที่ทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว กรณีชุบงานที่มีลักษณะง่าย ๆ ควรใช้อะไร

ข้อ 5. การชุบเหล็กคาร์บอน มีขนาดโต ไม่ควรใช้ตัวกลางใดที่ทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว

ข้อ 6. ชุบเหล็กคาร์บอน หนา 30 มม. ต้องแช่ที่อุณหภูมิ 650 องศา ที่ชั่วโมง

ข้อ 7. จากข้อ 6 ในขณะที่ชุบลงในตัวกลางที่ทำให้เย็นตัวต้องจุ่มลงไปนานเท่าใด