



# หน่วยที่ 6

## หลักการขั้นรูปโลหะ




# หัวข้อเรื่อง

6.1 เทคโนโลยีการตัดโลหะแผ่น

6.2 ทฤษฎีการตัด

6.3 ทฤษฎีการตัด

6.4 ทฤษฎีการลากขึ้นรูป

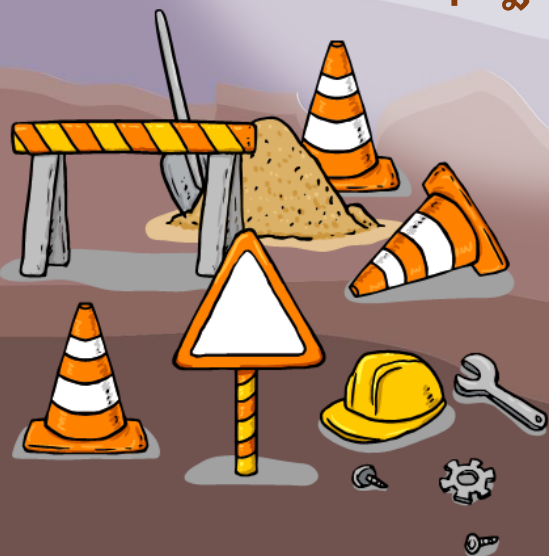

# 6.1 เทคโนโลยีการตัดโลหะแผ่น



**เทคโนโลยีการตัดแผ่นโลหะ** มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกระบวนการตัดมีให้เลือก อย่างหลากหลายสามารถใช้ตัดชิ้นงานให้เกิดความแม่นยำสูง การตัดชิ้นงานได้หนาขึ้นกว่าเดิม

## 6.1.1 เครื่องตัดพลาสมา (Plasma)

พลาสมาคือสถานะที่ 4 ของสสาร (หลังจากของแข็ง ของเหลว แก๊ส) เกิดจากการกระตุ้นอิเล็กตรอนให้หลุดจากอะตอมของสสาร

**ข้อดี** คือ สามารถตัดงานโลหะได้หนามาก สามารถตัดสเตนเลสได้หนาถึง 3 นิ้ว (ขึ้นอยู่กับ กระแสไฟที่ใช้) สามารถตัดงานด้วยความเร็วสูงกว่าวิธีอื่น ๆ

**จุดด้อย** คือ ร่องตัดมีขนาดค่อนข้างใหญ่และเอียงด้วยข้อด้อยทำให้การตัดด้วยพลาสมาไม่เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดสูง



## 6.1.2 เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser)

เลเซอร์ คือ การตัดโดยใช้พลังงานความร้อนเหมือนกับการตัดด้วย พลาสมา แต่กระบวนการผลิตพลังงานที่นำมาใช้ในการตัดต่างกัน ทำให้เปลวที่ใช้ในการตัดเล็กและแคบกว่า

**ข้อเสีย** คือ มีขีดจำกัดเรื่องความหนา ลาสม่ามาก



## 6.1.3 เครื่องตัดแรงดันน้ำ (Water jet)

การตัดด้วยแรงดันน้ำนั้นได้ถูกนำมาใช้มาประมาณ 30-40 ปี มาแล้ว ซึ่งในอดีตไม่เป็นที่นิยม กันมากนักเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องความคลาดเคลื่อนและเสถียรภาพของระบบ

**ข้อดี** คือ สามารถตัดวัสดุได้หลายประเภทตั้งแต่เหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง พลาสติก ไม้ ยาง หิน เซรามิก แก้ว

**ข้อเสีย** คือ ตัดงานได้ค่อนข้างช้า ร่องตัดมีขนาดใหญ่กว่าการตัดด้วยเลเซอร์ ดังนั้นการตัดด้วย water jet เป็นทางเลือกที่อยู่ระหว่างการตัดเลเซอร์และพลาสมา







## 6.1.4 เครื่องเจาะระบบหัวตอก (Punching)

Punching คือ วิธีการที่ต่างจากการตัดทั้งสามวิธี โดยการตัดทั้งสามวิธีเป็นการผลิตชิ้นงานด้วยการเดินอย่างต่อเนื่องของหัวตัด ทำให้เกิดเป็นแนวตัดตามแบบ แต่ punching

**ข้อดี** คือ สามารถป้อนเจาะได้ด้วยความเร็วสูง แม่นยำ กับแบบงานที่มีหัวแม่พิมพ์โลหะรองรับ

**ข้อเสีย** คือ การใช้หัวตอกเจาะทะลุแผ่นโลหะด้วยแรงกด ทำให้ไม่สามารถใช้กับงานหนา ๆ

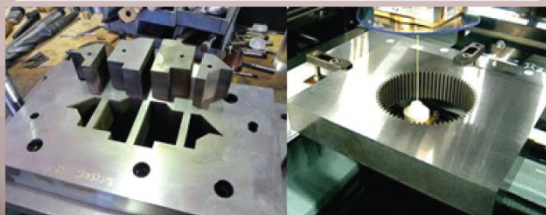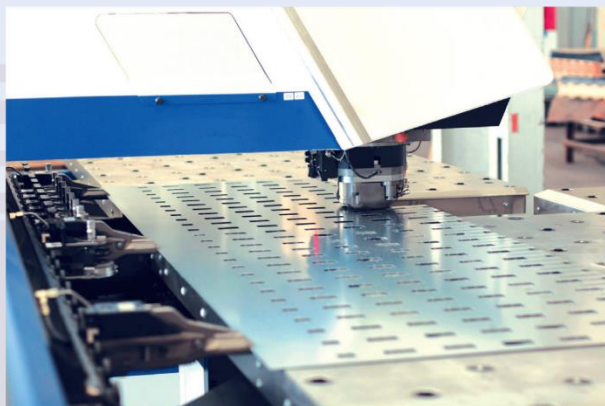


## 6.1.5 เครื่องวายเป็นหรือเครื่องตัดด้วยลวด (Wire cut Machine)

เครื่อง Wire Cut คือ เครื่องมือที่ใช้ในการตัดชิ้นงาน หลักการทำงานโดยการใช้กระแสไฟฟ้า เป็นตัวหลอมละลายชิ้นงาน ชิ้นงานที่ได้มีความละเอียดสูง

## 6.2 ทฤษฎีการตัด



**กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น** การตัดถือเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานและมีความยุ่งยากน้อยที่สุด คมตัด ที่อยู่ในแม่พิมพ์ตัด นั้น ประกอบด้วยคมตัดสองส่วน คือ คมตัดตัวผู้ (ฟันซ์) และ คมตัดตัวเมีย (ดาบ) ในการ ตัดโลหะที่จะมีแรงกระทำโลหะที่ส่งให้ (ฟันซ์) และ (ดาบ) เป็นแรงเฉือน (เชียร์ฟอส)

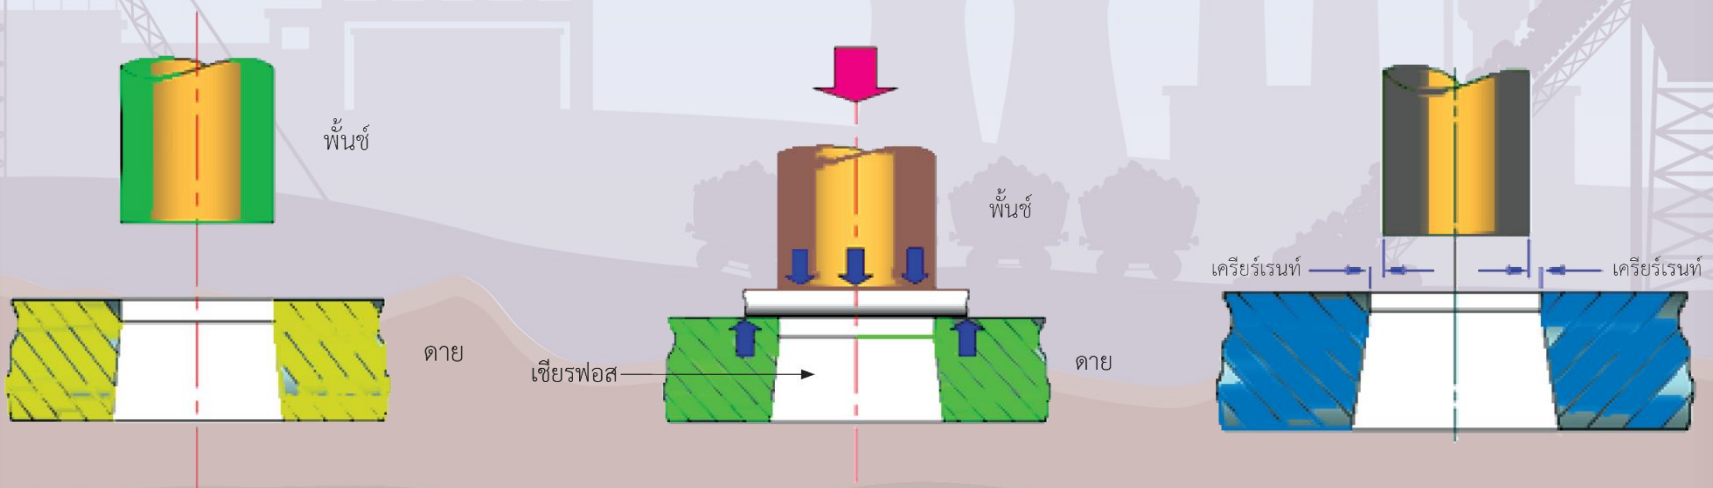

## 6.3 ทฤษฎีการดัด




ขบวนการในการขึ้นรูปโลหะทั้งหมดนั้น นับว่าขบวนการงอขึ้นรูป เบนดิง (Bending) เป็นขบวนการที่ง่ายที่สุดที่ใช้ทำงานร่วมกับเครื่องปั๊มโลหะ

### 6.3.1 ทฤษฎีการงอ (Bending Theory)





ในการขึ้นรูปโลหะโดยการงอขึ้นรูปนั้นเราต้องให้แรงแก่ชิ้นงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ชิ้นงานนั้นเปลี่ยนรูปร่างอย่างถาวร ซึ่งแรงที่ให้แก่ชิ้นงานนั้น

**การงอ** (เบนดิง) นั้นมีลักษณะความแตกต่างของการเกิดความเค้นของโลหะเฉพาะที่เท่านั้น ความเค้นที่เกิดเฉพาะที่นี้จะเกิดขึ้นตรงรัศมีของการงอของชิ้นงานเท่านั้น

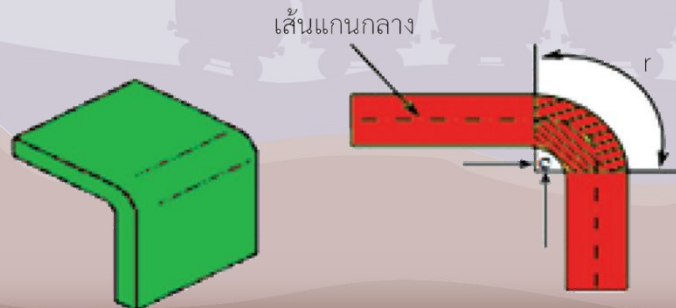

### 6.3.2 เส้นแกนกลาง (Neutral Axis)

ทั้งนี้เพราะว่าที่ชิ้นงานนั้นได้เกิดความเค้นดึงขึ้นที่ด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งนั้นได้เกิดความเค้นอัดขึ้น การกลับตรงข้ามของความเค้นทั้งสองนี้ จะต้องเกิดขึ้นตรงใกล้ ๆ

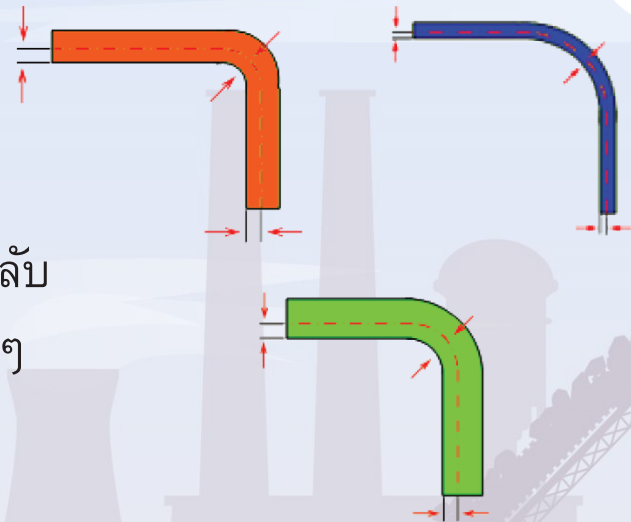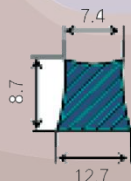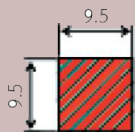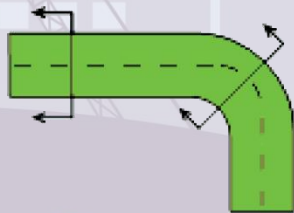

### 6.3.3 การไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูป (Metal Flow)


การไหลตัวของโลหะในการขึ้นรูปเพราะว่าโลหะบริเวณที่เราตัดนั้น ได้มีความเค้นเกิดขึ้น ซึ่งมันจะทำให้เกิดการไหลตัวของโลหะ ความเค้นดึงที่ทำให้เกิดการไหลตัวของโลหะ



### 6.3.4 การเคลื่อนไหวของโลหะระหว่างการขึ้นรูป (Metal Movement)


”

ระหว่างการทำการงอชิ้นงานนั้น พื้นที่ส่วนหนึ่งของแผ่นชิ้นงาน แบลงค์ (Blank) ใต้ถูกยึดเอาไว้ด้วยแผ่นโลหะที่เราเรียกว่า “**แผ่นโลหะกด**”

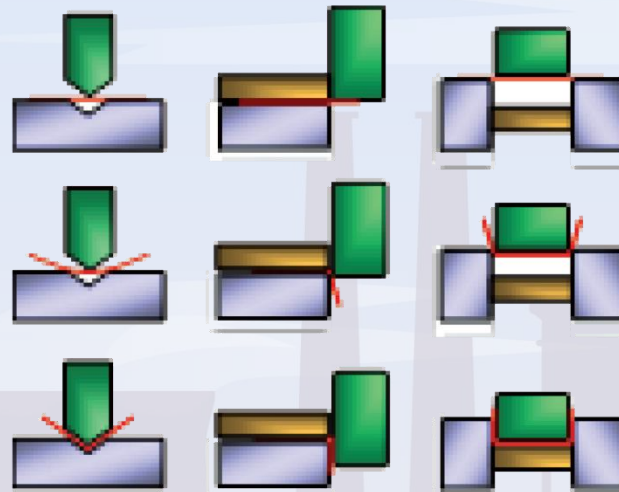

### 6.3.5 การกดกระแทกชิ้นงานตรงบริเวณที่งอให้เป็นรอย

วิธีนี้เป็นการใช้พื้นที่กดกระแทกโลหะอย่างแรงที่บริเวณรัศมีที่งอของชิ้นงาน ซึ่ง ณ ตำแหน่งนี้ โลหะจะได้รับความเค้นอย่างมาก


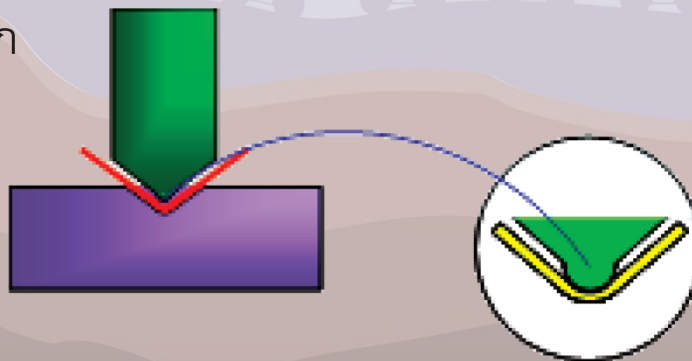


## 6.4 ทฤษฎีการลากขึ้นรูป




### 6.4.1 งานขึ้นรูป (Drawing)

จุดประสงค์ของงานขึ้นรูป คือ แปรสภาพโลหะจากแผ่นเรียบให้เป็นภาชนะรูปถ้วย (เชล-Shell) โดยที่ความหาของโลหะไม่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนสภาพนี้ทำได้โดยการกดโลหะแผ่นเรียบด้วย พันธ์ (Punch) ให้เข้าไปในช่องว่างของตาย (Die)

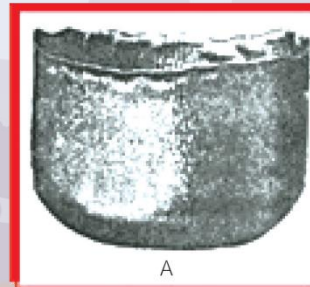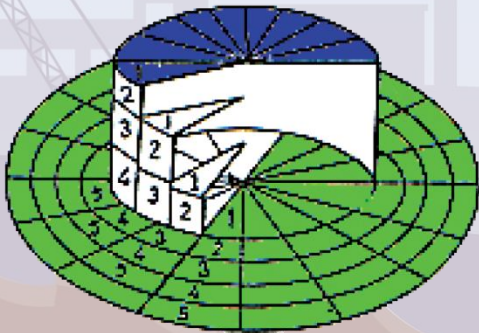

A

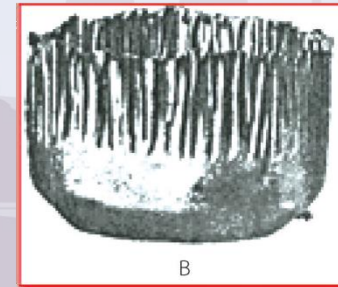

B

### 6.4.2 เทคนิคการขึ้นรูป (Technique of Drawing)


การขึ้นรูปโดยไม่ให้เกิดรอยย่น (ริงเคิล-Wrinkle หรือ Puckering) หรือฉีกขาดนั้นจะต้องระมัดระวังและควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ

### 6.4.3 พลาสติกแรง (Plastic Range)

แรงที่ใช้ในการทำให้โลหะเกิดการไหลตัวนั้นต้องมีค่ามากกว่าค่า เทนซาयरียัล สเตร็ง (Tensile Yield Strength) ของโลหะทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้โลหะเปลี่ยนรูปไปอย่างถาวร แต่ต้อง


### 6.4.4 ระดับขีดจำกัด (Reduction Limits)

พื้นที่ของโลหะที่อยู่ภายใต้การกดของ แบลงค์ โฮลเดอร์ (Blank Holder) นั้น มีความสัมพันธ์ กับพื้นที่ส่วนที่ถูกกดโดย พันช์ (Punch)

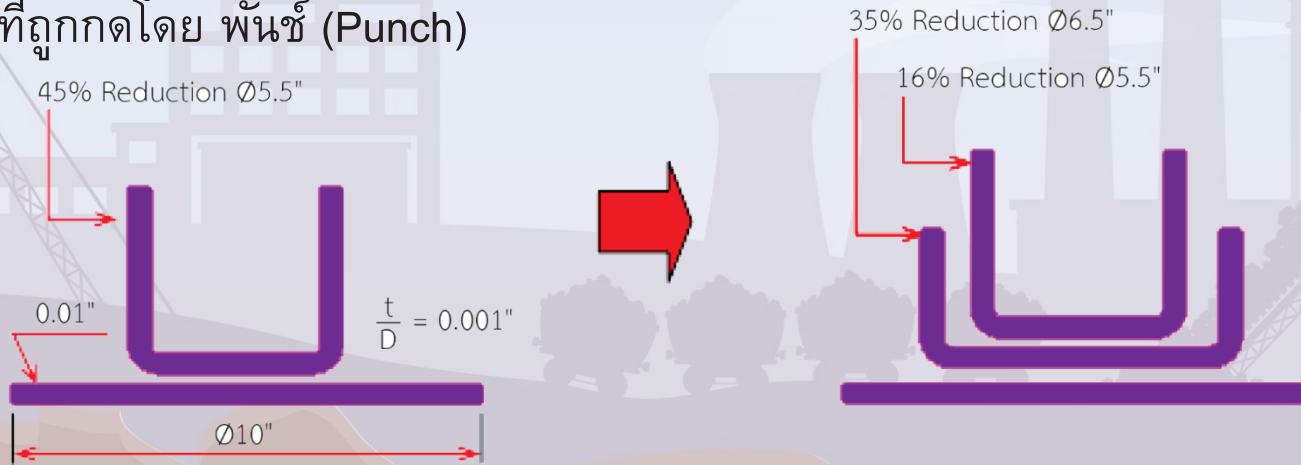

### 6.4.5 Draw Radii

รัศมีตาย (Die) ไม่ควรต่ำกว่า 4 เท่าของความหนา โลหะและไม่ควรเกิน 15 เท่า ของความหนา โลหะ เนื่องจากถ้ารัศมีของ ดาย (Die) ยิ่งแหลมเท่าใด ก็จะทำให้ความต้านทานในการไหลของโลหะมีมากขึ้น เท่านั้น และมีโอกาสที่ชิ้นงานจะแตกได้ง่าย

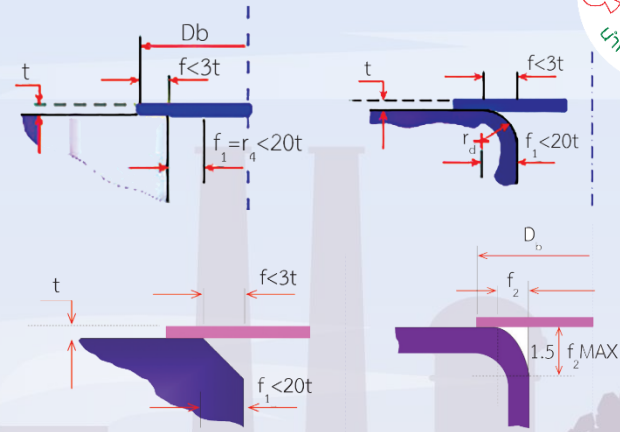


### 6.4.6 พันธ์ โนส เรเดียน (Punch Nose Radius)

เพื่อป้องกันไม่ให้ความหนาตรงบริเวณก้น บอดดัม (Bottom) ของรูปถ้วยบางจนเกินไป รัศมีของจุก พันธ์ (Punch) ควรมีค่าระหว่าง 4-10 เท่าของความหนา ถ้ารัศมีของ พันธ์ (Punch) น้อยเกินไป สำหรับการขึ้นรูปครั้งแรกแล้วจะทำให้ความหนาที่ผนังด้านข้างลดลง

ความหนา (t)	มุม Z
0.030 นิ้ว	300
0.030-0.060 นิ้ว	600
0.060 นิ้ว ขึ้นไป	450

และค่าของ r ควรมีค่าประมาณ 0.6Y

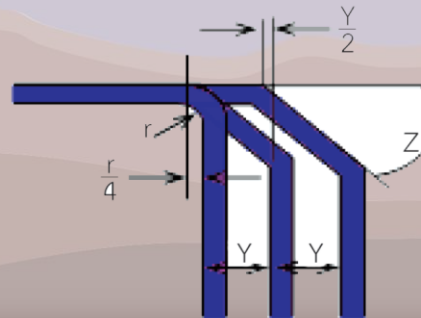





### 6.4.7 เครียร์เรนซ์ (Clearance) ระหว่าง พันช์ (Punch) กับ ดาย (Die)

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงต้านทานที่ผิวของแม่พิมพ์ ดังนั้น ช่องว่างระหว่าง พันช์ (Punch) กับ ดาย (Die) จะต้องมากกว่าความหนาของโลหะ

### 6.4.8 แรงกดของ (Blank Holder)

ขนาดของแรงกดของ แบลงค์ โฮลเดอร์ (Blank Holder) ที่พอเพียงสำหรับป้องกันไม่ให้เกิด รอยย่นขึ้นได้นั้นหาได้จากการทดลอง เทรน แอนด์ เออเรอ (Trial and Error)

### 6.4.9 การหล่อลื่น (Lubrication)

การขึ้นรูปจะประสบผลสำเร็จหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับหล่อลื่นด้วย หากเลือกใช้ประเภทของ น้ำมันหล่อลื่นไม่ถูกต้องแล้ว การขึ้นรูปก็จะไม่สำเร็จผลได้

### 6.4.10 ความเร็วในการขึ้นรูป (Drawing Speed)

สำหรับการขึ้นรูปตี้น ๆ นั้น สามารถใช้ความเร็วในการขึ้นรูปได้สูงพอ ๆ กับการแบลงค์กิ้ง (Blanking) แต่สำหรับการขึ้นรูปลึก ๆ และชิ้นงานมีขนาดใหญ่ด้วยแล้ว ความเร็วที่ใช้ก็จะต่ำลงไปและจะมี ค่าต่ำมากสำหรับการขึ้นรูปที่มีเปอร์เซ็นต์ รีดักชั่น (Reduction) สูง

## 6.4.11 ข้อบกพร่องในระหว่างการขึ้นรูป

ในระหว่างการขึ้นรูป มักจะประสบปัญหาอยู่เป็นประจำและวิธีการแก้ไขของปัญหา แต่ละอย่างนั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความชำนาญงานของวิศวกร ที่จะวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง เหล่านี้และทำการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป



รอยย่นบนปีกถ้วยที่เกิดจากแรงจับยึดบนชิ้นงานน้อยเกินไป

รอยฉีกขาดบริเวณใต้รัศมีพื้นซ์เนื่องจากแรงจับยึดชิ้นงานมากเกินไป