



ใบเนื้อหา

หน้าที่11

ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม1

รหัสวิชา20103 - 2005

สัปดาห์ที่3

เรื่องหน่วยที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก

เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสาคัญ

1. เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม
2. ระบบกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม
3. หัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม
4. ส่วนประกอบของหัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม
5. โลหะเติม
6. แท่งทั้งสแตน
7. แก๊สคลุม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหน้าที่ของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์ค ถูกต้อง
2. สามารถเลือกใช้กระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่มได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายหลักการท งานของหัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่มได้อย่างถูกต้อง
4. บอกหน้าที่ของส่วนประกอบของหัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่มได้อย่างถูกต้อง
5. บอกวิธีการเลือกโลหะเติมในการเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่มได้ถูก
6. บอกชนิดของแท่งทั้งสแตน ในการเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสได้ถูกต้อง
7. บอกชนิดของแก๊สคลุมแนวเชื่อมในการเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลส

กิจกรรมการเรียนการสอน

การน าเข้าสู่บทเรียน

1) ครูเช็คชื่อนักศึกษา

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้

2) ครูเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การเรียนรู้

1) ครูบรรยายเนื้อหาจากเอกสารประกอบ เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม

2) บรรยายเนื้อหาจากPower point

3) ครูถาม-ตอบ

การสรุป

1) สรุปเนื้อหา เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลส

2) สาธิตการท งานตามใบงาน

3) ท าแบบทดสอบหลังเรียน

หลักความปลอดภัยการเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีข้อปรับปรุงผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้งอย่า แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม จึงถือว่า ผ่านเกณฑ์

แบบประเมินผลการเรียนรู้เกณฑ์ผ่าน ท ာถูกต้องครึ่งหนึ่ง

แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์คะแนนขึ้นอยู่กับภาระประเมิน

สภาพจริง



2.เครื่องมือ และอุปกรณ์กระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุม

การเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุมมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

2.1 เครื่องเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุม(PowerSource) เครื่องเชื่อมที่ใช้กับการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุมที่ จะต้องเป็นเครื่องเชื่อมที่ออกแบบมาเป็น

ระบบความถี่สูงHigh(Frequency) และมีสวิตช์อัตโนมัติSolenoid(Valve) ส าหรับใช้ควบคุมการไหลของแก๊ส เพื่อท ำให้เกิดความสมบูรณ์ในการอและการกระจายความร้อนของหัวเชื่อม โดยทั่วไปเครื่องเชื่อมที่ใช้ในการเซ เป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงเรียงกระแสTransformer(Rectifier) จะจ่ายกระแสไฟเป็นกระแสตรงDC() และ กระแสสลับ AC() หรือ เครื่องเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุมที่เป็นแบบก านิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ร่ว ถึงเครื่องเชื่อมแบบInverter ที่มีขนาดเล็กสามารถน ามาใช้งานได้สะดวก และมีฟังก์ชันเพื่อให้การ เมายิ่งขึ้น



รูปที่2.1 แสดงเครื่องเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุมแบบ(Inverter)
ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุน.2559

เครื่องเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุมแบบInverter) ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมสามารถเลือกใช้กระแสไฟต(การใช้งานได้ คือ กระแสตรงขั้วบวกDCEP) และกระแสตรงขั้วลบDCEN() หรือกระแสสลับAC() ส าหรับระบบท ความถี่สูงนั้น จะช่วย ให้การเริ่มต้นการอาร์คง่ายขึ้น



ใบเนื้อหา

หน้าที่13

ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุม1

รหัสวิชา20103 - 2005

สัปดาห์ที่4


เรื่องหน่วยที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก

เวลา 6 ชั่วโมง

2.2 ระบบกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุมโดยทั่วไปกระแสไฟที่นิยมใช้ในการเชื่อม ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุมมีอยู่ 3 แบบ คือ

2.2.1 กระแสตรงขั้วบวกDCEP (Direct Current Electrode Positive) หมายถึง หัวเชื่อมหรือ ทั้งสแตนเลสไฟ กระแสเชื่อมเป็นขั้วบวก ส่วนชิ้นงานเชื่อมจะเป็นขั้วลบ ความร้อนที่ได้จากการเชื่อม หรือแก่งทั้งสแตนเลส โดยเกิดความร้อนที่ แก่งทั้งสแตนเลส ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และเกิดความร้อนกับชิ้น 30 เปอร์เซ็นต์ แนวเชื่อมที่ได้จะมีลักษณะกว้างและหลวม ละลายลึกลึกน้อยจะไม่ค่อยนิยมใช้เชื่อม เน ทั้งสแตนเลสมีความร้อนมาก ท าให้แก่งทั้งสแตนเลสหลวมละลายลงในบ่อหลอมเหลว และรวมตัวกับแนวเชื่อมกลายเป็น จุดบกพร่อง ในแนวเชื่อม คือ ทั้งสแตนเลสฝังในแนวเชื่อม โดยทั่วไปจะใช้ในการเชื่อมโลหะ พลาสติก

ทั้งสแตนเลสที่มีขนาดโตกว่าการเชื่อมโลหะด้วยกระแสตรงขั้วลบ(DCEN) (

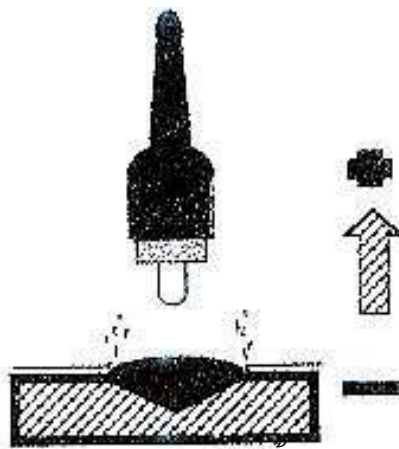


รูปที่2.2 แสดงลักษณะการเชื่อม

ด้วยกระแสตรงขั้วบวกDCEP() ที่มา : ชาญชัย วิเศษ

สมน.2559

2.2.2 กระแสตรงขั้วลบDCEN (Direct Current Electrode Negative) หมายถึง หัวเชื่อมหรือ ทั้งสแตนเลสไฟ กระแสเชื่อมเป็นขั้วลบส่วนชิ้นงานเป็นขั้วบวก ลักษณะนี้ประจุไฟฟ้าลบจะไหลจากหัว


ไปสู่ชิ้นงาน ความร้อนที่เนจะเกิดกับแผ่นชิ้นงานชิ้น ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และเกิดกับแก่งทั้งสแตนเลส ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ แนวเชื่อมที่ เกิดขึ้นจะมีลักษณะแคบ และหลวมละลายลึกลึก ส่วนมากจะใช้เชื่อมโลหะเหล็กกล้า คาร์บอนเหล็กสแตนเลส เป็นต้น

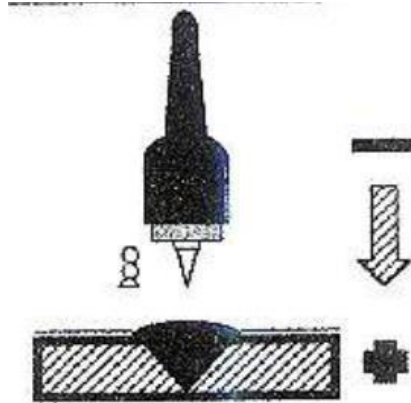

รูปที่2.3 แสดงลักษณะการเชื่อมด้วยกระแสตรงขั้วลบDCEN) (
ที่มา : ชาญชัย วิเศษสุนน.2559



2.2.3 กระแสไฟสลับ และระบบความถี่สูงACHF (Alternating Current & High Frequency) การเชื่อมโลหะ ใช้กระแสไฟสลับ และระบบความถี่สูงACHF() เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ในการเชื่อมโลหะที่มีออกไซด์หนา ชิ้นงาน จะมีผลดีกับการเชื่อมอลูมิเนียม เพราะทำให้เกิดการซึมลึกและแนวเชื่อมความสะอาด ถ้า กระแสไฟ จะพบว่า ครึ่งไซเคิลแรก ที่แท่งทั้งสแตนเป็นขั้วลบให้ชิ้นงานที่เชื่อมเกิดความร้อนมากให้การซี ครึ่งไซเคิลต่อมาที่แท่งทั้งสแตนเป็นขั้วบวก ทำให้ออกไซด์ที่เคลือบผิวชิ้นงานแตกออกจาก กระแสไฟสามารถกำจัดสิ่งสกปรกออกได้ด้วย ดังนั้นจึงเหมาะสม สำหรับการเชื่อมอลูมิเนียมให้ออกไซด์น้อย เคลือบบริเวณผิวอลูมิเนียมที่มีจุดหลอมละลายประมาณ2,100 องศาเซลเซียสหลุดออกมา ในขณะที่เนื้อของอลู จะมีจุดหลอมละลายประมาณ 660.32 องศาเซลเซียสเท่านั้น

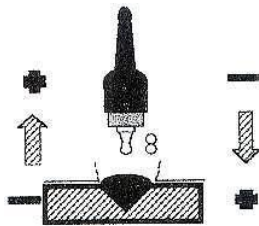

รูปที่2.4 แสดงลักษณะการเชื่อมด้วย

กระแสไฟสลับ และระบบความถี่สูง

(ACHF)

ที่มา: ชาลุชัย วิเศษสุนน.2559

ตารางที่2.1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุม

กระแสตรงขั้วบวก (DCEP)	กระแสตรงขั้วลบ (DCEN)	กระแสไฟสลับระบบความถี่สูง (ACHF)
แท่งทั้งสแตน เป็นขั้วบวก	แท่งทั้งสแตน เป็นขั้วลบ	กระแสไฟสลับความถี่สูง
1) ขจัดออกไซด์บนผิวชิ้นงานระหว่างเกิดการอาร์ค	1) ไม่ขจัดออกไซด์บนผิวของชิ้นงานระหว่างเกิดการอาร์ค	1) ขจัดออกไซด์บนผิวของชิ้นงานระหว่างอาร์คทุก ๆ ครึ่งไซเคิล
2) ความร้อนเกิดขึ้นที่ชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์แท่งทั้งสแตน 70 เปอร์เซ็นต์	2) ความร้อนเกิดขึ้นที่ขี 70 เปอร์เซ็นต์แท่งทั้งสแตน 30 เปอร์เซ็นต์	2) ความร้อนเกิดขึ้นที่ชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์แท่งทั้งสแตน 50 เปอร์เซ็นต์
3) ซึมลึกน้อย	3) ซึมลึกสูง	3) ซึมลึกปานกลาง
4) รอยเชื่อมกว้าง	4) รอยเชื่อมแคบ	4) รอยเชื่อมปานกลาง

ที่มา:ประทีป ระบุว่าทุกซ์.2557:162



ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสสตีล 1

รหัสวิชา 20103 - 2005

สัปดาห์ที่ 6

เรื่องหน่วยที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก

เวลา 6 ชั่วโมง

2.3 หัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสสตีล TIG WELDING (TORCH)

หัวเชื่อมส สำหรับเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสสตีล เป็นตัวที่ใช้ทำ หน้าที่ เป็นตัวจับยึดแท่งทั้งสแตน โดยให้กระแสไฟไหลผ่านไปยังชิ้นงาน และเป็นตัวที่ปล่อยให้แก๊สผ่านผ่านออกมารอบ ๆ แท่งทั้งสแตน เพื่อใช้รับปกคลุมแนวเชื่อมโดยมีหัวฉีดาห (Nozzle) เป็นตัวบังคับการไหลผ่านขอ ส่วนด้ามของหัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสสตีลถูกสร้างขึ้นด้วยฉนวน และสามารถปรับเลือกใช้แท่ง หัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสสตีลที่ใช้ในการเชื่อมโลหะมีอยู่ชนิดได้แก่ 2

2.3.1 หัวเชื่อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ Aircooled (torch) โดยที่จริงแล้วหัวเชื่อมข ระบายความร้อนด้วยแก๊สปกคลุม ส สำหรับอากาศที่ระบายความร้อนออกจะเป็นอากาศที่อยู่โดยรอบห ความร้อนได้น้อยมาก หัวเชื่อมมีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด และราคาถูกกว่าหัวเชื่อมระบบระบายความร้อนด้ เหมาะส สำหรับเชื่อมงานที่ไม่หนักมากนัก



รูปที่ 2.5 แสดงหัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสสตีล ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559

2.3.2 หัวเชื่อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ Water cooled (torch) เป็นหัวเชื่อม ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ เหมาะส สำหรับเชื่อมงานแบบต่อเนื่องไม่หยุดพัก



รูปที่ 2.6 แสดงหัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสสตีล ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559



2.4 ส่วนประกอบของหัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม

หัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่มมีหลักการท างาน และวิธีการเลือกใช้ โดยหัวเชื่อมอาร์ค

ส่วนประกอบดังนี้



รูปที่2.7 แสดงส่วนประกอบของหัวเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559

1) ด้ามจับTorch(Body) โดยเป็นส่วนล าดัวของหัวเชื่อม ภายในด้ามจับท าด้วยทองแดงผสม ของแก๊สปกคลุมทางเดินของน าที่ใช้ในการระบายความร้อนและกระแสไฟ ด้ามจับจะหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นฉนวน ร้อน และกระแสไฟที่เกิดจากการเชื่อม



รูปที่ 3.13 แสดงรูปด้ามจับ

รูปที่2.8 แสดงรูปของด้ามจับ ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559



ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม1

รหัสวิชา20103 - 2005

สัปดาห์ที่6

เรื่องหน่วยที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก

เวลา 6 ชั่วโมง

2) หัวฉีดNozzle() เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม มีอยู่หลายชนิด (Ceramic), โลหะ, แก้ว Fused(quartz) และชนิดDual Shield Nozzle หัวฉีดชนิดที่ท าจากระเบื้องCeramic) (เป็นที่นิยมใช้เนื่องจากราคาถูก แต่หัวฉีดที่ใช้ส าหรับการระบายความร้อนด้วยนี้ จะมีอายุการใช้งาน (Ceramic)



รูปที่2.9 แสดงรูปของหัวฉีดแบบกระเบื้องCeramic()

ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559

3) Collet Holder เป็นอุปกรณ์ที่ยึดติดกับล าดหัวเชื่อมด้วยเกลียวColletHolderทาด้วยทองแดงผล ท านหน้าที่บีบจับCollet ให้จับแท่งทั้งสแตนให้แน่น



รูปที่2.10 แสดง Collet Holder

ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559

4) Collet หรือ Electrode Collet เป็นอุปกรณ์จับแท่งทั้งสแตน ซึ่งก หนดตามขนาดเส้นผ่า ของแท่ง ทั้งสแตน



รูปที่2.11 แสดง Collet

ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559



ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม1

รหัสวิชา20103 - 2005

สัปดาห์ที่7

เรื่องหน่วยที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก

เวลา 6 ชั่วโมง

5) วงแหวนยาง (O Ring) เป็นอุปกรณ์ลักษณะวงแหวนยางกลม ที่ประกอบบริเวณโคน เกสลิ้วของฝาครอบ ส สำหรับป้องกันแก๊สรั่ว



รูปที่2.12 แสดงรูปวงแหวนยาง
ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559

6) ฝาครอบ (Cap) เป็นอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณปลายสุดของมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้แก๊สไหลเข้ามา เป็นตัวป้องกันไม่ให้อากาศไหลไปผสมกับแก๊สภายในหัวเชื่อม



รูปที่2.13 แสดงรูปฝาครอบ
ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559

2.5 โลหะเติม(Filler Rod)

โลหะเติม Rod) ในงานเชื่อมTIG การเชื่อมTIG คล้ายกับการเชื่อมด้วยแก๊ส มีลักษณะการเชื่อมแบบสร้างบ่อหลอมละลายให้ชิ้นงานสองชิ้น หลอมละลายติดกัน หรือการเชื่อมสร้างบ่อหลอมละลายเติม Rod) ลงไปในเนื้อแนวเชื่อม ซึ่งเนื้อเชื่อมที่ได้จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกับโลหะเติมโลหะเติมส สำหรับการเชื่อมTIG มีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่ แท่งตรงRod)ใช้ในเชื่อมทั่วไป(และม้วนSpool Wire) ใช้ในการเชื่อมแบบอัตโนมัติ ขนาดโตและความยาวเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างAWSได้มีข้อกำหนด มาตรฐาน ถึงส่วนผสมของวัสดุเติมแตกต่างกัน สำหรับการเชื่อมTIGดังนี้

ชิ้นงานที่ใช้เชื่อม	ชนิดของลวดเติม ตามAWS
อลูมิเนียม ผสมAluminum(alloys)	A5.10
ทองแดง ผสม (Copper alloys)	A5.7
แมกกาเนิส ผสม Magnesium(alloys)	A5.19
นิกเกิล ผสมNickel(alloys)	A5.14
เหล็กกล้าคาร์บอนCarbon(steel)	A5.18
สแตนเลส (Stainless steel)	A5.9
ไททาเนียม ผสม Titanium(alloys)	A5.16




ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม 1

รหัสวิชา 20103 - 2005

สัปดาห์ที่ 7

เรื่องหน่วยที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก

เวลา 6 ชั่วโมง

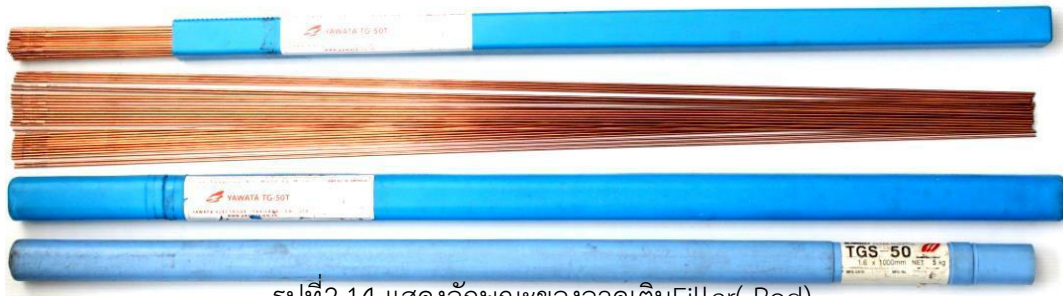

รูปที่ 2.14 แสดงลักษณะของลวดเติม Filler (Rod)
ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน. 2559

ตัวอย่างโลหะเติมเหล็กกล้าคาร์บอน AWS ตาม A5.18

ER 70S-2

- E = Electrode
- R = Rod
- 70 = ความเค้นแรงดึงถึง 70,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- S = ลวดไส้ตัน
- 2 = ส่วนผสมทางเคมี

ตัวอย่าง โลหะเติมสแตนเลส ตาม AWS A5.9

ER-347

- E = Electrode
- R = Rod
- 347 = ชนิดส่วนผสมของ Stainless Steel โดยกำหนดเป็นเบอร์ซึ่งเบอร์ 347 เป็นชนิดออสเทนไนท์ (กลุ่ม 300)

ฉะนั้นการเลือกชนิดของลวดเติม (Rod) จึงมีความสำคัญที่จะทำให้นิวเชื่อมมีคุณภาพการเชื่อมและในบางครั้งเหล็กหล่อสามารถใช้ลวดเติม สแตนเลส ในการเชื่อมได้



ใบเนื้อหา

หน้าที่21

ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม1

รหัสวิชา20103 - 2005

สัปดาห์ที่8

เรื่องหน่วยที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก

เวลา 6 ชั่วโมง

2.6 แท่งทั้งสแตนTungsten(Electrodes)

แท่งทั้งสแตนที่ใช้ในการเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่มนั้น จะแตกต่างจากลวดในกระบวนการเชื่อมอื่นๆเนื่องจากแท่งทั้งสแตนจะท าหน้าที่ส าหรับอาร์คโลหะให้เกิดความร้อนท าส าหรับเติมเนื้อแนวเชื่อม แท่งทั้งสแตนมีจุดหลอมเหลวสูงประมาณ 3,410 องศาเซลเซียส (6,170 องศา เป็นที่นิยมน ามาใช้ท ่าเป็นลวดเชื่อมแบบไม่สั่นเปลือง ซึ่งแท่งทั้งสแตนมีความบริสุทธิ์ประมา



รูปที่2.15 แสดงแท่งทั้งสแตน
ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุน.2559

ตารางที่2.2 แสดงส่วนผสมของแท่งทั้งสแตน, มาตรฐาน, สัญลักษณ์สี และการใช้งาน

ส่วนผสมของแท่งทั้งสแตน	มาตรฐาน	สัญลักษณ์	การใช้งาน
ทั้งสแตนบริสุทธิ์	EWP	เขียว	ส่วนใหญ่ใช้เชื่อมอลูมิเนียมเป็นหลัก ข้อดีเนื่องจากปลายแท่งทั้งสแตนจะมนเร็ การอาร์คสม่ำเสมอ ความสามารถในก น กระแสต่ำกว่าแท่งทั้งสแตนชนิด ส สำหรับการเชื่อมด้วยกระแสไฟสลับ ข้อจำกัดการเริ่มต้นการอาร์คไม่ดีเหมือน แท่งทั้งสแตนแบบEWTh, EWL a และ EWc e



ใบเนื้อหา

หน้าที่22

ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม1 รหัสวิชา20103 - 2005

สัปดาห์ที่8

เรื่องหน่วยที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก

เวลา 6 ชั่วโมง

ตารางที่2.2 แสดงส่วนผสมของแท่งทั้งสแตน, มาตรฐาน, สัญลักษณ์สี และการใช้งาน (ต่อ)

ส่วนผสมของแท่งทั้งสแตน	มาตรฐาน	สัญลักษณ์	การใช้งาน
ผสมทอเรียออกไซด์ 0. 9 - 1.2 ThO ₂ 1.8 - 2.2 ThO ₂ 2.8 - 3.2 ThO ₂ 3.8 - 4.2 ThO ₂	EWTh 1 EWTh 2 EWTh 3 EWTh 4	เหลือง แดง ม่วงแดง ส้ม	ส่วนใหญ่ใช้เชื่อมโลหะที่เป็นเหล็ก ข้อดี การน ำกระแสเชื่อมดี จึงท ำให้เริ่มต้นได้ง่าย สามารถน ำกระแสสูงกว่า แท่งทั้งสแตน EWP ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ อายุการใช้งานดี ข้อจ ำกั ราคาแพงกว่าแบบแท่งทั้งสแตนแบบEWP การอาร์คไม่สม่ำเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับแท่งทั้งสแตนแบบEWP
ผสมเซอร์โคเนียมออกไซด์ 0. 3 - 0.5 ZrO ₂ 0.7 - 0.9 ZrO ₂	EWZr 4 EWZr 8	น้ ำตาล ขาว	ส่วนใหญ่ใช้เชื่อมอลูมิเนียมเป็นหลัก คุณสมบัติอยู่ระหว่างแท่งทั้งสแตนแบบ EWP กับEWTh ข้อดี อาร์คเรียบ ปลายแท่งทั้งสแตนมนดี แท่งทั้งสแตนผสมลงในบ่อหลอมเหลว ได้ดีกว่าแท่งทั้งสแตนแบบEWP เหมาะส ำหรับการเชื่อมกระแสไฟสลับ ข้อจ ำกั ราคาแพง
ผสมแลนแทนออกไซด์ 0. 9 - 1.2 LaO ₂	EWLa 1	ด ำ	ส่วนใหญ่ใช้ส ำหรับการเชื่อมและการตัดโลหะ พลาสมา ข้อดี อายุการใช้งานของแท่งทั้งสแตนนาน ข้อจ ำกั ราคาแพง
ผสมซีเรียมออกไซด์ 1. 0 - CeO ₂ 2.0 - CeO ₂	EWCe 1 EWCe 2	ชมพู เทา	ส่วนใหญ่ใช้เชื่อมโลหะที่เป็นเหล็ก ข้อดี สามารถเชื่อมได้ด้วยกระแสไฟตรงและกระแสไฟสลับ แต่ไม่แผ่รังสี อายุการใช้งานแท่งทั้งสแตนแบบEWP
ผสมโลหะอื่น	EWG	-	ระบุการใช้งานโดยผู้ผลิต อาจใช้ส ำหรับที่เชื่อมโลหะชนิดพิเศษหรืองานเฉพาะ

หมายเหตุE หมายถึงElectrode, W หมายถึง Tungsten

ที่มา:วัชรพงษ์ มุขเชิด.ม.ป.124.ป.

	ใบเนื้อหา	หน้าที่23
	ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุม1 รหัสวิชา20103 - 2005	สัปดาห์ที่8
	เรื่องหน่วยที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก	เวลา 6 ชั่วโมง

แท่งทั้งสแตนที่นิยมใช้งานทั่วไป มีอยู่ 2 แบบ คือ

1) แท่งทั้งสแตนบริสุทธิ์PureTungsten() มีลักษณะการใช้งาน คือ เหมาะส าหรับเชื่อมลุ่มหรือแมกนีเซียมกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมเป็นกระแสไฟสลับ การแต่งปลายแท่งทั้งสแตนจะต้องแต่งปลายลวดให้กลม เพื่ าระยะอาร์คนิ่ง สม่ าเสมอ แนวเชื่อมไม่สกปรกขณะใช้งาน สัญลักษณ์สีของแท่งทั้งสแตนบริสุทธิ์มาตรฐานลวด เชื่อมชนิดนี้คือEWP




รูปที่2.16 แสดงแท่งทั้งสแตนบริสุทธิ์
ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559

2) ทอริเอตต์ทั้งสแตนThoriated(Tungsten) เป็นแท่งทั้งสแตนที่มีส่วนผสม Thoriatทอเรีย)ผสม(จนถึง 2.2 เปอร์เซ็นต์ มีผลท าให้อิเล็กตรอนแตกตัวได้ดี การเริ่มต้นการอาร์คตี และสามารถเป็น โดยมิลักษณะการใช้งาน คือ เหมาะส าหรับเชื่อมโลหะที่มีส่วนผสมหลักเป็นเหล็กกระแสไฟที่ใช้ในทหรือเหล็กถ าม เชื่อมเป็น กระแสตรง ซึ่งการแต่งปลายแท่งทั้งสแตนจะต้องแต่งปลายลวดให้เรียวแหลม สัญลักษณ์สีทอเรียจะเป็นสีแดงมาตรฐาน ลวดเชื่อมชนิดนี้EWThคือ2




รูปที่2.17 แสดงแท่งทั้งสแตนผสมทอเรีย
ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559

การประกอบแท่งทั้งสแตนเข้ากับหัวเชื่อมนั้น จะต้องลับตรงปลายแท่งทั้งสแตน ให้เข้ากับก เชื่อม เช่น กระแสไฟตรง หรือกระแสไฟสลับ จะมีวิธีการลับปลายแท่งทั้งสแตน ก็จะแตกต่างกันออก ปลายแท่งทั้งสแตนนั้น จะต้องลับตาม แนวยาวของแท่งทั้งสแตนช่วยให้การส่งถ่ายกระแสไฟเชื่อมเป็นทิศทางดี ให้ควบคุมบ่อหลอมเหลวได้ง่าย เปลวของ กระแสไฟเชื่อมจะเล็ก ท ำให้ง่ายต่อการควบคุมการเดินแนวเช ปลายแท่งทั้งสแตนลักษณะขวง จะท ำให้ทิศทางการส่ง ถ่ายกระแสไฟไม่สม่ าเสมอ มีโอกาสที่จะท ำ แดกหัก และหลุดเข้าไปผสมกับเนื้อแนวเชื่อมได้ง่ายกว่าการลับปลายแท่ง ทั้งสแตนตามแนวยาว

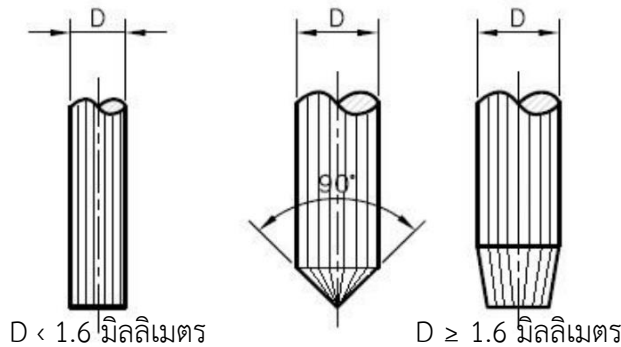

รูปที่2.18 แสดงลักษณะทิศทางการกลับปลายแท่งทั้งสแตนเลสที่เชื่อมด้วยกระแสไฟตรง ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559

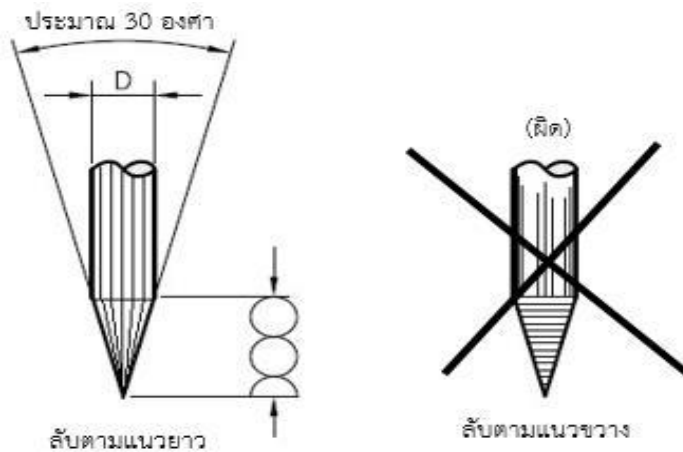

รูปที่2.19 แสดงลักษณะและ

ทิศทางการกลับปลายแท่งทั้งสแตนเลสที่เชื่อมด้วยกระแสไฟสลับ ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุนน.2559

ทิศทางการกลับปลาย

แท่งทั้งสแตนเมื่อประกอบเข้ากับหัวเชื่อมแล้ว จะต้องมึระยะยื่นของปลายแท่งทั้งสแตนออก (Nozzle) โดยทั่วไปจะยื่นออกประมาณ-2 เท่า1 ของเส้นผ่านศูนย์กลางแท่งทั้งสแตน ถ้าปลายแท่งทั้งสแตนย จะส่งผลท าให้ปลายแท่งทั้งสแตนไปสัมผัสกับบ่อหลอมเหลวและแท่งทั้งสแตนเมื่อประกอบเข้ากับหัวเชื่อมแล้ว ระยะยื่นของปลายแท่งทั้งสแตนออกจากหัวฉีด Nozzle() โดยทั่วไปจะยื่นออกประมาณ-2 เท่า1 ของเส้นผ่านศูนย์กลาง แท่งทั้งสแตน ถ้าปลายแท่งทั้งสแตนยื่นออกมาจะส่งผลท าให้ปลายแท่งทั้งสแตนไปสัมผัสกับบ่อหลอมเหลว



ใบเนื้อหา

หน้าที่25


ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม1

รหัสวิชา20103 - 2005

สัปดาห์ที่9

เรื่องหน่วยที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก

เวลา 6 ชั่วโมง

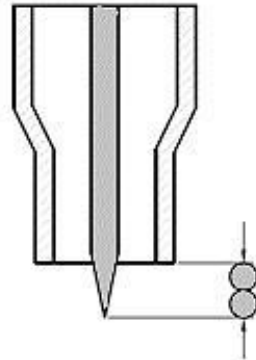

รูปที่

2.20 แสดงรูประยะการยื่นของแท่งทั้ง

ที่มา:ชาญชัย วิเศษสุน.2559

ตารางที่2.3 แสดงความสัมพันธ์ของแท่งทั้งสแตนกับกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อม

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง แท่งทั้งสแตน (มม.)	กระแสไฟเชื่อม (แอมแปร์)			
	กระแสไฟสลับ (AC)		กระแสตรงขั้วลบ (DC.EP)	กระแสตรงขั้วบวก (DC.EP)
	EWP	EWTh	EWP, EWTh	EWP, EWTh
0.5	5 - 15	5 - 20	5 - 20	-
1.0	10 - 60	15 - 80	15 - 80	-
1.6	50 - 100	70 - 150	70 - 150	10 - 20
2.4	100 - 160	140 - 235	150 - 250	15 - 30
3.2	150 - 210	225 - 325	250 - 400	25 - 40
4.0	200 - 275	300 - 425	400 - 500	40 - 55
4.8	250 - 350	400 - 525	500 - 800	55 - 80
6.4	325 - 475	500 - 700	800 - 1100	80 - 125

ที่มา: วัชรพงษ์ มุขเชิด.ม.ป.:128ป.

	ใบเนื้อหา	หน้าที่26
ชื่อวิชา	งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม1 รหัสวิชา20103 - 2005	สัปดาห์ที่9
	เรื่องหน่วยที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก	เวลา 6 ชั่วโมง



ตารางที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์ของความหนาของโลหะ

เส้นผ่าศูนย์กลางของแท่งทั้งสแตน

ความหนาแผ่นโลหะ (มิลลิเมตร)	เส้นผ่าศูนย์กลาง แท่งทั้งสแตน(มิลลิเมตร)	ขนาดของ Nozzle	เส้นผ่าศูนย์กลาง ของลวดเติม (มิลลิเมตร)
1	1.0	4	1.6
2	1.6	4-6	2.0
3	1.6	6	2.4
4	2.4	6-8	3.0
5	2.4-3.2	6-8	3.2
6	3.2	8	4.0
8	4.0	8-10	4.0
10	4.0-5.0	8-10	5.0

ที่มา:วัชรพงษ์ มุขเชิด.ม.ป:128.ป.


2.7 แก๊สคลุมGas(Shield)

การเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่มนั้น จ าเป็นจะต้องใช้แก๊ส และบ่อหลอมเหลว เพื่อไม่ให้อากาศบริเวณแนวเชื่อมเข้ามาท าปฏิกิริยาในระหว่างท าการเชื่อม ซึ่งกระบวนการ แก๊สที่ใช้ในการปกคลุมแนวเชื่อม เช่น กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ คือ แน บริเวณอาร์ค จะถูกแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ของฟลักซ์ ปกคลุมและยังช่วยให้การอสโมแต่การเชื่อมโลหะด้คสม่า กระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่มนั้นจะไม่มีฟลักซ์ที่หุ้มลวดเชื่อม เพื่อให้เกิดแก๊สใน ที่หลอมละลาย ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้อแก๊สปกคลุมจากแหล่งภายนอก ซึ่งแก๊สที่ใช้ในการ งานและกระบวนการเชื่อม และจ าเป็นต้องศึกษาคุณลักษณะของแก๊สที่ใช้ในการปกคลุมก่อนท า โดยทั่วไปแก๊สที่ใช้ในการปกคลุมในกระบวนการเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่มนั้น ได้แก่ แก๊สอาร์

2.7.1 แก๊สอาร์คอนArgon() เป็นแก๊สที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตออกซิเจน โดยทั่วไปจะมีอยู่ใน ประมาณ 0.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีอยู่ในอากาศค่อนข้างน้อยมาก ดังนั้นจะต้องใช้อากาศเป็นจ า อาร์คอนแต่ละลูกบาศก์ฟุต แก๊สอาร์คอนมีราคาแพง

กว่าออกซิเจน และไนโตรเจน ดังนั้นในการเก็บรักร ในรูปแบบแก๊สอาร์คอนเหลวที่บรรจุไว้ในถัง ข้อดีของการใช้แก๊สอาร์คอนในการปกคลุมแนวเชื่อม คือ 1) เริ่มต้นการเชื่อมได้ง่าย การอาร์คที่เปลวเรียบและสม่า าส่อม ซึ่งจะเหมาะสม าสหรับควบคุมด้วยมือ

2) แก๊สอาร์คอนให้ปฏิกิริยาการท าสมาประสานงานเชื่อมที่ดีการเชื่อมโลหะที่มีอเหมาะที่จะท ที่ผิวโลหะ เช่น อลูมิเนียม และแมงกานีสเป็นต้น

	ใบเนื้อหา	หน้าที่27
	ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสคลุม1 รหัสวิชา20103 - 2005	สัปดาห์ที่10
	เรื่องหน่วยที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก	เวลา 6 ชั่วโมง

3) ความหนาแน่นของแก๊สอาร์คออนมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศ และหนักกว่าอากาศประ1.4 เท่า หนักกว่าฮีเลียมประมาณ10เท่า ท าให้ปกคลุมระยะอาร์คได้ดี ซึ่งท าให้ปริมาณของแก๊สอาร์คคลุมบริเวณอาร์ ใช้ปริมาณน้อยกว่าแก๊สฮีเลียม

4) ควบคุมบ่อหลอมเหลวได้ง่าย เหมาะกับการเชื่อมทำตั้ง และทำเหนือศีรษะ


2.7.2 แก๊สฮีเลียมHelium() เป็นแก๊สเฉื่อยที่ได้จ ากกรรมวิธีการผลิตของแก๊สธรรมชาติ Ionization Potential 24.5 โวลต์ และมีคุณสมบัติเป็นตัวนำ ไฟฟ้าที่ดี จึงท าให้เปลวอาร์คที่ได้จากการใช้แก๊สกว้าง

ท าให้ความเข้มข้นอาร์คลดลง การแผ่ขยายของเปลวอาร์ค ซึ่งท าให้งานเชื่อมเกิดความร้อนเป็นบริเวณ ศูนย์กลางของเปลวอาร์คจะลึกลงไปยังส่วนล่างของแนวเชื่อม ท าให้แนวเชื่อมที่ได้จากการใช้แก๊สฮีเลียม แก๊สอาร์คออน แรงเคลื่อนของไฟฟ้าที่ใช้แก๊สฮีเลียมในการปกคลุมบริเวณแนวเชื่อมจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างร วด การเปลี่ยนแปลงระยะอาร์ค ความร้อนที่เกิดจากการอาร์คจะสูง เนื่องจากแก๊สฮีเลียมต้องใช้แรงเค

พลังงานมาก แก๊สฮีเลียมมีน้ำหนักเบา ประมาณ¹ 7 เท่าของอากาศ โดยจะรวมตัวกับอากาศได้ช้า ซึ่งการเชื่อม

ฮีเลียมในการปกคลุมแนวเชื่อม จะต้องใช้ปริมาณของแก๊สฮีเลียมมากกว่าแก๊สอาร์คออน-3 เท่าประมาณและม2 โอกาสที่จะเจือจางในอากาศได้ง่าย ดังนั้นแก๊สฮีเลียมจึงเหมาะสมกับการเชื่อมด้วยวิธีอัตโนมัติ สูง เนื้อแนวเชื่อมจะไม่เกิด รูพรุน และการกัดแห้วแนวเชื่อม บริเวณผลกระทบร้อนHeataffectedZone() แคบ

ลักษณะของแนวเชื่อม

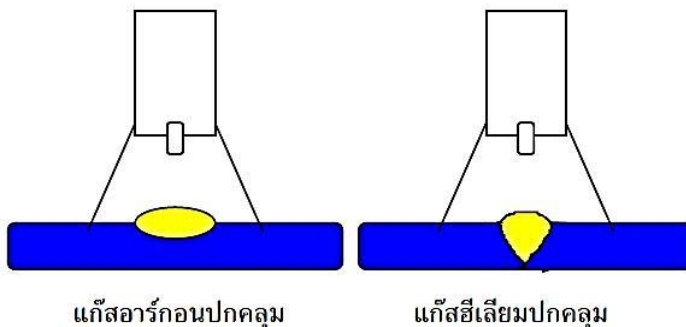

รูปที่2.21 แสดง

รูปลักษณะของแนวเชื่อมที่ใช้แก๊สต่างกัน

	ใบเนื้อหา	หน้าที่28
ชื่อวิชา	งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม1 รหัสวิชา20103 - 2005	สัปดาห์ที่10
	เรื่องหน่วยที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก	เวลา 6 ชั่วโมง

ตารางที่2.5 แสดงการเลือกใช้แก๊สคลุมแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับโลหะชนิดต่างๆ

โลหะงาน	แก๊สปกคลุม	ผลของการเชื่อม
อลูมิเนียมผสม	อาร์คออน กระแสไฟ AC	การอาร์คสม่าเสมอ ปฏิบัติยากในการท ความสะอาดดี
	อาร์คออน-ฮีเลียม กระแสไฟ AC	การอาร์คสม่าเสมอ น้อยกว่าการใช้อาร์คออน แต่ปฏิบัติ ท ความสะอาดดี มีการซึมลึกดีสามารถเชื่อม ได้ด้วยความเร็วสูง
	ฮีเลียม กระแสไฟ AC	การอาร์คสม่าเสมอ สามารถเชื่อมด้วยความเร็วสูง บนชิ้นงาน ที่ผ่านการท ความสะอาดผิวด้วยเคมีมาแล้ว



ใบเนื้อหา

หน้าที่ 29

ชื่อวิชา งานเชื่อมอาร์คทั้งสแตนเลสกลุ่ม 1 รหัสวิชา 20103 - 2005

สัปดาห์ที่ 10

เรื่องหน่วยที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมทิก

เวลา 6 ชั่วโมง

ตารางที่ 2.5 (ต่อ) แสดงการเลือกใช้แก๊สกลุ่มแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับโลหะชนิดต่าง ๆ

โลหะงาน	แก๊สปกคลุม	ผลของการเชื่อม
อลูมิเนียม-บรอนซ์	อาร์คออน	การซึมลึกน้อย (อลูมิเนียมบรอนซ์ต้องการซึมลึกน้อย)
ทองเหลือง	อาร์คออน	ให้การอาร์คสม่ำเสมอและมีควันน้อย
Deoxidized Copper	ฮีเลียม	จะให้ความร้อนสูง จึงเหมาะกับชิ้นงานที่มีการนำความร้อนที่ดี
	ฮีเลียม 75% อาร์คออน 25%	ให้การอาร์คสม่ำเสมอ แต่จะให้ความร้อนน้อยกว่า การใช้แก๊สฮีเลียมเพียงอย่างเดียว
Cobalt-Base Alloys	อาร์คออน	ให้การอาร์คสม่ำเสมอ และควบคุมบ่อหลอมเหลวได้ง่าย
Cupro Nickel	อาร์คออน	ให้การอาร์คสม่ำเสมอ และควบคุมบ่อหลอมเหลวได้ง่าย
อินโคเนล(Inconel)	อาร์คออน	ช่วยให้การอาร์คสม่ำเสมอ และควบคุมบ่อหลอมเหลวได้ง่าย
	ฮีเลียม	ใช้กับการเชื่อมอัตโนมัติที่มีความเร็วเชื่อมสูง
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ	อาร์คออน	ใช้ในการเชื่อมที่ควบคุมด้วยมือ
	ฮีเลียม	ใช้ในการเชื่อมที่มีความเร็วสูง ด้วยการเชื่อมแบบอัตโนมัติดีกว่าการอาร์ค
แมกนีเซียมผสม	อาร์คออน	ทำให้การอาร์คสม่ำเสมอ ทำให้ปฏิกิริยาทำความสะอาด
Maraging Steel	อาร์คออน	ทำให้การอาร์คสม่ำเสมอ ควบคุมบ่อหลอมเหลวได้ง่าย
นิกเกิลผสม	อาร์คออน	ทำให้การอาร์คสม่ำเสมอ ควบคุมบ่อหลอมเหลวได้ง่าย
	ฮีเลียม	ใช้ในการเชื่อมอัตโนมัติที่มีความเร็วสูง
PH Stainless Steel	ฮีเลียม*	ทำให้การซึมลึกได้ดีในการเชื่อมยึดไส้สม่ำเสมอกว่า แก๊สอาร์คออน
ซิลิคอนบรอนซ์	ฮีเลียม	การซึมลึกได้ดีในการเชื่อมแนวราบสม่ำเสมอกว่าอาร์คออน
เหล็กกล้าสแตนเลส	ฮีเลียม	การซึมลึกดีกว่าการใช้แก๊สอาร์คออน การอาร์คสม่ำเสมอ
ไทเทเนียม	อาร์คออน	การอาร์คสม่ำเสมอ และควบคุมบ่อหลอมเหลวได้ง่าย