

หน่วยที่ 1

งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

สัปดาห์ที่ 2 งานเริ่มต้นอาร์กหรืองานเชื่อมจุด



Task Listing Sheet

ชื่อรายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 จำนวนหน่วยกิต : 2 หน่วยกิต
 ชื่อหน่วย : งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยเชื่อมลวดหุ้มฟลักซ์
 ระดับชั้น : ปวช.
 ชื่องาน : งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด

No.	Task (Steps) in Performing the Job	Resources				
		A	B	C	D	E
1	เครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์	×				
2	การเริ่มต้นอาร์ก	×				
Resources	A : Having ago yourself B : Observation of the Job C : Performer interviews D : Simulation E : Questionnaire Techniques					

Objective Listing Sheet

ชื่อรายวิชา :งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

จำนวนหน่วยกิต: 2 หน่วยกิต

ชื่องาน :งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด

ระดับชั้น: ปวช.

Behavioral Objective	ISL			PSL			Remark
	R	A	T	I	C	A	
1.อธิบายหลักการทำงานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ถูกต้อง		×					
2.บอกลักษณะของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ถูกต้อง	×						
3.บอกชนิดของกระแสเชื่อมและขั้วของกระแสเชื่อมได้ถูกต้อง	×						
4.บอกหลักการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ได้ถูกต้อง	×						
5.บอกวิธีการเริ่มต้นอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ได้ถูกต้อง	×						
6. ปฏิบัติงานเชื่อมเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุดได้ถูกต้อง					×		
7. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ ประณีต ซื่อสัตย์ มีกิจนิสัยที่ดี และปลอดภัย					×		

ISL = Intellectual Skill Level PSL = Physical Skill Level

วิชางานเชื่อมและโลหะ แผ่นเบื้องต้น	เอกสารประกอบการสอน	สัปดาห์ที่ 2
รหัสวิชา 20100-1004	หน่วยที่ 1 งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์	เวลา 2 ชั่วโมง
งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด		
<p>สาระการเรียนรู้</p> <p>1.4 เครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์</p> <p>1.5 การเริ่มต้นอาร์ก</p> <p>จุดประสงค์การเรียนรู้</p> <ol style="list-style-type: none"> อธิบายหลักการทำงานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ถูกต้อง บอกลักษณะของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ถูกต้อง บอกชนิดของกระแสเชื่อมและขั้วของกระแสเชื่อมได้ถูกต้อง บอกหลักการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ได้ถูกต้อง บอกวิธีการเริ่มต้นอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ได้ถูกต้อง ปฏิบัติงานเชื่อมเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุดได้ถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ ประณีต ซื่อสัตย์ มีกิจนิสัยที่ดี และปลอดภัย 		

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. นำเข้าสู่บทเรียน ชี้แจงถึงเนื้อหาที่จะสอนในหน่วยการเรียน
3. สอนโดยเข้าสู่เนื้อหา ให้นักเรียนดูและปฏิบัติจากของจริงและจากสื่อการเรียน
4. นำความรู้มาใช้ ปฏิบัติตามใบฝึกทักษะปฏิบัติประจำหน่วย
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา เพื่อประเมินผลการเรียน
6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
2. ใบความรู้เรื่อง 1.4 เครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อม
หุ้มฟลักซ์
1.5 การเริ่มต้นอาร์ก
3. แบบฝึกหัดหลังเรียนและแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
4. ใบฝึกทักษะปฏิบัติประจำหน่วย

งานที่มอบหมายและกิจกรรม

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยและให้ปฏิบัติงานตามใบฝึกทักษะปฏิบัติ
พร้อมบันทึกผลการปฏิบัติสรุปผลตามใบฝึกทักษะปฏิบัติประจำหน่วย
2. ให้นักเรียนค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มเติม
พร้อมให้ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะมากขึ้น

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากพฤติกรรมกรรมการเรียน(กิจนิสัย)
2. ประเมินผลจากคะแนนการทำแบบทดสอบประจำหน่วยหลังเรียน(ภาคทฤษฎี)
3. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานในใบฝึกทักษะปฏิบัติประจำหน่วย(ภาคปฏิบัติ)

เกณฑ์การประเมินผล

1. ด้านความรู้

วัดผลจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	80-100	หมายความว่า	ผลการเรียนดีมาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	70-79	หมายความว่า	ผลการเรียนดี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	60-69	หมายความว่า	ผลการเรียนพอใช้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	50-59	หมายความว่า	ผลการเรียนต่ำ
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ	50	หมายความว่า	ผลการเรียนต่ำต้องปรับปรุง

2. ด้านทักษะ

ประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของใบฝึกทักษะปฏิบัติประจำหน่วย โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	80-100	หมายความว่า	ผลการปฏิบัติงานดีมาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	70-79	หมายความว่า	ผลการปฏิบัติงานดี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	60-69	หมายความว่า	ผลการปฏิบัติงานพอใช้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	50-59	หมายความว่า	ผลการปฏิบัติงานต่ำ
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ	50	หมายความว่า	ผลการปฏิบัติงานต่ำต้องปรับปรุง

3. ด้านกิจนิสัย

ประเมินจากพฤติกรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้

5	หมายความว่า	กิจนิสัยดีมาก
4	หมายความว่า	กิจนิสัยดี
3	หมายความว่า	กิจนิสัยปานกลาง
2	หมายความว่า	กิจนิสัยต่ำ
1	หมายความว่า	กิจนิสัยต่ำต้องปรับปรุง

แบบประเมินแบบประเมินพฤติกรรม (กิจนิสัย)

ชื่อหน่วย : งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

ชื่องาน : งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด

ชื่อ-สกุล	กิจนิสัย								
	ความมีวินัย	มีความรับผิดชอบ	มีความอดทน	มีความซื่อสัตย์	มีความคิดสร้างสรรค์	มีความสนใจใฝ่รู้	มีมนุษยสัมพันธ์	มีคุณธรรม จริยธรรม	ผลรวมคะแนน / 2
เกณฑ์คะแนน	5	5	5	5	5	5	5	5	20

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (.....)
/...../.....

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม(กิจนิสัย)

กิจนิสัย	พฤติกรรมพึงชี้ (พิจารณาข้อละ 1 คะแนน)
ความมีวินัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ 2. ทรงผมถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ 3. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของแผนกและวิทยาลัยฯ 5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครูผู้สอนกำหนด
มีความรับผิดชอบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน 3. ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจละเอียดรอบคอบ 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด 5. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
มีความอดทน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความอดทนในการปฏิบัติงานในสภาพอากาศร้อน 2. มีความอดทนในการปฏิบัติงานในสภาพที่หิว 3. มีความอดทนในการปฏิบัติงานที่มีความยากลำบาก 4. มีความอดทนในการปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายให้ทำ 5. มีความอดทนในการปฏิบัติงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
มีความซื่อสัตย์	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 2. มีความซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายจากเพื่อนในกลุ่ม 3. มีความซื่อสัตย์และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม 4. มีความซื่อสัตย์และตั้งใจต่องานที่ตนได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน 5. มีความซื่อสัตย์ในสิ่งที่ตนเองกระทำแล้วเกิดความเสียหาย
มีความคิดสร้างสรรค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความสามารถในการจดจำปัญหาต่าง ๆ 2. สามารถเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดมาใช้แก้ปัญหา 3. มีความสามารถในการค้นหาแนวทางใหม่ ๆ หรือวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันมาแก้ไขปัญหา

	<p>4. แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ</p> <p>5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากผู้สอนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>
กิจนิสัย	<p>พฤติกรรมบ่งชี้</p> <p>(พิจารณาข้อละ 1 คะแนน)</p>
มีความสนใจใฝ่รู้	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความสนใจใฝ่รู้ที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2. ชักถามปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ จากครูผู้สอน 3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 4. มีการฝึกปฏิบัติงานซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความชำนาญด้านทักษะ 5. มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา
มีมนุษยสัมพันธ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. พุดจาและแสดงกริยาท่าทางที่สุภาพต่อผู้อื่น 2. ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4. ยินดีและชื่นชมเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จ 5. กล่าวคำขอบคุณหรือขอโทษในสถานการณ์ที่เหมาะสม
มีคุณธรรม จริยธรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน และแสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์ 2. ไม่พูดปดและพูดคำหยาบ 3. ไม่เกรและ ไม่เบียดเบียนเพื่อน 4. มีความมีเมตตา กรุณา และการให้อภัย 5. มีความเสียสละ ความสามัคคี ความ پاکเพียร อดทน และประหยัด

1.4 เครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

1.4.1 เครื่องเชื่อม(Welding Machine)

เครื่องเชื่อมเป็นอุปกรณ์สำคัญที่กำหนดพลังงาน

โดยผลิตกระแสไฟฟ้าและแรงเคลื่อนออกมาในปริมาณที่เพียงพอและคงที่ที่จะทำให้เกิดการอาร์กและเกิดความร้อน จนสามารถหลอมเหลวชิ้นงานที่มีความหนาต่าง ๆ ได้ เครื่องเชื่อมแบ่งได้ 2

ลักษณะคือเครื่องเชื่อมไฟฟ้าตามลักษณะการจ่ายพลังงาน

และเครื่องเชื่อมไฟฟ้าตามลักษณะต้นกำลังการผลิต

1. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าตามลักษณะการจ่ายพลังงาน

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือเครื่องเชื่อมแบบกระแสคงที่และเครื่องเชื่อมแบบแรงเคลื่อนคงที่

1) เครื่องเชื่อมแบบกระแสคงที่ (Constant Current) หรือแบบ CC

เมื่อแรงเคลื่อนวงจรเปิดไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน(0 แอมป์)แรงเคลื่อนวงจรจะสูงประมาณ 70 – 80 โวลต์


ลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่ใช้จะมีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับเครื่องเชื่อมชนิดนี้

เมื่อนำมาใช้กับกระบวนการเชื่อมแบบลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ แรงเคลื่อนขณะทำการอาร์กสามารถควบคุมได้โดยผู้ปฏิบัติงานเชื่อมเองซึ่งจะเปลี่ยนแปลงและมีความสัมพันธ์กับระยะอาร์ก

กล่าวคือถ้ามีการเชื่อมระยะอาร์กห่างแรงเคลื่อนจะมีขนาดเพิ่มขึ้น

และถ้าให้ระยะอาร์กลดลงแรงเคลื่อนก็จะมีความลดลงแต่ถ้าเชื่อมหรือวงจรปิด


แรงเคลื่อนจะลดลงเท่ากับเมื่อมีการปรับกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น คือถ้ากระแสเปลี่ยนแปลงแรงเคลื่อนจะเปลี่ยนแปลงตามในสภาวะปกติของการเชื่อมจะมีแรงเคลื่อนอาร์กภายในวงจรอยู่ระหว่าง 30 – 40 โวลต์ ดังแสดงในรูปที่ 1.33

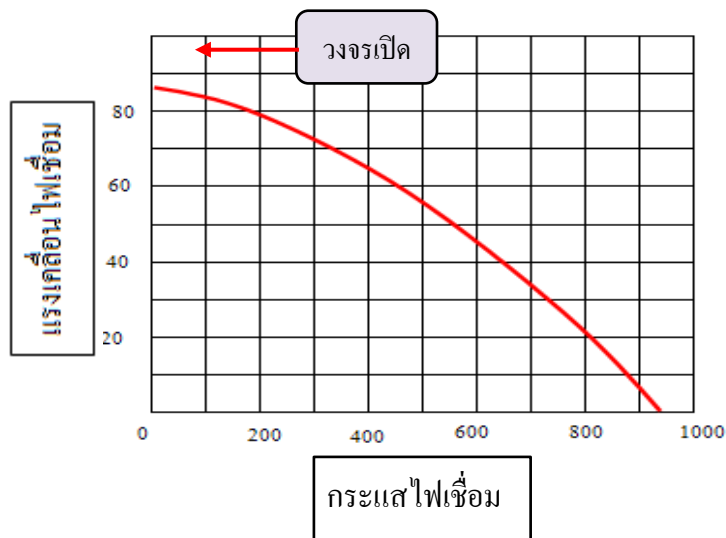

รูปที่ 1.33 แสดงความสัมพันธ์ของแรงเคลื่อนกระแสไฟฟ้ากับระยะอาร์ก


เครื่องเชื่อมแบบกระแสคงที่เป็นระบบที่ใช้มากกับเครื่องเชื่อมทิก(Tig) เครื่องเชื่อมคาร์บอนอาร์ก เครื่องเจาะร่อง(Gouging) เครื่องเชื่อมแบบสตัด (Stud) และเครื่องเชื่อมแบบธรรมดาด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์มีทั้งกระแสไฟสลับและกระแสไฟตรง

2) เครื่องเชื่อมแบบชนิดแรงเคลื่อนคงที่ (Constant Voltage) หรือ แบบ CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้แรงเคลื่อนเรียบคงที่ จะไม่เปลี่ยนแปลงตามขนาดของกระแสไฟเชื่อม แรงเคลื่อนจะอยู่ประมาณ 30 โวลต์ ผลิตเฉพาะกระแสไฟตรงเท่านั้น สามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือแบบชนิดเครื่องเรียงกระแสหรือแบบหม้อแปลงของกระแสดังแสดงในรูปที่ 1.34

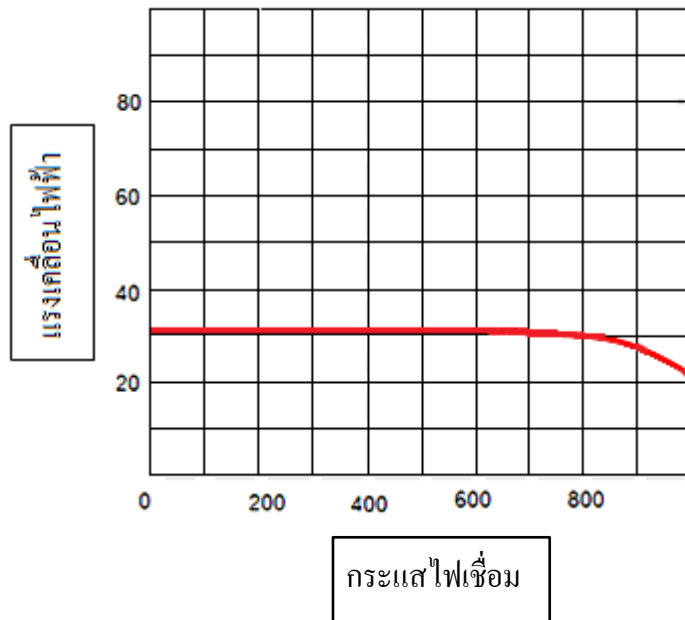

รูปที่ 1.34 แสดงส่วนโค้งแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟเชื่อมแบบชนิดแรงเคลื่อนคงที่

เครื่องชนิดแรงเคลื่อนคงที่เพื่อผลิตกระแสตรงเท่านั้น ลวดเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมจะเป็นชนิดต่อเนื่อง ซึ่งอัตราการหลอมเหลวหรือการเติมของลวดเชื่อมจะมีสัดส่วนและความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ เช่น เมื่อกระแสไฟในการเชื่อมมีปริมาณเพิ่มขึ้น จะมีปริมาณการหลอมเหลวของลวดเชื่อมเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงต่อกัน ลักษณะความสัมพันธ์ของการหลอมเหลวลวดเชื่อมกับกระแสไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 1.35

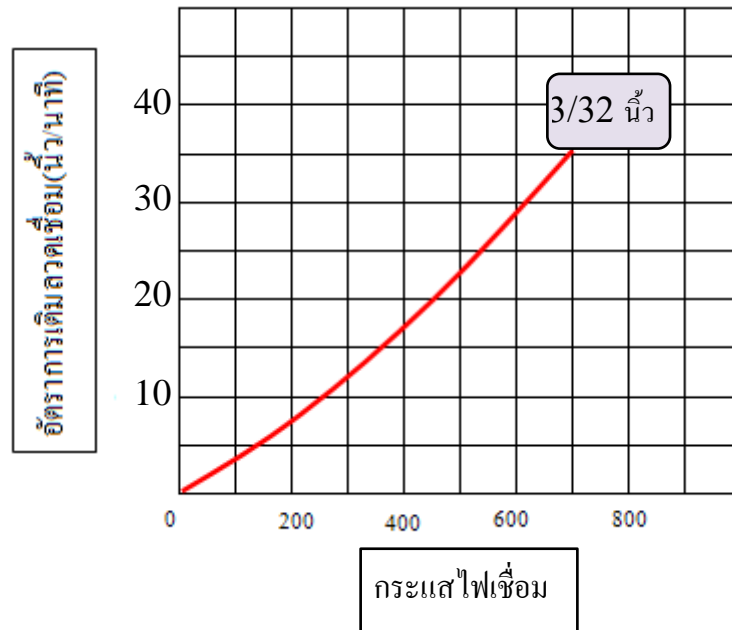

รูปที่ 1.35 แสดงสัมพันธภาพการหลอมละลายของโหลดเชื่อมกับกระแสไฟฟ้า

2. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าตามลักษณะต้นกำลังการผลิต

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งระบบกระแสคงที่และระบบแรงเคลื่อนคงที่

ซึ่งต้องมีต้นกำลังการผลิตพิจารณาตามลักษณะของต้นกำลังการผลิตสามารถแบ่งเครื่องเชื่อมได้ดังนี้


1) เครื่องเชื่อมแบบกระแสสลับ (Alternation Current) หรือเครื่องเชื่อมแบบ AC

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าจะเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับ

ซึ่งกระแสไฟจะมีทิศทางการเคลื่อนที่สลับกันเป็นคลื่น โดยใน 1 ไซเคิล (Cycle) จะมีกระแสไหลผ่าน 0 (ศูนย์) จำนวน 2 ครั้ง ผ่านคลื่นบวก (+) 1 ครั้งและคลื่นลบ (-) 1 ครั้ง โดยในช่วงคลื่นบวกอิเล็กตรอนจะไหลไปในทิศทางหนึ่งและในช่วงคลื่นลบอิเล็กตรอนจะไหลไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ไหลในช่วงคลื่นบวก ปกติกระแสจะมีความถี่ 50 ไซเคิล ซึ่งหมายความว่าในเวลา 1 วินาที กระแสจะไหล 50 รอบ ดังแสดงในรูปที่ 1.36 และ รูปที่ 1.37



รูปที่ 1.36 แสดงลักษณะเครื่องเชื่อมแบบกระแสสลับ(AC)

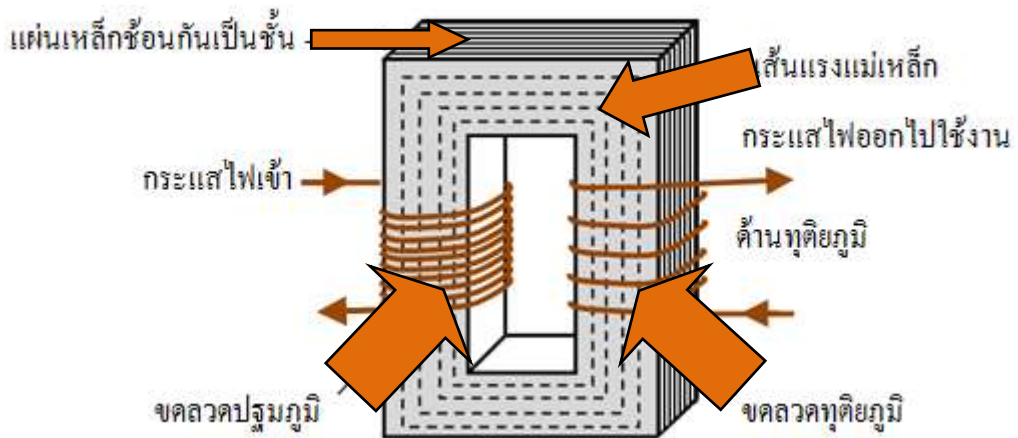

รูปที่ 1.37 แสดงลักษณะและการทำงานของหม้อแปลง

หม้อแปลงของเครื่องเชื่อมแบบกระแสสลับชนิดนี้จะประกอบด้วย

- ขดลวดปฐมภูมิ(Primary

Winding)เป็นขดลวดขนาดเล็กพันรอบแกนเหล็กจำนวนมาก

ปลายทั้งสองข้างจะต่อเข้ากับกระแสไฟจากภายนอก

เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กไหลวนในแกนเหล็กนั้น

- ขดลวดทุติยภูมิ(Secondary Winding)เป็นขดลวดที่มีขนาดใหญ่

และจำนวนรอบที่พันอยู่บนแกนเหล็กน้อยกว่าขดลวดปฐมภูมิ

ที่ขดลวดทุกขดขดจะมีเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำของขดลวดปฐมภูมิไหลผ่านตัดกับขดลวดทุติยภูมิทำให้เกิดความต้านทานต่ำและมีกระแสไฟสูงซึ่งเรานำกระแสไฟที่ได้นี้ไปใช้ในการ เชื่อม

2) เครื่องเชื่อมแบบกระแสตรง(Direct Current) หรือเครื่องเชื่อม DC

จะเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ในทิศทางตามยาวของตัวนำในทิศทางเดียวกัน เหมือนกับการเคลื่อนที่ของน้ำประปาภายในท่อกระแสไฟตรงจะไหลจากขั้วหนึ่ง ไปตลอด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้ว

เครื่องเชื่อม DC แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) เครื่องเชื่อมแบบเจนเนอเรเตอร์ (Welding Cenerator)

ใช้เจนเนอเรเตอร์เป็นแหล่งพลังงาน เจนเนอเรเตอร์สำหรับการเชื่อมจะถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษ สามารถผลิตกระแสสูงที่แรงเคลื่อนต่ำเป็นเครื่องเชื่อมที่ผลิตกระแสตรงจ่ายให้กับวงจรเชื่อมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. แบบมอเตอร์เจนเนอเรเตอร์(Motor Generator)

เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้กำลังไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนมอเตอร์โดยใช้ไฟฟ้าแบบกระแสสลับ ซึ่งทั่วไปจะใช้แรงเคลื่อน 380 โวลต์

เพลลาของมอเตอร์จะต่อร่วมกับเพลลาของเจนเนอเรเตอร์ดังแสดงในรูปที่ 1.38



รูปที่ 1.38 แสดงลักษณะเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์เจนเนอเรเตอร์

2.แบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อน (Engine Motor)

เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้กำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินหรือแก๊สโซลีนก็ได้ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ำแต่ต้องมีกำลังม้าและความเร็วรอบเพียงพอในการขับเคลื่อนที่จะก่อให้เกิดการเชื่อมได้ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตออกมาเป็นชนิดกระแสตรงเครื่องเชื่อมแบบนี้เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนามที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกกระแสไฟฟ้าสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างได้ ดังแสดงในรูปที่ 1.39



รูปที่ 1.39 แสดงลักษณะเครื่องเชื่อมแบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อน
(ที่มา : <http://www.lincolnelectric.com>)

3)เครื่องเชื่อมแบบเรกติไฟเออร์(Rectifier Welding)ประกอบด้วย

หม้อแปลงและตัวเรียงกระแส

(Rectifier)ตัวเรียงกระแสเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนกระแสสลับ(AC)ให้เป็นกระแสตรง (DC) เครื่องเรียงกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงจะใช้สารกึ่งตัวนำ เช่น แผ่นซิลิคอน (silicon) และ ซีลีเนียม(Selenium)

ซึ่งโลหะกึ่งตัวนำจะยอมให้กระแสไหลผ่านได้สะดวกเพียงทางเดียวเท่านั้นซิลิคอนไดโอดเรกติไฟร์จะมีเก็ลวชันติดให้แน่นกับแผ่นระบายความร้อน ซึ่งมีขนาดเล็กและนิยมใช้กันมาก

ลักษณะซิลิคอนไดโอดเรกติไฟร์ ซีลีเนียมเป็นแผ่นเหล็กหรือแผ่นอะลูมิเนียม

เคลือบด้วยซีลีเนียมซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ ซึ่งใช้เนื้อที่น้อยกว่าการใช้ซิลิคอนไดโอดเรกติไฟร์

ดังแสดงในรูปที่ 1.40




รูปที่ 1.40 แสดงเครื่องเชื่อมแบบเรกติไฟเออร์

เครื่องเชื่อมแบบเรกติไฟเออร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. เครื่องเชื่อมกระแสตรงลวดเชื่อมต่อเป็นขั้วลบ (Direct Current Electrode Negative) หรือ วงจรเชื่อมแบบ DCEN ลวดเชื่อมจะเป็นขั้วลบ อิเล็กตรอนจะไหลออกจากเครื่องเชื่อมจากขั้วลบเป็นกระแสตรงผ่านลวดเชื่อมไปยังชิ้นงาน และไหลกลับไปยังขั้วบวกของเครื่องเชื่อม ปริมาณความร้อน 2 ใน 3 ส่วนซึ่งเกิดจากการอาร์กจะอยู่ที่ชิ้นงาน และอีก 1 ส่วนจะอยู่ที่ลวดเชื่อม (Electrode) ผลจากการเชื่อมจะทำให้ชิ้นงานมีการซึมลึกที่ดี เหมาะสำหรับการเชื่อมชิ้นงานที่มีความหนา มาก ๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.41 และ รูปที่ 1.42



รูปที่ 1.41 แสดงลักษณะเครื่องเชื่อม DCEN

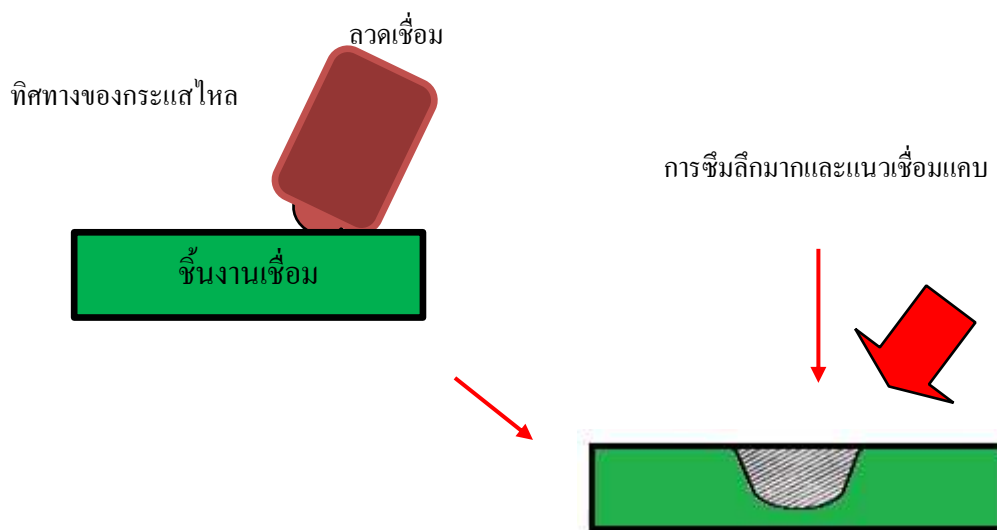


รูปที่ 1.42 แสดงลักษณะการไหลของกระแสไฟฟ้าและการซึมลึกของแนวเชื่อมแบบ DCEN

2. เครื่องเชื่อมกระแสตรงลวดเชื่อมต่อเป็นขั้วบวก (Direct Current Electrode Positive) หรือวงจรเชื่อมแบบ DCEP
 ชิ้นงานจะเป็นขั้วลบ อิเล็กตรอนจะไหลออกจากเครื่องเชื่อมจากขั้วลบ ผ่านชิ้นงานไปยังลวดเชื่อม

(Electrode) และไหลกลับไปยังขั้วบวกของเครื่องเชื่อมความร้อนปริมาณ 2 ใน 3 ส่วนซึ่งเกิดจากการอาร์กจะอยู่ที่ลวดเชื่อมและอีก 1 ส่วน จะอยู่ที่ชิ้นงาน ผลจากการเชื่อมจะทำให้ชิ้นงานมีการซึมลึกน้อย แนวเชื่อมกว้างเหมาะสำหรับการเชื่อมชิ้นงานบาง ๆ หรือมีความหนาไม่มาก ดังแสดงในรูปที่ 1.43 และ รูปที่ 1.44



รูปที่ 1.43 แสดงลักษณะเครื่องเชื่อม DCEP

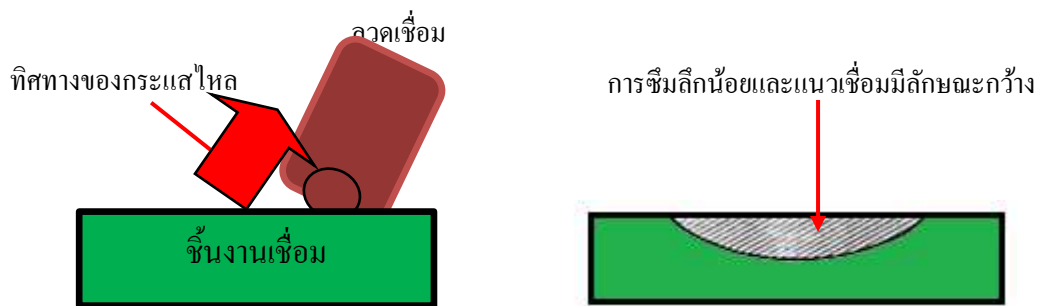

รูปที่ 1.44 แสดงลักษณะการไหลของกระแสไฟฟ้าและการซึมลึกของแนวเชื่อมแบบ DCEP

4) เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์(Inverter Welding Machine Type)

เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีขนาดเล็กน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานที่ต้องมีเคลื่อนย้ายบ่อย ๆ มีประสิทธิภาพพลังงานสูงเนื่องจากสูญเสียพลังงานน้อยมาก และทำให้การอาร์กสม่ำเสมอ

หลักการทำงานของเครื่องเชื่อมชนิดอินเวอร์เตอร์ คือ จะแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และจะเปลี่ยนความถี่จาก 50 เฮิรตซ์

ให้อยู่ในระหว่าง 2 – 20 กิโลเฮิร์ตซ์ เป็นกระแสสลับที่มีความถี่สูงเมื่อผ่านหม้อแปลงแล้ว จึงเรียงกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงและทำให้เรียบด้วย

เครื่องเชื่อมชนิดนี้มีทั้งชนิดกระแสสลับและกระแสตรงดังแสดงในรูปที่ 1.45



รูปที่ 1.45 แสดงลักษณะเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์

วัฏจักรการทำงานหรือประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเชื่อม(Duty Cycle)

วัฏจักรการทำงาน หมายถึง อัตราส่วนของเวลาที่ทำการอาร์กต่อเวลาทั้งหมดสำหรับเครื่องเชื่อมได้กำหนดเวลาทั้งหมดไว้เป็นมาตรฐาน 10 นาทีเช่น เครื่องเชื่อมขนาด 250 แอมแปร์ ที่ 60 % Duty Cycle หมายถึง เครื่องเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมโดยปรับกระแสไฟเชื่อมที่ 250 แอมแปร์ สามารถเชื่อมแบบต่อเนื่องได้นาน 6 นาที และเวลาหยุดพัก 4 นาทีวัฏจักรการทำงานมีความหมายรวมถึง ประสิทธิภาพของเครื่องเชื่อม

โดยทั่วไปแล้วเครื่องเชื่อมที่เป็นชนิดอัตโนมัติจะใช้วัฏจักรการทำงาน(Duty Cycle) ถึง 100% และ เครื่องเชื่อมที่ใช้กับลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์จะกำหนดวัฏจักรการทำงาน(Duty Cycle) ประมาณ 60%

การคำนวณหาควัตถุเชิงกลของเครื่องเชื่อม เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมสามารถใช้สูตรหาได้ดังนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์ Duty Cycle} = \frac{(\text{กระแสไฟที่กำหนดของเครื่องเชื่อม})^2}{(\text{กระแสไฟที่ต้องการ})^2} \text{ Duty Cycle ที่กำหนด}$$

ตัวอย่างการหาเปอร์เซ็นต์วัตต์ไอเซล

เครื่องเชื่อมที่มี Duty Cycle ที่กำหนด 60% ที่กระแสไฟ 150แอมแปร์จึงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ Duty Cycle ของเครื่องเชื่อม เมื่อต้องการใช้กระแสไฟเชื่อม 130 แอมแปร์

$$\begin{aligned}\text{เปอร์เซ็นต์ Duty Cycle} &= \left[\frac{(150)^2}{(110)^2} \times 60 \right] \\ &= 79.88\%\end{aligned}$$

จากตัวอย่างเมื่อต้องการเชื่อมโดยใช้กระแสไฟ 130แอมแปร์ สามารถเชื่อมได้ประมาณ 7.98-8นาที

1.4.2 อุปกรณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์มีดังนี้

- 1.สถานีเชื่อม (Welding Booth)
2. โต๊ะเชื่อม (Welding Table)
3. หัวจับลวดเชื่อม (Electrode Holder)
4. หัวจับสายดิน (Ground Clamp)
- 5.สายเชื่อม (Welding Cable)
- 6.หมวกกากเชื่อม (Welding Helmet)
- 7.แปรงลวด (Wire Brush)
- 8.ค้อนเคาะสแลก (Chipping Hammer)
9. คีมจับงานร้อน (Pliers)
10. ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายจากการเชื่อม (Protective Equipment)

1.สถานีเชื่อม (Welding Booth)

การปฏิบัติงานเชื่อมจะเกิดรังสีและแสงจากการอาร์ก ซึ่งเป็นอันตราย และรบกวนต่อผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีสถานีเชื่อมที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ เช่น มีเครื่องดูดควันเชื่อมออกไปจากบริเวณเชื่อมเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีฉากป้องกันแสงจากการเชื่อม มีโต๊ะเชื่อม และคีมจับงานเชื่อมติดที่โต๊ะเชื่อม สามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่กีดขวางผู้ปฏิบัติงานดังแสดงในรูปที่ 1.46



รูปที่ 1.46 แสดงลักษณะสถานีเชื่อมไฟฟ้า

2. โต๊ะเชื่อม (Welding Table)

มีหลายแบบพื้นโต๊ะควรเป็นตะแกรงเหล็กต่อกับสายดิน
มีที่รองรับเศษโลหะเชื่อมและเศษลวดเชื่อมดังแสดงในรูปที่ 1.47



รูปที่ 1.47 แสดงลักษณะโต๊ะเชื่อม

3. หัวจับลวดเชื่อม(Electrode Holder)

หัวจับลวดเชื่อม

เป็นอุปกรณ์สำหรับจับลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์มีลักษณะเป็นค้ำมือติดต่อกับสายไฟเชื่อม
แล้วยังเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ไหลจากสายเชื่อมผ่านไปสู่อินงานและลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมทำด้วย
ทองแดงและบางส่วนของปากจับทำด้วยทองเหลือง เนื่องจากเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี
หัวจับลวดเชื่อมจะมีหลายขนาดและรูปร่างแตกต่างกันออกไปแล้วแต่การออกแบบของผู้ผลิต
การเลือกใช้นาขนาดของหัวเชื่อมขึ้นอยู่กับกระแสสูงสุดของเครื่องเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมดังแสดงในรูปที่
1.48

หัวจับลวดเชื่อมที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1. จะต้องไม่หนักจนเกินไป เพื่อลดความเมื่อยล้าขณะที่ยึด
2. จะต้องไม่ร้อนเร็วเกินไป
3. มีรูปร่างและสัดส่วนพอเหมาะในการจับ
4. สะดวกและง่ายต่อการใส่และการถอดลวดเชื่อมและจับยึดได้อย่างมั่นคง
5. จะต้องมีความหนาหุ้มส่วนที่เป็นโลหะอย่างมิดชิด ซึ่งทำจากวัสดุกันความร้อนสูง
6. จะต้องทำจากโลหะที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าและความร้อนที่ดี



รูปที่ 1.48 แสดงลักษณะของหัวจับลวดเชื่อม

4. หัวจับสายดิน (Ground Clamp)

เป็นหัวจับที่ต่อเข้ากับสายเชื่อม ซึ่งต่อจากเครื่องเชื่อมมายังชิ้นงาน หัวจับสายดินจะจับเข้ากับชิ้นงานที่จะเชื่อม ทำให้วงจรเชื่อมครบวงจร ทำจากวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เช่น ทองแดง ถ้าสายดินจับยึดชิ้นงานไม่แน่นจะทำให้เกิดความต้านทานสูง บริเวณรอยต่อจะเกิดความร้อนสูง หรือเกิดการอาร์กขึ้นเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์และผู้เชื่อมได้ หัวจับสายดินมีหลายแบบให้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงานดังแสดงในรูปที่ 1.49



รูปที่ 1.49 แสดงลักษณะหัวจับสายดิน

5. สายเชื่อม (Welding Clamp)

สายเชื่อม

เป็นสายไฟทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าจากเครื่องเชื่อมไปยังหัวจับลวดเชื่อมแล้วผ่านลวดเชื่อมสู่บริเวณ การอาร์ก สายเชื่อมจะมีอยู่ 2 สาย คือ สายเชื่อมซึ่งต่อจากขั้วหนึ่งของเครื่องเชื่อมไปยังหัวจับลวดเชื่อม ส่วนสายเชื่อมอีกสายหนึ่งจะเป็นสายดินต่อจากอีกขั้วหนึ่งของเครื่องเชื่อมไปยังชิ้นงาน โดยหัวจับลวดเชื่อมสายเชื่อมจะต้องเป็นสายที่ใหญ่เพียงพอที่จะนำกระแสไฟฟ้าจำนวนมากไปใช้ในการเชื่อมและจะต้องอ่อนตัวมันววนขดเคลื่อนที่ได้ง่าย โดยทั่วไปทำด้วยลวดทองแดงที่เป็นเส้นเล็ก ๆ จำนวนมากพันกันเป็นเกลียวจนได้ขนาดความโตที่ต้องการแล้วหุ้มด้วยกระดาษ และหุ้มด้วยตาข่ายผ้าเสริมแรง สูดท้ายเป็นยางฉนวน (Rubber) ที่ทนต่อการใช้งาน สายเชื่อมมีหลายขนาดเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดเครื่องเชื่อมและความยาวของสายเชื่อม ดังแสดงในรูปที่ 1.50



รูปที่ 1.50 แสดงลักษณะก

การเลือกใช้สายเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความยาวและปริมาณกระแส
สามารถเลือกได้ดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 การเลือกใช้สายเชื่อมไฟฟ้า

ปริมาณกระแสเชื่อม (แอมแปร์)	ความยาวสายเชื่อม/ขนาดสายเชื่อมตามมาตรฐาน AWS					
	60	100	150	200	300	400
100	4	4	4	2	1	1/0
150	2	2	2	1	2/0	3/0
200	2	2	1	1/0	3/0	4/0
250	2	2	1/0	2/0		
300	1	1	2/0	3/0		
350	1/0	1/0	3/0	4/0		
400	1/0	1/0	3/0			
450	2/0	2/0	4/0			
500	2/0	2/0	4/0			

6. หน้ากากเชื่อม (Welding Helmets)

หน้ากากเชื่อมที่ใช้ในงานเชื่อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันหน้าสายตาและศีรษะจากความร้อนและสะเก็ดโลหะจากการเชื่อมและยังป้องกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตและรังสีอินฟราเรด โครงสร้างของหน้ากากเชื่อม ทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและทนความร้อนสูง มีรูปร่างและแบบแตกต่างกัน โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. หน้ากากเชื่อมแบบมือถือ ใช้ป้องกันหน้าและสายตา หน้ากากชนิดนี้จะต้องใช้มือถือหน้ากากข้างหนึ่งและมืออีกข้างหนึ่งก็จับหัวจับลวดเชื่อม เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นราบและการเตรียมงานดังแสดงในรูปที่ 1.51



รูปที่ 1.51 แสดงลักษณะหน้ากากเชื่อมแบบมือถือและการใช้งาน

2. หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว

ใช้ป้องกันหน้าและสายตาเหมือนกับหน้ากากเชื่อมแบบมือถือเป็นหน้ากากเชื่อมที่สามารถสวมลงบนหัวโดยไม่ต้องใช้มือจับทำให้มือทั้งสองว่างเป็นอิสระสามารถใช้จับโลหะงานเชื่อมได้โดยสะดวกและจับยึดช่วยให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงและงานเชื่อมในที่สูงๆดังแสดงในรูปที่ 1.52



รูปที่ 1.52 แสดงลักษณะหน้ากากเชื่อมแบบสวมหัวและการใช้งาน

หน้ากาทั้งสองชนิดนี้ มีกระจกหน้ากาจะมีลักษณะเหมือนกันคือ แผ่นที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นกระจกใสธรรมดา เพื่อป้องกันการกระเด็นของเม็ดโลหะที่หลอมเหลวขณะเชื่อมไปโดนกระจกกรองแสง ส่วนกระจกกรองแสงเลนส์สีดำใช้ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตและรังสีอินฟราเรดการเลือกใช้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน ซึ่งบอกความเข้มของกระจกกรองแสงเป็นนัมเบอร์ สามารถเลือกใช้ได้ตามตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 แสดงนัมเบอร์ (Number) กระจกกรองแสงลักษณะงานเชื่อมและกระแสไฟตามมาตรฐาน AWS

เบอร์กระจกกรองแสง	ลักษณะงานเชื่อม	กระแสไฟที่ใช้
3 – 5	สำหรับงานเชื่อมแก๊ส	-
6 – 7	สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์	ไม่เกิน 30 แอมแปร์
8	สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์	30 – 75 แอมแปร์
10	สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์	75 – 200 แอมแปร์
11 – 12	สำหรับงานเชื่อมทิกและมิก	200 - 400 แอมแปร์
14	สำหรับงานเชื่อมแบบคาร์บอนและงานตัดด้วยไฟฟ้า	สองกว่า 400 แอมแปร์

7. แปรงลวด (Wire Brush)

ทำจากเส้นลวดเรียงกันเป็นแถวอยู่บนด้ามไม้ ใช้สำหรับขัดทำความสะอาดชิ้นงานก่อนเชื่อมและหลังเชื่อม ดังแสดงในรูปที่ 1.53



รูปที่ 1.53 แสดงลักษณะแปรงลวด

8. ค้อนเคาะสแลก (Chipping Hammer)

ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนชุบแข็งที่ปลายทั้งสองด้านเพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกได้ดี ปลายด้านหนึ่งแบนคล้ายสากัดเหมาะสำหรับเคาะสแลกและเม็ดโลหะ (Spatter) ออกจากแนวเชื่อม ส่วนอีกด้านหนึ่งแหลม ใช้สำหรับเคาะสแลกที่ฝังในแนวเชื่อม ดังแสดงในรูปที่ 1.54



รูปที่ 1.54 แสดงลักษณะค้อนเคาะสแลก

9. คีมจับงานร้อน (Pliers)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจับชิ้นงานที่มีความร้อนจากการเชื่อม เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายหรือตรวจสอบชิ้นงานเพื่อทำความสะอาดทั่วไป เป็นคีมที่มีความแข็งแรงทำจากเหล็กและมีด้ามยาว ดังแสดงในรูปที่ 1.55



รูปที่ 1.55 แสดงลักษณะคีมจับชิ้นงานร้อน

10. ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายจากการเชื่อม (Protective Equipment)

การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าจะมีเม็ดโลหะกระเด็นอยู่ตลอดเวลา

เสื้อผ้าธรรมดาไม่สามารถป้องกันเม็ดโลหะเหล่านี้ได้

จำเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่จากฝ้ายหรือผ้าฝ้ายและขนสัตว์ โดยมีรายการดังต่อไปนี้

1. ถุงมือหนัง (Gloves) ใช้ป้องกันความร้อนจากเม็ดโลหะโดนมือ และช่วยให้มือไม่ร้อนในขณะที่ลวดเชื่อมเคลื่อนน้อยลง

2. เสื้อหนัง (Huron) ใช้ป้องกันความร้อนจากเม็ดโลหะเชื่อมกระเด็นโดนร่างกาย

3. ปกอกแขน (Sleeves) ใช้ป้องกันความร้อนจากเม็ดโลหะเชื่อมกระเด็นโดนแขน

4. ปกอกขา (Leggings) ใช้ป้องกันความร้อนจากเม็ดโลหะเชื่อมกระเด็นโดนขา

5. รองเท้าหัวเหล็ก (Steel - Toe Boots) ใช้ป้องกันความร้อนจากเม็ดโลหะเชื่อมกระเด็นลงเท้าและชันงานตกลงใส่เท้า




รูปที่ 1.56 แสดงการสวมชุดในสภาพที่พร้อมปฏิบัติและป้องกัน

1.5 การเริ่มต้นอาร์ก

การเริ่มต้นอาร์กอาจเกิดปัญหาถ้าไม่ตั้งใจจะทำให้ลวดเชื่อมเกาะติดกับชิ้นงานจำเป็นต้องบิดหรือสับลวดเชื่อมให้หลุดจากชิ้นงานดังนั้นผู้ฝึกเชื่อมควรรู้วิธีการเริ่มต้นอาร์กการเริ่มต้นอาร์กมี 2 วิธี คือ


1.5.1 การอาร์กแบบแตะสัมผัส (Tapping Method) หรือวิธีการเคาะสามารถกระทำได้ตรงตาม

ตำแหน่งที่เราต้องการเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อมแตะลงบนผิวชิ้นงานเบาๆตรงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วยกขึ้นเพื่อให้เกิดการอาร์ก จากนั้นกดลวดเชื่อมให้ได้ระยะอาร์กที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 1.57

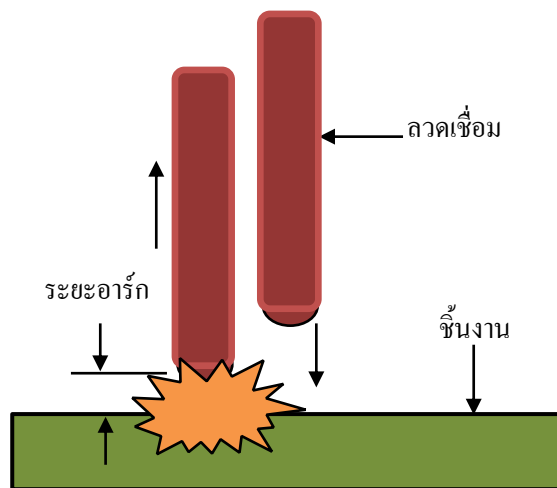

รูปที่ 1.57 การเริ่มต้นอาร์กแบบแตะสัมผัส

1.5.2 การอาร์กแบบเขี่ยสัมผัส(Scratch Method) การอาร์กด้วยวิธีนี้ลวดเชื่อมจะไม่ค่อยติดกับชิ้นงาน เพราะเป็นการลาดเขี่ยกับชิ้นงานแล้วยกขึ้นเพื่อให้เกิดการอาร์กต้องควบคุมระยะอาร์กให้ถูกต้องและคงที่การเริ่มต้นการอาร์กแบบเขี่ยนี้ การอาร์กจะอยู่ไกลจากจุดเริ่มต้นอาร์กบางครั้งอาจหาไม่พบหรือลวดเชื่อมเกิดการหลอมละลายหยดลงบนชิ้นงานก่อนตรงจุดเริ่มต้นอาร์ก ทำให้แนวเชื่อมไม่สมบูรณ์ได้ดังแสดงในรูปที่ 1.58

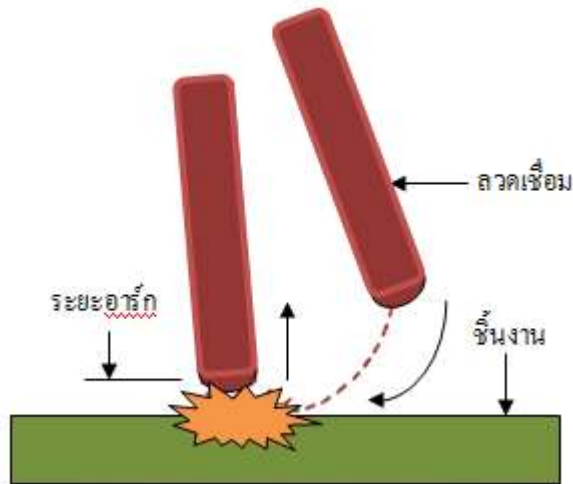

รูปที่ 1.58 การเริ่มต้นอาร์กแบบเขี่ยสัมผัส

สรุป

เครื่องเชื่อมเป็นอุปกรณ์สำคัญที่กำหนดพลังงาน โดยผลิตกระแสไฟฟ้าและแรงเคลื่อนออกมาในปริมาณที่เพียงพอและคงที่ที่จะทำให้เกิดการอาร์กและเกิดความร้อน จนสามารถหลอมเหลวชิ้นงานที่มีความหนาต่าง ๆ ได้ เครื่องเชื่อมแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าตามลักษณะการจ่ายพลังงาน และเครื่องเชื่อมไฟฟ้าตามลักษณะต้นกำลังการผลิต

การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าของช่างเชื่อมที่ดี จำเป็นต้องรู้หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้ถูกต้องตรงตามลักษณะของงาน และปฏิบัติงานเชื่อมได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะทำให้งานมีประสิทธิภาพดังนั้นผู้ปฏิบัติงานเชื่อมควรรู้วิธีการเริ่มต้นอาร์กการเริ่มต้นอาร์กมี 2 วิธี คือการอาร์กแบบเขี่ยสัมผัสและการอาร์กแบบแตะสัมผัส