

# หน่วยที่ 4

## ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องวัดไฟฟ้า



## หัวข้อเรื่อง (Topics)

1.1 ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการวัด

1.2 หน่วยการวัดของระบบ SI

1.3 เครื่องวัดที่ใช้ในงานไฟฟ้ากำลัง

1.4 สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดไฟฟ้า

1.5 ความคลาดเคลื่อน

1.6 การคำนวณค่าความคลาดเคลื่อน

1.7 คลาสของเครื่องวัดไฟฟ้า

1.8 วิธีการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า

**ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการวัด มีดังนี้** (Kalsi, H. S. 2007: 2)

**เครื่องมือวัด (Instrument)** หมายถึง เครื่องมือวัดหรือมาตรวัดที่ใช้วัดปริมาณต่าง ๆ ทั้งปริมาณทางไฟฟ้า ปริมาณทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณทางกล หรือปริมาณอื่น ๆ

**การวัด (Measurement)** หมายถึง กระบวนการที่ทำการเปรียบเทียบปริมาณที่ไม่ทราบค่ากับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

**ความถูกต้องหรือความแม่นยำ (Accuracy)** หมายถึง ความใกล้เคียงกันระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าที่เป็นจริง

**ความละเอียด (Resolution)** หรือความสามารถแยกแยะ หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือวัดจะตอบสนองต่อการวัดค่าที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

**ความเที่ยงตรง (Precision)** หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือวัดที่วัดค่าแต่ละครั้งมีความแตกต่างของค่าวัดได้น้อยมาก เมื่อใช้เครื่องมือวัดนั้นไปวัดปริมาณของตัวแปรเดิม

**ความคลาดเคลื่อน (Error)** หมายถึง ค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าที่เป็นจริง

**ความไว (Sensitivity)** หมายถึง ความไวในการตอบสนองของเครื่องมือวัดไฟฟ้าที่มีต่อกระแสไฟฟ้าเต็มสเกล มีหน่วยเป็นโอห์มต่อโวลต์

### 1.2.1 หน่วยพื้นฐาน หน่วยเสริม และหน่วยอนุพันธ์ของระบบ SI

ระบบหน่วย SI (System International of Units: SI) เป็นระบบมาตรฐานนานาชาติที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน โดยมีหน่วยพื้นฐาน 7 หน่วย หน่วยเสริม และหน่วยอนุพันธ์ ดังตารางที่ 1.1–1.3

**ตารางที่ 1.1** หน่วยพื้นฐาน (Based Units) ในระบบ SI

ปริมาณ	สัญลักษณ์ปริมาณ	หน่วย	สัญลักษณ์หน่วย
ความยาว (Length)	l	เมตร(meter)	m
มวล (Mass)	M	กิโลกรัม (kilogram)	kg
เวลา (Time)	T	วินาที (second)	s
กระแสไฟฟ้า (Electric current)	I	แอมแปร์ (ampere)	A
อุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamic Temperature)	T	เคลวิน (kelvin)	K
ความเข้มการส่องสว่าง (Luminous Intensity)	IV	แคนเดลา (candela)	cd
ปริมาณของสาร (Amount of Substance)	n	โมล (mole)	mol

## ตารางที่ 1.2 หน่วยเสริม (Supplement Units) ในระบบ SI

ปริมาณ	สัญลักษณ์ปริมาณ <sup>1</sup>	หน่วย	สัญลักษณ์หน่วย
มุมระนาบ (Plane Angles)	$\phi, \theta, \alpha, \beta, \gamma$	เรเดียน (radian)	rad
มุมตัน (Solid Angles)	$\omega, \Omega$	สเตอเรเดียน (steradian)	sr

<sup>1</sup>  $\phi$  อ่านว่า ฟายหรือฟี (Phi),  $\alpha$  อ่านว่า แอลฟา (Alpha),  $\omega$  อ่านว่า โอเมกา (Omega),  $\beta$  อ่านว่า บีตา (Beta),  $\theta$  อ่านว่า थीตา (Theta),  $\gamma$  อ่านว่า แกมมา (Gamma)

## ตารางที่ 1.3 หน่วยอนุพันธ์ (Derived units) ในระบบ SI

ปริมาณ	สัญลักษณ์ปริมาณ	หน่วย	สัญลักษณ์หน่วย
ความถี่ (Frequency)	f	เฮิรตซ์ (Hertz)	Hz
แรง (Force)	F	นิวตัน (Newton)	N
ความดัน (Pressure)	p	ปาสคาล (Pascal)	Pa
พลังงาน, งาน (Energy, Work)	w	จูล (Joule)	J
กำลังงาน (Power)	P	วัตต์ (Watt)	W
ประจุไฟฟ้า (Electric Charge)	Q	คูลอมบ์ (Coulomb)	C

ปริมาณ	สัญลักษณ์ปริมาณ	หน่วย	สัญลักษณ์หน่วย
ความต่างศักย์ไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า (Electric Potential, Electromotive Force)	V	โวลต์ (Volt)	V
ความจุไฟฟ้า (Capacitance)	C	ฟาราด (Farad)	F
ความต้านทานไฟฟ้า (Electrical Resistance)	R	โอห์ม (Ohm)	$\Omega$
ความนำไฟฟ้า (Electrical Conductance)	G	ซีเมนส์ (Siemens)	S
เส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetic Flux)	$\phi$	เวเบอร์ (Weber)	Wb
ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetic Flux Density)	B	เทสลา (Tesla)	T
ความเหนี่ยวนำ (Inductance)	L	เฮนรี (Henry)	H
ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux)	-	ลูเมน (Lumen)	lm
การส่องสว่าง (Illuminance)	-	ลักซ์ (Lux)	lx

## 1.2.2 การลดทอนและการขยายหน่วย

การลดทอนและการขยายหน่วย ช่วยให้การอ่านและเขียนตัวเลขนั้นได้เข้าใจง่ายขึ้นแม้ว่าจะมีค่ามากหรือน้อยก็ตาม โดยใช้เลขสิบยกกำลัง (Power of Ten) ประกอบด้วยเลข 10 เป็นเลขฐานและเลขชี้กำลังที่มีทั้งบวกและลบ ด้วยตัวเลขต่าง ๆ แล้วกำหนดเป็นชื่อประกอบเข้ากับหน่วยในระบบ SI ดังตารางที่

1.4

**ตารางที่ 1.4** ชื่อประกอบ สัญลักษณ์และเลขสิบยกกำลัง

ชื่อประกอบ	สัญลักษณ์	เลขสิบยกกำลัง	จำนวนตัวเลข
เอกซะ (exa)	E	$10^{18}$	1,000,000,000,000,000,000
เพตะ (peta)	P	$10^{15}$	1,000,000,000,000,000
เทระ (tera)	T	$10^{12}$	1,000,000,000,000
จิกะ (giga)	G	$10^9$	1,000,000,000
เมกะ (mega)	M	$10^6$	1,000,000
กิโล (kilo)	k	$10^3$	1,000
เฮกโต (hector)	h	$10^2$	100
เดคา (deca)	dk	$10^1$	10
หน่วยหลัก	-	$10^0$	1
เดซี (deci)	d	$10^{-1}$	0.1



ชื่อประกอบ	สัญลักษณ์	เลขสิบยกกำลัง	จำนวนตัวเลข
เซนติ (centi)	c	$10^{-2}$	0.01
มิลลิ (milli)	m	$10^{-3}$	0.001
ไมโคร (micro)	$\mu$	$10^{-6}$	0.000001
นาโน (nano)	n	$10^{-9}$	0.000000001
พิโก (pico)	p	$10^{-12}$	0.000000000001
เฟมโต (femto)	f	$10^{-15}$	0.000000000000001
อัตโต (atto)	a	$10^{-18}$	0.000000000000000001



จากตารางที่ 1.4 เลขสิบยกกำลังได้นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดและหน่วยของการวัด ทั้งนี้เพื่อที่จะให้มีความสะดวกในการอ่านค่าและลดจำนวนหลักของตัวเลขให้น้อยลง ตัวอย่างเช่น


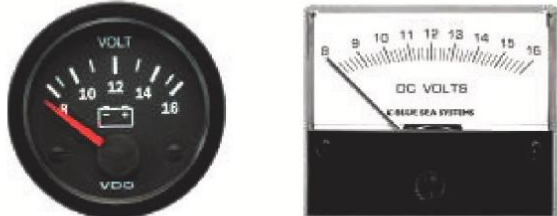
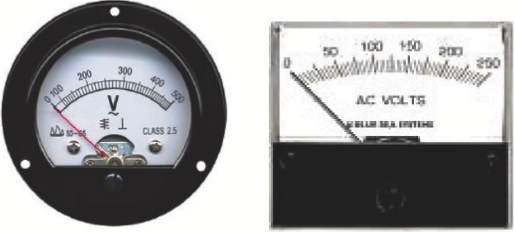
1. วัดค่าความต้านทานไฟฟ้า 4,700,000  $\Omega$  เขียนเป็น  $4.7 \times 10^6 \Omega$  หรือ 4.7 M $\Omega$
2. วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 0.0025 A เขียนเป็น  $2.5 \times 10^{-3} A$  หรือ 2.5 mA



เครื่องวัดไฟฟ้าที่ใช้ในงานไฟฟ้ากำลัง ปัจจุบันมีจำนวนมากมายหลายชนิด มีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันออกไป ตามรุ่นที่บริษัทได้ผลิตออกมา มีทั้งชนิดชี้ค่าหรือชนิดแอนะล็อก (Analog Meter) และเครื่องวัดไฟฟ้าที่แสดงผลเป็นตัวเลขหรือชนิดดิจิทัล (Digital Meter) ดังตัวอย่างตารางที่ 1.5

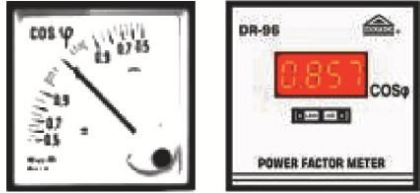

**ตารางที่ 1.5** ตัวอย่างเครื่องวัดไฟฟ้าที่ใช้ในงานไฟฟ้ากำลัง

รูปเครื่องวัดไฟฟ้า	ชื่อเครื่องวัดไฟฟ้า	ลักษณะการใช้งาน
	กิโลวัตต์มิเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้วัดกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อย ๆ</li> <li>- ใช้วัดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า</li> </ul>
	ดีซีแอมป์มิเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง</li> </ul>



รูปเครื่องวัดไฟฟ้า	ชื่อเครื่องวัดไฟฟ้า	ลักษณะการใช้งาน
	<p>เอซี-ดีซีแอมมิเตอร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอซี-ดีซีแอมมิเตอร์</li> <li>- ใช้วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับในเครื่องเดียวกัน</li> </ul>
	<p>ดีซีโวลต์มิเตอร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง</li> </ul>
	<p>เอซีโวลต์มิเตอร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ</li> </ul>

รูปเครื่องวัดไฟฟ้า	ชื่อเครื่องวัดไฟฟ้า	ลักษณะการใช้งาน
	<p>โอห์มมิเตอร์</p>	<p>- ใช้วัดความต้านทานไฟฟ้า</p>
	<p>เมกโอห์มมิเตอร์/ เมกเกอร์</p>	<p>- ใช้วัดความต้านทานไฟฟ้าค่าสูง - ใช้วัดฉนวนไฟฟ้า</p>
	<p>มัลติมิเตอร์/ เครื่องวัดอเนกประสงค์</p>	<p>- ใช้วัดค่าทางไฟฟ้าได้หลายอย่าง เช่น วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ วัดความต้านทาน วัดกระแสไฟฟ้า กระแสตรง เป็นต้น</p>

รูปเครื่องวัดไฟฟ้า	ชื่อเครื่องวัดไฟฟ้า	ลักษณะการใช้งาน
	แคลมป์ออนมิเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้วัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ</li> </ul>
	วัตต์มิเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้วัดกำลังไฟฟ้า</li> </ul>
	กิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้วัดพลังงานไฟฟ้า</li> </ul>

รูปเครื่องวัดไฟฟ้า	ชื่อเครื่องวัดไฟฟ้า	ลักษณะการใช้งาน
	เพาเวอร์แฟกเตอร์ มิเตอร์	- ใช้วัดค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ของระบบไฟฟ้า
	เครื่องวัดความถี่	- ใช้วัดความถี่ในระบบไฟฟ้า

รูปเครื่องวัดไฟฟ้า	ชื่อเครื่องวัดไฟฟ้า	ลักษณะการใช้งาน
	<p>ลิกซ์มิเตอร์</p>	<p>- ใช้วัดความเข้มของแสง</p>
	<p>เครื่องวัดลำดับเฟส</p>	<p>- ใช้วัดลำดับเฟสระบบไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อต้องการรู้ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส</p>
	<p>เครื่องวัดความเร็วรอบ</p>	<p>- ใช้วัดความเร็วรอบของมอเตอร์</p>
	<p>เครื่องวัดอุณหภูมิ</p>	<p>- ใช้วัดอุณหภูมิของห้อง วัดอุณหภูมิหน้าสัมผัสของสวิตช์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ใช้วัดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ</p>









รูปเครื่องวัดไฟฟ้า	ชื่อเครื่องวัดไฟฟ้า	ลักษณะการใช้งาน
	<p>เครื่องวัดความเร็วลม</p>	<p>- ใช้วัดความเร็วลมของพัดลม ในเครื่องปรับอากาศ ใช้วัดความเร็วลมของพัดลม ฯลฯ</p>
	<p>ออสซิลโลสโคป</p>	<p>- ใช้วัดสัญญาณไฟฟ้า แสดงผล เป็นภาพหรือรูปร่าง</p>





 
 


สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดไฟฟ้า มีไว้เพื่อแสดงคุณลักษณะของเครื่องวัดนั้น ๆ เพื่อให้การนำไปใช้ได้ถูกต้อง ปลอดภัย ส่วนใหญ่แสดงไว้ด้านหน้าของเครื่องวัดไฟฟ้า เช่น บริเวณสเกล บริเวณสวิทช์เลือกย่านวัด เป็นต้น การกำหนดสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดไฟฟ้า แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

### 1.4.1 สัญลักษณ์บอกชนิดของเครื่องวัดไฟฟ้า ดังตารางที่ 1.6

ตารางที่ 1.6 ตัวอย่างสัญลักษณ์บอกชนิดของเครื่องวัดไฟฟ้า












สัญลักษณ์บอกชนิด	ความหมาย	สัญลักษณ์บอกชนิด	ความหมาย
	โวลต์มิเตอร์กระแสตรง (DC Voltmeter)		แอมมิเตอร์กระแสตรง (DC Ammeter)
	โวลต์มิเตอร์กระแสสลับ (AC Voltmeter)		แอมมิเตอร์กระแสสลับ (AC Ammeter)
	โวลต์มิเตอร์กระแสตรง/ กระแสสลับ (DC/AC Voltmeter)		แอมมิเตอร์ กระแสตรง/กระแสสลับ (DC/AC Ammeter)
	โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)		เฟาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ (Power Factor Meter)

สัญลักษณ์บอกชนิด	ความหมาย	สัญลักษณ์บอกชนิด	ความหมาย
	วัตต์มิเตอร์ 1 เฟส (Single Phase Wattmeter)		เครื่องวัดความถี่ (Frequency Meter)
	วัตต์มิเตอร์ 3 เฟส (Three Phase Wattmeter)		กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer)
	กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ (Kilowatt Hour Meter)		วารมิเตอร์ (Var Meter)

#### 1.4.2 สัญลักษณ์บอกโครงสร้างของเครื่องวัดไฟฟ้า ดังตารางที่ 1.7

ตารางที่ 1.7 ตัวอย่างสัญลักษณ์บอกโครงสร้างของเครื่องวัดไฟฟ้า

สัญลักษณ์บอก โครงสร้าง	ความหมาย	สัญลักษณ์บอก โครงสร้าง	ความหมาย
	เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ ขดลวดเคลื่อนที่ ชนิดใช้แม่เหล็กถาวร		เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ แกนเหล็กเคลื่อนที่

	<p>เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดไม่มีแกนเหล็ก</p>		<p>เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดมีแกนเหล็ก</p>
	<p>เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ ขดลวดไขว้ ชนิดไม่มีแกนเหล็ก</p>		<p>เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ ขดลวดไขว้ ชนิดมีแกนเหล็ก</p>
	<p>เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ เหนี่ยวนำ</p>		<p>เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ ก้านสั้น</p>
	<p>เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ เทอร์โมคัปเปิล</p>		<p>เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ มีวงจรรีเลย์กระแส</p>
	<p>เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ ขดลวดเคลื่อนที่ ที่มี วงจรรีเลย์กระแส</p>		<p>เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ โลหะคู่</p>
	<p>ทดสอบจนวันที่แรงดัน ไฟฟ้า 2 kV (ตัวเลข บอกแรงดันไฟฟ้าที่ ทดสอบ)</p>		

### 1.4.3 สัญลักษณ์บอกตำแหน่งการวางของเครื่องวัดไฟฟ้า ดังตารางที่ 1.8

ตารางที่ 1.8 ตัวอย่างสัญลักษณ์บอกตำแหน่งการวางของเครื่องวัดไฟฟ้า

สัญลักษณ์บอกการวาง	ความหมาย	สัญลักษณ์บอกการวาง	ความหมาย
	วางตั้งฉากขณะใช้งาน		วางตั้งฉากเป็นมุม $45^\circ$ (หรือมุมอื่นตามกำหนด)
	วางแนวนอนขณะใช้งาน		

### 1.4.4 สัญลักษณ์บอกค่าความคลาดเคลื่อน

สัญลักษณ์บอกค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ของเครื่องวัดไฟฟ้า ดังตารางที่ 1.9 จะระบุค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดนั้นเป็นชั้นหรือคลาส (Class) หมายถึง ตัวเลขบอกค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเต็มสเกลหรือย่านวัดเมื่อคุณย่านวัดกับคลาสจะได้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของย่านวัดนั้น ถ้าเครื่องวัดนั้นมีคลาสต่ำจะได้ค่าความถูกต้องมากกว่าเครื่องวัดที่มีคลาสสูงเมื่อวัดด้วยย่านวัดเดียวกัน

**ตารางที่ 1.9** สัญลักษณ์บอกชั้นหรือคลาสของเครื่องวัดไฟฟ้า

สัญลักษณ์บอกชั้นหรือคลาส	ความหมาย
0.1 หรือ Class 0.1	ค่าความคลาดเคลื่อน 0.1%
0.2 หรือ Class 0.2	ค่าความคลาดเคลื่อน 0.2%
0.5 หรือ Class 0.5	ค่าความคลาดเคลื่อน 0.5%
1.0 หรือ Class 1.0	ค่าความคลาดเคลื่อน 1.0%
1.5 หรือ Class 1.5	ค่าความคลาดเคลื่อน 1.5%
2.5 หรือ Class 2.5	ค่าความคลาดเคลื่อน 2.5%



(ก) เอซีโวลต์มิเตอร์



(ข) ดีซีแอมมิเตอร์

รูปที่ 1.1 การอ่านความหมายจากสัญลักษณ์ของเครื่องวัดไฟฟ้า

จากรูปที่ 1.1 (ก) จากการอ่านสัญลักษณ์ หมายถึง เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ วัดแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 500 V การทำงานแบบแผ่นเหล็กเคลื่อนที่ วางตั้งฉากขณะใช้งาน และเป็น คลาส 2.5

จากรูปที่ 1.1 (ข) จากการอ่านสัญลักษณ์ หมายถึง ดีซีแอมมิเตอร์นี้ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงวัด กระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 1.5 A เป็นแบบขดลวดเคลื่อนที่ วางตั้งฉากขณะใช้งาน และเป็นคลาส 2.5

การวัดค่าทางไฟฟ้ามีความคลาดเคลื่อน (Error) จากการวัด อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) คลาดเคลื่อนโดยผู้วัด (Human Errors) และ คลาดเคลื่อนแบบสุ่ม(Random Errors) เป็นต้น (Kalsi, H. S. 2007: 5–6)

### 1.5.1 ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ

**ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) มีสาเหตุ ดังนี้**

**1. ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด (Instrumental Errors)** เป็นความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากโครงสร้างของระบบกลไก ความผิดของแกนขดลวด การตั้งตัวและการยึดตัวของสปริงก้านหอย การปรับแต่งเข็มชี้ไม่ตรงกับตำแหน่งศูนย์ ความร้อนในตัวเครื่องวัด การวางของเครื่องวัดขณะใช้งาน เป็นต้น

**2. ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อม (Environmental Errors)** เป็นความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกของเครื่องวัด รวมถึงสภาพเงื่อนไขที่ใช้เครื่องวัดนั้น ๆ เช่น อุณหภูมิความชื้น ความดันอากาศ สนามแม่เหล็กหรือไฟฟ้าสถิต เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใช้งาน มีผลให้คุณสมบัติการยืดหยุ่นของสปริงในกลไกของขดลวดเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ค่าที่อ่านผิดพลาดได้



### 1.5.2 ความคลาดเคลื่อนโดยผู้วัด

ความคลาดเคลื่อนโดยผู้วัด (Human Errors) เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้วัด เช่น วัดผิด อ่านค่าผิดพลาด การบันทึกผลหรือการคำนวณผลในการวัดผิดหรือเกิดจากการแปลงหน่วยที่วัดค่าได้ผิด เป็นต้น ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้ทำได้เพียงแต่พยายามทำให้ถูกต้อง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ชวนำเครื่องมือไปใช้งานโดยเฉพาะเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกหรือเครื่องมือที่แสดงผลแบบชี้ค่าความคลาดเคลื่อนเกิดจากผู้ใช้อ่านค่าสเกลของเครื่องวัดนั้นไม่ถูกต้องคือมองเข็มชี้ไม่ตั้งฉากกับสเกล ทำให้ค่าที่ได้ผิดไป

### 1.5.3 ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม

ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่จะสังเกตผลที่ได้จากการวัดหลาย ๆ ครั้งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น การวัดกระแสไฟฟ้าซ้ำ ๆ กันทุก 1 ชั่วโมง ค่าที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยที่เวลาต่างกัน เป็นต้น ดังนั้นการจะกำจัดความคลาดเคลื่อนให้น้อยลงทำได้ยาก แต่สามารถทำให้ลดลงได้โดยการทำการวัดหลาย ๆ ครั้งแล้วคำนวณด้วยวิธีทางสถิติเช่นค่าเฉลี่ย เพื่อหาค่าที่วัดได้ต่อไป

ค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัดทางไฟฟ้า ประกอบด้วย ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ ค่าความแม่นยำ และค่าความเที่ยงตรง ดังนี้ (Kalsi, H. S. 2007: 3)

### 1.6.1 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error:  $e$ ) คือ ปริมาณความแตกต่างระหว่างค่าที่เป็นจริงกับค่าที่วัดได้ เขียนเป็นสมการตามสมการที่ (1.1)

$$e = Y_n - X_n \quad \text{-----}(1.1)$$

เมื่อ  $e$  คือ ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์

$Y_n$  คือ ค่าที่เป็นจริง

$X_n$  คือ ค่าที่วัดได้

### 1.6.2 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของย่านวัด

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของย่านวัด (Relative Error: %Error) หมายถึง ค่าที่ผิดพลาดไปจากค่าที่วัดได้เทียบกับค่าที่เป็นจริงโดยคิดเป็นร้อยละ หาได้จากสมการที่ (1.2)

$$\%Error = \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \times 100\% \quad \text{.....(1.2)}$$

หรือ

$$\%Error = \left| \frac{e}{Y_n} \right| \times 100\% \quad \text{.....(1.3)}$$

### 1.6.3 ค่าความแม่นยำ

ค่าความแม่นยำหรือค่าความถูกต้อง (Accuracy: A) หมายถึง ความใกล้เคียงระหว่างค่าที่เป็นจริงกับค่าที่วัดได้ของตัวแปรที่ถูกวัด โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$A = 1 - \left| \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \right| \quad \text{.....(1.4)}$$

$$a = 100\% - \%Error \quad \text{.....(1.5)}$$

หรือ

$$a = A \times 100 \quad \text{.....(1.6)}$$

เมื่อ A คือ ความแม่นยำ

a คือ เปอร์เซ็นต์ของความแม่นยำ

**ตัวอย่างที่ 1.1** เมื่อนำโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟ 220 โวลต์ ปรากฏว่าวัดได้ 225 โวลต์

- จงหา
- ก. ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (e)
  - ข. ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (%Error)
  - ค. ค่าความแม่นยำ (A)
  - ง. เปอร์เซ็นต์ค่าความแม่นยำ (%a)

**วิธีทำ**

ก. จากสมการ (1.1) ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (e) =  $Y_n - X_n$

แทนค่าในสมการที่ (1.1) จะได้

$$e = 220 \text{ V} - 225 \text{ V}$$

$$e = -5 \text{ V}$$

**ตอบ**

**หมายเหตุ** ค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าเป็นลบ แสดงว่าค่าที่วัดได้มีค่ามากกว่าค่าที่เป็นจริง 5 V

### 1.6.4 ความเที่ยงตรง

ความเที่ยงตรง (Precision: P) หมายถึง ความใกล้เคียงของค่าที่ได้จากการวัดตัวแปรเดียวกัน ในการวัดซ้ำหลาย ๆ ครั้งกับค่าเฉลี่ยของการวัดทุกครั้ง โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\text{ความเที่ยงตรง} = 1 - \left| \frac{X_n - \bar{X}_n}{X_n} \right| \text{-----} (1.7)$$

$$\begin{aligned} \bar{X}_n &= \frac{\text{ผลรวมของค่าที่วัดได้แต่ละครั้ง}}{\text{จำนวนครั้งที่ทำการวัด}} \\ &= \frac{\sum X_n}{n} \text{-----} (1.8) \end{aligned}$$

- เมื่อ  $X$  คือ ค่าที่วัดได้แต่ละครั้ง
- $\bar{X}$  คือ ค่าเฉลี่ยของการวัด
- $n$  คือ จำนวนครั้งของการวัด

**ตัวอย่างที่ 1.2** จากการทดลองวัดค่ากระแสไฟฟ้า จำนวน 10 ครั้ง ดังตาราง จงคำนวณหาค่าความ-  
เที่ยงตรงของการทดลองวัดกระแสไฟฟ้า (Kalsi, H. S. 2007: 5)

วัดครั้งที่	กระแสไฟฟ้า (mA)	วัดครั้งที่	กระแสไฟฟ้า (mA)
1	98	6	99
2	104	7	102
3	106	8	103
4	100	9	98
5	101	10	105

**วิธีทำ**

$$\begin{aligned}
 \bar{X}_n &= \frac{\sum X}{n} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_{10}}{10} \\
 &= \frac{98 + 104 + 106 + 100 + 101 + 99 + 102 + 103 + 98 + 105}{10} \\
 &= \frac{1016}{10} \\
 \bar{X}_n &= 101.6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= 1 - \left| \frac{X_n - \bar{X}_n}{\bar{X}_n} \right| \\ &= 1 - \left| \frac{99 - 101.6}{101.6} \right| \\ &= 1 - 0.0256 \end{aligned}$$

$$P = 0.974$$

∴ ค่าความเที่ยงตรง = 97.4%

**ตอบ**



**คลาสของเครื่องวัดไฟฟ้า (Class of Instruments)** หมายถึง ตัวเลขที่บอกเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของการวัดแต่ละย่านวัด (Range) เขียนเป็นตัวเลขบนสเกลหน้าปัดโดยผู้ผลิต เช่น คลาส 1.5, คลาส 2, คลาส 2.5 เป็นต้น เครื่องมือวัดที่มีคลาสดำจะมีความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าเครื่องมือวัดที่มีคลาสสูง ตัวอย่างสเกลหน้าปัดที่มีตัวเลขบอกคลาส ดังรูปที่ 1.2



(ก) แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง คลาส 2.0



(ข) โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ คลาส 2.5

รูปที่ 1.2 ตัวอย่างคลาของเครื่องวัดไฟฟ้า

ค่าความคลาดเคลื่อนของย่านวัด (e<sub>ย่านวัด</sub>) = %คลาส × ย่านวัด (1.9)

หรือ 
$$e_{\text{ย่านวัด}} = \frac{\pm}{100} \times \text{ย่านวัด}$$

ตัวอย่างที่ 1.3 โวลต์มิเตอร์ คลาส 2.0 มีย่านวัด 50 V จงหาค่าความคลาดเคลื่อนของย่านวัด  
วิธีทำ

$$\begin{aligned}e_{\text{ย่านวัด}} &= \frac{\pm \text{คลาส}}{100} \times \text{ย่านวัด} \\ &= \frac{\pm 2.0}{100} \times 50\text{V} \\ &= \pm 1.0 \text{ V}\end{aligned}$$

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของย่านวัด ( $e_{\text{ย่านวัด}}$ ) เท่ากับ  $\pm 1.0 \text{ V}$

ตอบ

เครื่องวัดไฟฟ้าส่วนใหญ่จะไม่ทนต่อการกระแทกหรือการใช้งานอย่างหนักและขาดการดูแลรักษา ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องดูแลรักษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและยืดอายุการใช้งาน วิธีการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้าโดยทั่วไปมีดังนี้

1. รักษาสภาพให้ใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น สายวัด ฝาครอบ สกรูต่าง ๆ เป็นต้น
2. จัดเก็บในตู้ที่มีการดูแล มีการป้องกันฝุ่นละออง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น
3. จัดเก็บคู่มือการใช้งาน ให้สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบคู่มือ
4. ควรมีการปรับแต่งเครื่องวัดที่ผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลานาน
5. ควรระมัดระวังอย่าให้เครื่องวัดได้รับการกระแทกเป็นอันตราย
6. เครื่องวัดที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก
7. ก่อนใช้งานควรปรับตั้งย่านวัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องทุกครั้งและเลือกย่านวัดที่เหมาะสมกับค่าที่ประมาณไว้
8. ผู้วัดต้องตรวจตำแหน่งศูนย์ของเข็มชี้ก่อนทำการวัดและอาจต้องปรับถ้าจำเป็น มิฉะนั้นค่าผิดพลาดของการวัดจะเพิ่มขึ้น
9. กรณีฟิวส์ขาด ห้ามนำลวดทองแดงแทนฟิวส์