	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่ 9
	ชื่อวิชา งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์	สอนครั้งที่ 13-15
	ชื่อหน่วย การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน	คาบรวม 21
ชื่อเรื่อง การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน		จำนวนคาบ 7

สาระสำคัญ

ชิ้นส่วนมาตรฐาน เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นให้มีรูปร่าง ขนาด วัสดุที่ใช้ ความหยาบละเอียดของผิวงาน และคุณสมบัติทางวิศวกรรม เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ ดังนั้นไม่ว่าองค์กรใดผลิตชิ้นส่วนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันชิ้นงานจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ เช่น สลักเกลียว, แบนเกลียว, แหวนล็อก แหวนสปริง, สลัก, ตลับลูกปืน, เฟือง, สปริง, ลิ่มส่งกำลัง, สายพานและล้อสายพาน, เพลา, ซีล, สไปลัน, อื่น ๆ ชิ้นส่วนมาตรฐานใช้สำหรับประกอบงานให้เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกล ดังนั้นผู้ออกแบบและเขียนแบบก็ต้องเขียนแบบให้เป็นถูกต้องตามมาตรฐานด้วย

สมรรถนะที่พึงประสงค์

เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลตามมาตรฐานการเขียนแบบเครื่องกล

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ด้านความรู้

- 1.1 เขียนแบบสลักเกลียวและแบนเกลียวได้
- 1.2 เขียนแบบแหวนรองและแหวนล็อกได้
- 1.3 เขียนแบบสลักได้
- 1.4 เขียนแบบตลับลูกปืนได้
- 1.5 เขียนแบบเฟืองได้
- 1.6 เขียนแบบสปริงได้
- 1.7 เขียนแบบลิ่มและเพลาได้

2. ด้านทักษะปฏิบัติ

- 2.1 เขียนแบบสลักเกลียวและแบนเกลียวได้
- 2.2 เขียนแบบแหวนรองและแหวนล็อกได้
- 2.3 เขียนแบบสลักได้

- 2.4 เขียนแบบคลัทช์ถูกป็นได้
- 2.5 เขียนแบบเฟืองได้
- 2.6 เขียนแบบสปริงได้
- 2.7 เขียนแบบลิ้มและเพลลาได้

3. คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

- 3.1 เป็นคนตรงต่อเวลา
- 3.2 เป็นคนที่รักษาระเบียบวินัย
- 3.3 มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

เนื้อหาสาระ (Content)

ชิ้นส่วนมาตรฐานเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใช้สำหรับนำมาประกอบเป็นอุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ตามปกติแล้วชิ้นส่วนมาตรฐานนี้ผู้ผลิตเครื่องจักรกลไม่จำเป็นต้องผลิตเองเพราะเป็นชิ้นส่วนที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป ดังนั้นผู้เขียนแบบจะต้องทราบขนาดต่าง ๆ ของชิ้นส่วนมาตรฐานแต่ละชนิดเพื่อที่จะนำมาออกแบบและเขียนแบบให้สอดคล้องกับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนมาตรฐานแต่ละชนิดมีรายละเอียดและมีวิธีการเขียนดังต่อไปนี้

8.1 สลักเกลียวและแป้นเกลียว (Screw and Nut)

สลักเกลียวและแป้นเกลียวจะเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่ใช้สำหรับยึดชิ้นงานให้ติดกัน โดยอาศัยการบีบอัด และสามารถถอดออกได้โดยชิ้นงานไม่เกิดความเสียหาย นอกจากนี้สลักเกลียวยังทำหน้าที่ส่งกำลังการเคลื่อนที่ โดยสลักเกลียวจะเป็นเกลียวนอกและแป้นเกลียวจะเป็นเกลียวใน

8.1.1 มาตรฐานสลักเกลียวและแป้นเกลียว

สลักเกลียวและแป้นเกลียวที่สามารถประกอบกันได้ต้องมีขนาดและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งตามมาตรฐานแล้วเกลียวจะมีอยู่หลายชนิด เช่น เกลียวเมตริก เกลียวสี่เหลี่ยม เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู เกลียวกลม เกลียวฟันเลื่อย แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเกลียวเมตริก ISO ตามมาตรฐาน DIN 13-1(1999-11)

1. สลักเกลียว เป็นชิ้นส่วนที่มีเกลียวบริเวณผิวภายนอกของชิ้นงาน มีลักษณะเป็นแท่งหรือเพลลาปลายด้านหนึ่งจะเป็นเกลียวและปลายอีกด้านหนึ่งโดยปกติจะเป็นหัว มีบางชนิดไม่มีหัวหรืออาจเป็นเกลียวทั้ง 2 ด้าน สลักเกลียวมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตามการใช้งาน สลักเกลียวตามมาตรฐาน DIN มีลักษณะดังนี้

(1) สลักเกลียวหัวฝังแบบเป็นมุม (Countersunk Screws) เป็นสลักเกลียวที่หัวฝังลงไป ในชิ้นงาน และที่หัวจะมีลักษณะหลุมหรือร่องที่แตกต่างกันออกไปตามเครื่องมือที่นำมาขัน ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนที่

รับภาระต่ำแต่หัวสกรูที่เรียวจะทำให้ชิ้นงานได้ศูนย์ เช่น สลักเกลียวหัวฝึงบแบบหัวหกเหลี่ยมใน ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 10642(1998-02)

(2) สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม (Hex Head Screws) เป็นสลักเกลียวที่มีหัวเป็นหกเหลี่ยมแต่ลำตัวจะมีความยาวของเกลียวที่แตกต่างกันออกไป ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีเกลียวในชิ้นงาน เช่น สลักเกลียวที่มีเกลียวตลอด

(3) สลักเกลียวหัวกลม (Round Head Screws) เป็นสลักเกลียวที่มีหัวกลมและมีลักษณะเป็นหลุมหรือร่องแตกต่างกันออกไปตามเครื่องมือที่นำมาขัน ใช้สำหรับยึดชิ้นงานที่รับภาระต่ำเนื่องจากหัวสกรูนี้ใช้ไขควงขันยึด เช่น สลักเกลียวที่มีเกลียวตลอด

(4) สลักเกลียวปลายขัน (Set Screws) เป็นสลักเกลียวที่ปลายข้างหนึ่งมีลักษณะแหลมหรือทรงกระบอก และหัวอีกข้างจะมีลักษณะหลายแบบเพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่นำมาขัน ใช้สำหรับล็อกตำแหน่งต่างๆ เช่น สลักเกลียวมีหัวหกเหลี่ยมใน

(5) สลักแกนเกลียว (Studs Screws) เป็นสลักเกลียวที่ไม่มีหัว อาจจะเป็นเกลียวตลอดความยาวหรือเฉพาะหัวกับท้าย ใช้สำหรับต่อชิ้นงาน

(6) สลักเกลียวหัวฝึงบ (Socket Head Screws) เป็นสลักเกลียวที่หัวฝึงบลงไปนชิ้นงานและที่หัวจะมีลักษณะหลุมหรือร่องที่แตกต่างกันออกไปตามเครื่องมือที่นำมาขัน ใช้สำหรับยึดชิ้นงานให้แน่น หัวสลักเกลียวเป็นแบบหัวฝึงบในชิ้นงานทำให้ผิวหน้าชิ้นงานเรียบ เช่น สลักเกลียวทรงกระบอกมีหัวหกเหลี่ยมใน

2. แบนเกลียว (Nut) เป็นชิ้นส่วนที่มีเกลียวบริเวณผิวภายในรูของชิ้นงานมีลักษณะคล้ายแหวน แบนเกลียวมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตามมาตรฐาน DIN ดังนี้

(1) แบนเกลียวหัวหมวก (Cap Nut) เป็นชิ้นส่วนที่หัวรูปทรงหกเหลี่ยมข้างหนึ่งปิดรูเอาไว้ ใช้สำหรับป้องกันปลายสลักเกลียว

(2) แบนเกลียวผ่าร่องปิ่น (Hex Slotted Nut) เป็นชิ้นส่วนที่รูปทรงเป็นหกเหลี่ยมหัวข้างหนึ่งผ่าร่องไว้สำหรับใส่ปิ่น ใช้สำหรับป้องกันการคลายตัวในงานที่ต้องการความปลอดภัย

(3) แบนเกลียวหกเหลี่ยม (Hex Nut) เป็นชิ้นส่วนที่มีรูปทรงเป็นหกเหลี่ยม ใช้สำหรับในงานจับยึดทั่วไป

(4) แบนเกลียวหกเหลี่ยมแบบมีหน้าแปลน (Hex Flanged Nut) เป็นแบนเกลียวหัวหกเหลี่ยมที่ปลายข้างหนึ่งมีปีกยื่นออกมาคล้ายแหวนรองไว้ ใช้สำหรับในงานจับยึดทั่วไป

(5) แบนเกลียวหัวกลม (Round Nut) เป็นแบนเกลียวที่มีหัวทรงกระบอกและขึ้นลายไว้รอบ ๆ ใช้สำหรับงานที่ต้องปรับเข้าออกบ่อย ๆ

8.1.2 การเขียนแบบสลักเกลียวและแป้นเกลียว

การเขียนแบบสลักเกลียวและแป้นเกลียว ต้องนำหลักเกณฑ์การเขียนแบบเกลียวมาใช้ เพราะสลักเกลียวเป็นเกลียวนอกและแป้นเกลียวเป็นเกลียวใน เพื่อให้แบบที่เขียนสามารถสื่อสารกับผู้อ่านแบบได้ ผู้เขียนแบบต้องมีความรู้และเข้าใจเรื่องต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์การเขียนแบบเกลียว

หลักเกณฑ์การเขียนแบบเกลียว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เขียนแบบปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อ่านแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน ตามมาตรฐาน DIN ISO 6410(1993-12) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การเขียนเส้นยอดเกลียวของทั้งเกลียวนอกและเกลียวใน ให้เขียนด้วยเส้นเต็มหนา ถ้าใช้กลุ่มเส้น 0.5 ตามมาตรฐาน DIN ISO 128-24(1999-12) จะมีความหนา 0.5 มม. ส่วนเส้น โคนเกลียวเขียนด้วยเส้นเต็มบาง เช่นเดียวกันถ้าใช้กลุ่มเส้น 0.5 ตามมาตรฐาน DIN ISO 128-24(1999-12) จะมีความหนา 0.25 มม.

(2) การเขียนเส้นสุดเกลียวทั้งเกลียวนอกและเกลียวใน ให้เขียนเส้นเต็มหนา ถ้าใช้กลุ่มเส้น 0.5 ตามมาตรฐาน DIN ISO 128-24(1999-12) จะมีความหนา 0.5 มม.

(3) การเขียนเส้น โคนเกลียว ให้เขียนห่างจากเส้นยอดเกลียวเท่ากับความลึกของเกลียว (h) โดยใช้ค่าประมาณ $\frac{8}{10}$ ของระยะพิทช์เกลียว หรือ 0.8P

(4) การเขียนแบบรูเกลียวที่ไม่ทะลุ อนุโลมให้เขียนมุมจิกดอกสว่านของปลายรูเจาะเท่ากับ 120° ได้ ซึ่งความจริงมุมจิกของดอกสว่าน 118°

(5) การเขียนเส้น โคนเกลียวที่มองเห็นหน้าตัดเกลียว ทั้งเกลียวนอกและเกลียวใน ให้เขียนด้วยเส้นเต็มบางโดยเขียนวงกลม $\frac{3}{4}$ ของวงกลมแต่จะต้องไม่เริ่มที่เส้นศูนย์และไม่จบที่เส้นศูนย์

(6) การเขียนเกลียวนอกและเกลียวในที่มองไม่เห็นหรือเกลียวที่ถูกบังให้เขียนตามข้อกำหนดดังนี้

ก) การเขียนเกลียวนอกที่ถูกบัง เส้นยอดเกลียวให้เขียนด้วยเส้นเต็มหนา และเส้น โคนเกลียวให้เขียนด้วยเส้นประ กรณีที่ถูกบังทั้งหมดให้เขียนเส้นยอดเกลียวและเส้น โคนเกลียวด้วยเส้นประ

ข) การเขียนเกลียวในที่ถูกบัง เส้นยอดเกลียว เส้น โคนเกลียวและเส้นขอบรูเจาะให้เขียนด้วยเส้นประ

(7) การกำหนดความยาวของเกลียว ความยาวเกลียวนอกจะวัดตั้งแต่ปลายเกลียวจนถึงเส้นสุดเกลียว ส่วนเกลียวในที่เป็นเกลียวไม่ทะลุ จะต้องกำหนดความลึกของรูเจาะและความลึกเกลียว

(8) การเขียนภาพตัดที่เป็นเกลียว ให้เขียนเส้นลายตัดถึงเส้นยอดเกลียว ถ้าเกลียวนอกที่ถูกตัดถึงบริเวณเส้นสุดเกลียว ให้เขียนเส้นสุดเกลียวด้วยเส้นประ

(9) การเขียนภาพตัดเกลียวที่ประกอบกัน ให้เขียนเส้นยอดเกลียวของเกลียวนอกทับเส้น โคนเกลียวของเกลียวใน และเส้น โคนเกลียวของเกลียวนอกต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับเส้นยอดเกลียวของเกลียวใน

(10) การเขียนแบบประกอบที่ใช้สลักเกลียวและเป็นเกลียวจับยึดชิ้นงาน ให้เขียนตามเงื่อนไขต่อไปนี้

(ก) หัวของสลักเกลียวหรือเป็นเกลียวที่เป็นแบบหกเหลี่ยม ให้เขียนแบบเห็นพื้นผิวของหัวสาม
พื้นผิว

(ข) ความยาวของสลักเกลียวหรือสลักเกลียวฝังที่โผล่ออกมาข้างนอก ให้เขียนตามความจริง
หรือถ้าไม่กำหนดความยาวให้เลยไปเล็กน้อย

(ค) ความยาวของสลักเกลียวหรือสลักเกลียวฝังที่ฝังอยู่ในชิ้นงานกรณีที่ไม่ทะลุ ให้เขียนตาม
ความจริงหรือถ้าไม่กำหนดความยาวให้เขียนก่อนสุดเกลียวเล็กน้อย

(ง) สลักเกลียวที่มีหัวแบบผ่า ให้เขียนแบบเห็นความกว้างของร่องผ่า

(จ) สลักเกลียวปลายยื่น ให้เขียนปลายสัมผัสกับผิวของชิ้นงานที่ไปยื่นไว้

(11) การเขียนสลักเกลียวหัวผ่า ให้เขียนแสดงความลึกของร่องและภาพที่เห็นความโตของหัวให้เขียน
ทำมุม 45° กับแนวแกน

(12) การกำหนดขนาดเกลียว ให้เขียนสัญลักษณ์ตามด้วยขนาดของเกลียว เช่น M10 หากระยะพิตช์
ของเกลียวไม่เป็นมาตรฐาน DIN -19(1999-11) ให้ต่อด้วยเครื่องหมายคุณตามระยะพิตช์ของเกลียว เช่น M12 x
1.75 ส่วนสัญลักษณ์ M หมายถึงเกลียวเมตริก Tr หมายถึง เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
สัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น เกลียวซ้ายให้เขียน LH จำนวนปากของเกลียว เช่น 2 ปาก ให้เขียน P2 ค่าพิตช์ความถี่ของ
เกลียว เช่น 6H ให้เขียนสัญลักษณ์เหล่านี้ไว้หลังระยะพิตช์ เป็นต้น

2. การเขียนแบบสลักเกลียวและเป็นเกลียว

การเขียนแบบสลักเกลียวและเป็นเกลียว เป็นการนำหลักเกณฑ์การเขียนแบบเกลียวมาใช้ในการเขียน
ซึ่งปกติแล้วส่วนที่เป็นเกลียวจะมีลักษณะที่คล้ายกันเกือบทุกชนิด แต่ที่มีความแตกต่างกันคือส่วนหัวของสลัก
เกลียวซึ่งขนาดทั้งหมดจะต้องอาศัยมาตรฐาน หัวของสลักเกลียวแต่ละชนิดมีวิธีการเขียนดังนี้

(1) การเขียนแบบสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม มีหลักการเขียนดังนี้

(ก) ส่วนที่เป็นสลักเกลียว จะมีลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่เลือกมาใช้ ให้เขียนแบบ
ตามหลักเกณฑ์การเขียนแบบเกลียว

(ข) ส่วนที่เป็นหัวของสลักเกลียว จะต้องสัมพันธ์กับขนาดของเกลียว ซึ่งขนาดต่าง ๆ ต้องมา
จากตารางตามมาตรฐานของสลักเกลียว นั้น แล้วจึงนำรายละเอียดดังกล่าวมาเขียนแบบ

(ค) ส่วนพื้นที่หน้าตัดของสลักเกลียว นั้น ให้เขียนตามหลักเกณฑ์การเขียนแบบเกลียว

(ง) หาขนาดต่าง ๆ ของสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม โดยการเปิดจากตาราง ซึ่งค่าต่าง ๆ

(2) การเขียนแบบเป็นเกลียวหัวหกเหลี่ยม มีวิธีการเขียนดังนี้

- 1) ขนาดส่วนต่าง ๆ ของแป้นเกลียว จะต้องสัมพันธ์กับขนาดของเกลียว ซึ่งขนาดต่าง ๆ ต้องมาจากตารางตามมาตรฐานของแป้นเกลียว แล้วจึงนำรายละเอียดดังกล่าวมาเขียนแบบ
- 2) ส่วนพื้นที่หน้าตัดของสลักเกลียวนั้น ให้เขียนตามหลักเกณฑ์การเขียนแบบเกลียว
- 3) หาขนาดต่าง ๆ ของสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมโดยการเปิดจากตาราง ซึ่งค่าต่าง ๆ

8.2 แหวน

แหวน เป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่ผลิตตามมาตรฐาน ใช้เป็นชิ้นส่วนเพื่อการประกอบขึ้นเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ผู้ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลจะต้องทราบถึงชนิดและวิธีเขียนแบบแหวนจึงสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้

8.2.1 ชนิดของแหวน

แหวน เป็นชิ้นส่วนตามมาตรฐานที่ใช้สำหรับรองและล็อกตำแหน่งของชิ้นส่วนให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้

1. แหวนรอง (Washer)

แหวนรอง เป็นชิ้นส่วนตามมาตรฐานที่ใช้สำหรับรองและหนุนสลักเกลียวหรือแป้นเกลียว เพื่อช่วยให้สามารถจับยึดให้แน่นมากขึ้นและสามารถทำหน้าที่ป้องกันการคลายตัวของแป้นเกลียวอีกด้วย ซึ่งสามารถแบ่งออกตามการใช้งานดังนี้

(1) แหวนกลม (Round Washer) เป็นชิ้นส่วนที่มีลักษณะแผ่นวงกลมเจาะรูไว้ตรงกลาง เพื่อใช้สำหรับสอดสลักเกลียวเข้าไป ใช้ในงานเครื่องมือกลทั่วไปมีหลายแบบให้เลือกใช้ ตามมาตรฐาน เช่น DIN EN ISO 7090 (2000-11)

(2) แหวนสปริง (Spring Washer) เป็นแหวนที่มีรูปร่างคล้ายกับแหวนกลมแต่ความโตนอกของแหวนน้อยกว่าและตัดเนื้อของวงแหวนให้ขาดออกจากกันโดยเอียงเป็นมุม ซึ่งปลายของวงแหวนที่ตัดออกจะเอนออกจากระนาบของวงแหวน เพื่อใช้เป็นขอบสำหรับขบกัน ใช้สำหรับป้องกันการคลายตัวของแป้นเกลียว

(3) แหวนสปริงแบบยืดหยุ่น (Elastic Washer) เป็นแหวนที่มีลักษณะเหมือนแหวนกลมแต่คุณสมบัติมีความเป็นสปริงเพราะคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต แหวนสปริงยืดหยุ่นมี 2 ชนิด คือ แหวนสปริงแบบโค้งและแบบบิดตัว ใช้สำหรับป้องกันการคลายตัวของแป้นเกลียว

(4) แหวนสปริงแบบแฉก (Fan Disks) เป็นแหวนที่มีลักษณะเป็นแฉกภายในรูหรือบริเวณขอบนอกของแหวน วัสดุที่ใช้ในการผลิตมีคุณสมบัติเป็นสปริง มีทั้งแบบแหวนสปริงแฉกภายนอก(External) และแฉกภายใน (Internal) ใช้สำหรับป้องกันการคลายตัวของแป้นเกลียว เพราะเมื่อขันแป้นเกลียวให้แน่นพื้นของแหวนสปริงแฉกจะถูกอัดเข้าไปด้วย เมื่อเกิดการคลายตัวของแป้นเกลียว คมของพื้นจะจิกเข้าไปในเนื้อวัสดุของแป้น

เกลียว ทำให้ป้องกันคลายตัวของแป้นเกลียว มีหลายแบบให้เลือกใช้ ตามมาตรฐาน เช่น DIN 6797 (1988-07) และ DIN 6798 (1988-07)

(5) แหวนพับล็อก (Tap Lock Washers) เป็นแหวนที่มีลักษณะเป็นแผ่นยื่นออกมาจากแหวน มี 2 แบบ คือแหวนล็อกแบบยื่น มีลักษณะเป็นแผ่นยื่นออกมาจากแหวน ใช้สำหรับพับส่วนที่ยื่นให้แนบกับขอบของชิ้นงาน ส่วนตัวแหวนจะพับให้แนบกับด้านข้างของหัวสลักเกลียวหรือเป็นเกลียวดั่งรูป แหวนล็อกจุก มีลักษณะเป็นแผ่นพับตั้งฉากกับตัวแหวน ใช้สำหรับเสียบเข้าไปในรูเจาะส่วนตัวแหวนจะพับให้แนบกับด้านข้างของหัวสลักเกลียว

2. แหวนล็อก (Retaining Ring)

แหวนล็อก เป็นชิ้นส่วนตามมาตรฐานที่ใช้สำหรับล็อกตำแหน่งของชิ้นส่วนอื่นให้อยู่ตำแหน่งที่ต้องการซึ่งสามารถแบ่งออกตามการใช้งานดังนี้

(1) แหวนล็อกเพลลา

แหวนล็อกเพลลา เป็นชิ้นส่วนที่มีลักษณะรูปร่างเป็นวงแหวนที่ตัดเนื้อให้ขาดออกจากกันและบางชนิดอาจจะเจาะรูทั้งสองข้างที่รอยตัดไว้สำหรับใส่ปลายขาของคีมถ่างหรือหุบเพื่อถอดประกอบแหวนชนิดนี้ ตา

(2) แหวนล็อกกรู

แหวนล็อกกรู เป็นชิ้นส่วนที่มีลักษณะรูปร่างเป็นวงแหวนที่ตัดเนื้อให้ขาดออกจากกันและบางชนิดอาจจะเจาะรูไว้ด้านในทั้งสองข้างที่รอยตัดไว้สำหรับใส่ปลายขาของคีมถ่างหรือหุบเพื่อถอดประกอบแหวนชนิดนี้

8.2.2 การเขียนแบบแหวน

การเขียนแบบแหวน เป็นการนำหลักเกณฑ์การเขียนภาพตัดโดยเอาขนาดต่าง ๆ ในตารางมาเขียนแบบ ซึ่งปกติแล้วการเขียนแบบแหวนจะเขียนลงในภาพประกอบ ดังนั้นผู้เขียนแบบจะต้องทราบหน้าที่และกฎเกณฑ์การเขียนภาพตัด ซึ่งมีวิธีการเขียนดังนี้

1. การเขียนขนาดของแหวน ให้เขียนตามสัดส่วนและขนาดที่ได้จากตารางมาตรฐาน
2. การเขียนแบบแหวนที่อยู่ในภาพประกอบจะเป็นภาพตัดหรือภาพไม่ตัด ให้เขียนโดยไม่มีการแสดงเส้นลายตัด
3. การเขียนแบบแหวนสปริงด้านที่แสดงความหนา เขียนให้แสดงรอยตัดเฉียงของแหวนสปริง
4. การเขียนแบบแหวนแบบพับล็อกด้านที่แสดงความหนาของแหวน เขียนให้แสดงปลายของแหวนพับอยู่กับขอบหรือสอดอยู่ในรูของชิ้นงาน ถ้าด้านที่แสดงหัวสลักเกลียวหรือแป้นเกลียวหกเหลี่ยม ให้เขียนแหวนพับติดกับหัวสลักเกลียวหรือแป้นนั้น

8.3 สลัก(Dowel Pin)

สลักเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่ผลิตตามมาตรฐาน ใช้เป็นชิ้นส่วนในการประกอบขึ้นเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ผู้ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรจะต้องทราบถึงชนิดและวิธีเขียนแบบสลักจึงสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้

8.3.1 ชนิดของสลัก

สลักเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ผิวนอกเรียบเป็นมันมีหลายชนิด เช่น ทรงกระบอก ทรงเรียว เป็นปลอก ผ่าข้าง และทรงกระบอกมีหัว ใช้สำหรับล็อกตำแหน่งของชิ้นงานชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานสามารถถอดประกอบได้ และเป็นชิ้นส่วนป้องกันการเกินกำลังของเพลาส่งกำลัง เกลียวส่งกำลัง ล้อสายพาน และเฟือง แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

1. สลักทรงกระบอก (Cylindrical Pins) มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกกลมมุมที่ปลายทั้งสองข้าง มีทั้งแบบที่ชุบแข็งและไม่ผ่านกระบวนการชุบแข็ง ผิวนอกเรียบเป็นมัน ใช้สำหรับงานแม่พิมพ์เพราะสามารถถอดเข้าออกได้บ่อยครั้งโดยสลักไม่เกิดการสึกหรอ
2. สลักทรงเรียว (Taper Pins) เป็นสลักที่มีลำตัวเรียว โดยมีอัตราเรียว 1 : 50 ที่ปลายอาจมน หรือเป็นเกลียวนอกหรือเกลียวในขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ใช้สำหรับยึดชิ้นงานให้แน่นป้องกันการเลื่อนตัว
3. สลักผ่าข้าง (Groove Pins) เป็นสลักทรงกระบอกที่มีลำตัวผ่าเป็นร่องตามความยาว ใช้สำหรับยึดชิ้นงานให้แน่นป้องกันการเลื่อนตัว
4. สลักปลอกเบ่ง (Spring Pins) เป็นสลักที่มี灣ขนาดเป็นรูปทรงกระบอก ที่ปลายทั้งสองข้างจะเรียวเล็กน้อย ใช้สำหรับยึดชิ้นงานให้แน่น
5. สลักขัดแบบเคลฟวิส (Clevis Pin) เป็นสลักทรงกระบอกที่หัวมีลักษณะต่าง ๆ เช่น เป็นป่า เจาะรู และเป็นเกลียว ใช้สำหรับเป็นแกนหมุนหรือจุดหมุนของคันโยก

8.3.2 การเขียนแบบสลัก

การเขียนแบบสลัก เป็นการนำหลักเกณฑ์การเขียนภาพฉายและขนาดจากสัดส่วนต่าง ๆ ในตารางมาเขียนแบบ ซึ่งปกติแล้วการเขียนแบบสลักจะใช้เขียนลงในภาพประกอบ ดังนั้นผู้เขียนแบบจะต้องทราบหน้าที่และวิธีการเขียนสลักเหล่านั้น ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีการเขียนดังนี้

1. การเขียนแบบสลักทรงกระบอก ตามปกติแล้วสลักจะถูกเขียนอยู่ในภาพประกอบและมักจะอยู่ภายในของชิ้นงาน ดังนั้นจึงต้องเขียนภาพภาพตัดเพื่อให้เห็นสลักที่ยึดชิ้นงานอยู่ โดยภาพตัดที่แสดงตามแนวยาวของสลักจะไม่มีเส้นแสดงเส้นลายตัด แต่ถ้าเป็นภาคตัดขวางจะแสดงเส้นลายตัด

2. การเขียนแบบสลักเรียว ให้เขียนภาพตัดของชิ้นงานด้านที่แสดงให้เห็นความยาวของสลักเพราะได้แสดงให้เห็นว่าเป็นสลักเรียว และหากมีภาพฉายด้านใดที่เห็นความโตของสลักเรียวให้ฉายขนาดข้างเล็กของเรียวมาที่ภาพด้านดังกล่าว

3. การเขียนแบบสลักผ่าข้าง สลักร่องบากต่าง ๆ เช่น สลักร่องบากทรงกระบอก และสลักที่มีร่องบากอื่นๆ ให้เขียนแบบแสดงร่องบากให้เห็นในแบบงาน

4. การเขียนแบบสลักปลอกแบ่ง ให้เขียนแบบแสดงหน้าตัดของสลักแบ่งให้เห็นในแบบงาน แสดง

8.4 ตลับลูกปืน (Bearing)

ตลับลูกปืน เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานมีลักษณะเป็นปลอกสองชั้น โดยมีเม็ดลูกปืนวิ่งอยู่ระหว่างปลอกในและปลอกนอก ใช้สำหรับรองรับภาระการหมุนของเพลลา เพื่อให้เพลลาหมุนได้คล่องขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องจักรกลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรง ตล ดังนั้นผู้ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลจะต้องทราบถึงชนิดและวิธีเขียนแบบตลับลูกปืน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

8.4.1 ประเภทของตลับลูกปืน

ประเภทของตลับลูกปืน เป็นการแบ่งตามแนวการตัวเรียงเม็ดของลูกปืนมี 2 ประเภท ตามแนวรัศมี และตามแนวแกน แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

1. ตลับลูกปืนรับแรงแนวรัศมี (Radial of Bearing)

ตลับลูกปืนรับแรงแนวรัศมี เป็นตลับลูกปืนที่มีการเรียงตัวของเม็ดลูกปืนตามแนวรัศมี มีหลายชนิด โดยแบ่งตามลักษณะของเม็ดลูกปืน แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

(1) ตลับลูกปืนเม็ดทรงกลมร่องลึก (Deep Groove Ball Bearing) เป็นตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกปืนเป็นทรงกลมวิ่งไปตามร่องที่ปลอกนอกและใน

(2) ตลับลูกปืนเม็ดทรงกลมร่องลึกปรับตัวเองได้ (Self Aligning Ball Bearing) เป็นตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกปืนเป็นทรงกลมวิ่งไปตามร่องที่ปลอกในและสัมผัสกับปลอกนอกด้านในที่เป็นผิวโค้ง

(3) ตลับลูกปืนเม็ดทรงกลมสัมผัสเชิงมุม (Angular Contact Ball Bearing) เป็นตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกปืนเป็นทรงกลมที่สัมผัสกับปลอกนอกและใน

(4) ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก (Cylindrical Roller Bearing) เป็นตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกปืนเป็นทรงกระบอกวิ่งไปตามร่องที่ปลอกในและปลอกนอก

(5) ตลับลูกปืนเม็ดโค้งปรับตัวเองได้ (Spherical Roller Bearing) เป็นตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกปืนเป็นทรงกระบอกผิวนอกโค้งวิ่งไปตามร่องที่ปลอกในและสัมผัสกับปลอกนอกด้านในที่เป็นผิวโค้ง

(6) ตลับลูกปืนเม็ดทรงเรียว (Taper Roller Bearing) เป็นตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกปืนเป็นทรงเรียววิ่งไปตามร่องที่ปลอกในและสัมผัสกับปลอกนอกที่เป็นผิวเอียง

(7) ตลับลูกปืนเข็ม (Needle Roller Bearing) เป็นตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกปืนเป็นทรงกระบอกขนาดเล็กวิ่งไปตามร่องที่ปลอกนอกและสัมผัสกับปลอกในหรือไม่มีปลอกใน

2. ตลับลูกปืนรับแรงแนวแกน (Thrust Bearing)

ตลับลูกปืนรับแรงแนวแกน เป็นตลับลูกปืนที่มีการเรียงตัวของเม็ดลูกปืนตามแนวแกนของเพลามีหลายชนิด โดยแบ่งตามทิศทางแรงของเพล แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

(1) ตลับลูกปืนรับแรงแนวแกนข้างเดียว (Trust Ball Bearing) เป็นตลับลูกปืนที่มีวงแหวนสองวง โดยวงที่มีรูเล็กติดกับเพล และวงที่มีรูโตติดกับตัวเรือน สามารถรับแรงได้ทิศทางเดียว

(2) ตลับลูกปืนรับแรงแนวแกนข้างเดียวแบบมีแหวนรองผิวโค้ง (Trust Ball Bearing Single Direction with Sphered Housing) เป็นตลับลูกปืนที่มีวงแหวน 2 วง โดยที่มีรูเล็กติดกับเพล และวงที่มีรูโตติดกับตัวเรือนและมีผิวโค้ง สามารถรับแรงได้ทิศทางเดียว

(3) ตลับลูกปืนรับแรงแนวแกนสองทิศทาง (Trust Ball Bearing Double Direction) เป็นตลับลูกปืนที่มีลักษณะเหมือนกับตลับลูกปืนรับแรงแนวแกนข้างเดียว แต่จะเพิ่มวงแหวนอีก 1 วงไว้ตรงกลาง.53

(4) ตลับลูกปืนรับแรงแนวแกนสองทิศทางแบบมีแหวนรองผิวโค้ง (Thrust Ball Bearing Double Direction with Sphered Housing) เป็นตลับลูกปืนที่มีลักษณะเหมือนกับตลับลูกปืนรับแรงแนวแกนข้างเดียวมีแหวนรองผิวโค้ง แต่จะเพิ่มวงแหวนอีกหนึ่งวงไว้ตรงกลาง

(5) ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกรับแรงแนวแกนข้างเดียว (Cylindrical Roller Trust Ball Bearing) เป็นตลับลูกปืนที่มีลักษณะเหมือนกับตลับลูกปืนรับแรงได้ทิศทางเดียว แต่เม็ดลูกปืนจะเป็นรูปทรงกระบอก

8.4.2 การเขียนแบบตลับลูกปืน

การเขียนแบบตลับลูกปืน เป็นการนำหลักเกณฑ์การเขียนภาพตัดและขนาดจากสัดส่วนต่าง ๆ ในตาราง เช่น ขนาดความโตของรู(d) ความโตนอก(D) และความหนา(b) มาคำนวณแล้วเขียนเป็นภาพตัดเต็ม โดยไม่ต้องตัดเม็ดลูกปืน การเขียนแบบตลับลูกปืนมีรายละเอียดดังนี้

1. การเขียนตลับลูกปืน ให้เขียนเป็นภาพประกอบโดยใช้หลักการของเขียนภาพตัดเต็ม ไม่ต้องเขียนเส้นลายตัดที่เม็ดลูกปืน

2. การเขียนความหนาของวงแหวน ให้เขียนโดยแบ่งความหนาเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งแต่ละส่วนหาได้โดยการนำรัศมีของความโตนอกลบด้วยรัศมีของรู ได้ผลลัพธ์เท่าไรหารด้วย 3

3. การเขียนความกว้างของตลับลูกปืนรับแรงแนวแกนข้างเดียว ให้เขียน โดยแบ่งความหนาออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งแต่ละส่วนหาได้โดยการนำความกว้างหารด้วย 3
4. การเขียนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดลูกปืนทรงกลม ให้เขียนด้วยขนาด $(D+d)/10$
5. การเขียนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดลูกปืนทรงกลมของตลับลูกปืนแบบปรับแนวได้เอง ให้เขียนด้วยขนาด $(D-d)/10$
6. การเขียนจำนวนเม็ดลูกปืนของด้านที่แสดงวงกลมและเห็นจำนวนทั้งหมด ให้หาจำนวนเม็ดลูกปืนดังนี้

$$n = 3.14 \times D_m$$

เมื่อ n = จำนวนเม็ดลูกปืน

D_m = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวง

d = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดลูกปืน

8.5 เฟือง (Gear)

เฟือง เป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่ผลิตให้มีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐานที่กำหนด ใช้สำหรับส่งกำลังให้เพลหมุนจากเพลหนึ่งไปยังเพลหนึ่งได้

8.5.1 ชนิดของเฟือง

ชนิดของเฟืองจะแบ่งตามลักษณะรูปร่าง ซึ่งมี 4 ชนิดคือ เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก และเฟืองหนอน แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

1. เฟืองตรง (Spur Gear) เป็นเฟืองที่มีลักษณะทรงกระบอกมีฟันอยู่รอบนอกหรือภายในซึ่งขนานกับแนวแกน ใช้สำหรับส่งกำลังจากเพลหนึ่งไปยังเพลหนึ่งโดยที่เพลทั้งสองต้องขนานกัน
2. เฟืองเฉียง (Helix Angle) เป็นเฟืองที่มีลักษณะคล้ายกับเฟืองตรง ต่างกันที่ฟันเฉียงทำมุมกับแกน ใช้สำหรับส่งกำลังจากเพลหนึ่งไปยังเพลหนึ่งโดยที่ทั้ง 2 เพลเฉียงทำมุมกันได้
3. เฟืองดอกจอก (Bevel Gear) มีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยมีฟันติดอยู่โดยรอบผิวของกรวย ฟันจะถูกตัดให้ขนานกับแกนของเฟือง หน้าตัดของฟันด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่เท่ากัน ใช้สำหรับส่งกำลังระหว่างเพลที่ตั้งฉากกัน
4. เฟืองหนอน (Worm Gear) เป็นเฟืองที่มีลักษณะคล้ายกับเฟืองเฉียงแต่ต่างกันที่ปลายฟันจะเว้า เพื่อให้สอดคล้องกับเกลียวหนอน (Worm Tread) ในการส่งกำลังของเฟืองหนอนจะต้องใช้ร่วมกับเกลียวหนอน ใช้สำหรับส่งกำลังจากเพลหนึ่งไปยังเพลหนึ่งโดยที่ทั้งสองตั้งฉากกันนอกจากนี้ยังใช้สำหรับการทดรอบอีกด้วย

8.5.2 การเขียนแบบเฟือง

การเขียนแบบเฟือง เป็นการเขียนเฟืองตัวเดียวหรือเฟืองที่ประกอบกันในลักษณะของภาพฉายและภาพตัดตามหลักเกณฑ์การเขียนแบบ โดยนำรูปร่างและสัดส่วนต่าง ๆ ที่ได้จากการคำนวณ เช่น ขนาดความโตนอก ความโตของวงกลมพิตซ์ ความโตโคนฟัน และความหนา มาเป็นองค์ประกอบในการเขียน ซึ่งการเขียนแบบมีรายละเอียดดังนี้

1. การเขียนแบบเฟืองตัวเดียว เป็นการเขียนแบบภาพฉายของเฟืองซึ่งใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับการเขียนภาพฉายโดยทั่วไป แต่ไม่ต้องเขียนรายละเอียดของฟันยกเว้นการเขียนภาพตัดตามแนวแกน ในการเขียนแบบเฟืองตัวเดียวนั้นมีรายละเอียดดังนี้

(1) การเขียนแบบเฟืองที่เป็นภาพฉาย ให้เขียนโดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตสุด และขอบต่าง ๆ ให้เขียนด้วยเส้นเต็มหนา เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิตซ์ ให้เขียนด้วยเส้นศูนย์เบา หากเป็นภาพฉายที่ขนานกับแนวแกนให้เขียนเส้นศูนย์เบายื่นออกจากเส้นขอบภาพของแต่ละด้านของเฟือง

(ข) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคนฟันไม่ต้องแสดงด้วยเส้นใด ๆ หากจำเป็นต้องเขียนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นให้เขียนด้วยเส้นเต็มบาง

(2) การเขียนแบบเฟืองที่เป็นภาพตัด อาจเขียนเป็นภาพตัดเต็มหรือภาพตัดครึ่ง และบางครั้งอาจเขียนภาพตัดเฉพาะส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตสุด และขอบต่าง ๆ ให้เขียนด้วยเส้นเต็มหนา

(ข) เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิตซ์ ให้เขียนด้วยเส้นศูนย์เบา หากเป็นภาพฉายที่ขนานกับแนวแกนให้เขียนเส้นศูนย์เบายื่นออกจากเส้นขอบภาพของแต่ละด้านของเฟือง

(ค) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคนฟันให้เขียนด้วยเส้นเต็มหนา

(ง) ความสูงของฟันไม่ต้องเขียนเส้นลายตัด

(3) หากจำเป็นต้องเขียนแบบเฟืองที่แสดงลักษณะของฟัน เช่น กรณีที่แสดงตำแหน่งฟันเริ่มต้นและฟันสุดท้าย หรือเพื่อกำหนดตำแหน่งของฟันซึ่งสัมพันธ์กับระนาบของแกนที่ระบุไว้ ให้เขียนฟันเพียงหนึ่งหรือสองฟันด้วยเส้นเต็มหนา

(4) การระบุทิศทางของฟันที่ไม่ใช่เฟืองตรง เช่น เฟืองเฉียง เฟืองก้างปลา เฟืองหนอน ให้เขียนทิศทางด้วยเส้นเต็มบาง 3 เส้น ตามทิศทางของเฟืองนั้น ๆ

2. การเขียนแบบเฟืองประกอบกัน เป็นการเขียนแบบภาพฉายของเฟืองที่ตัวจับขบกับตัวตาม ซึ่งใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับการเขียนภาพฉายโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) ให้เขียนเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมพิตซ์ทั้งสองตัวสัมผัสกัน

(2) พื้นของเฟืองตามที่ถูกพื้นของเฟืองจับบังคับให้เขียนด้วยเส้นประ

(3) ขอบเฟืองตามของเฟืองคอกจอกไม่ต้องเขียนแสดงเส้นขอบรูป แต่สำหรับเฟืองชนิดอื่นให้เขียนเส้นขอบรูปด้วยเส้นเต็มหนาทั้ง 2 ตัว

3. ตัวอย่างการเขียนแบบเฟืองประกอบกัน

(1) การประกอบกันของเฟืองตรง เฟืองเฉียง และเฟืองก้างปลา

(2) การประกอบกันของเฟืองตรง เฟืองเฉียง และเฟืองก้างปลา ทรงกระบอกภายใน

(3) การประกอบกันของเฟืองพีเนียนกับเฟืองสะพาน

(4) การประกอบกันของเฟืองคอกจอกที่แกนทำมุมกัน

(5) การประกอบกันของชุดเฟืองหนอน (เกลียวหนอนกับเฟืองหนอน)

8.6 สปริง (Springs)

สปริง เป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำและจะกลับรูปเดิมเมื่อแรงนั้นหมดไป ใช้สำหรับลดแรงกระแทก เช่น สปริงใน โชคอัพหรือแหนบรถยนต์ สะสมพลังงานงานแล้วปล่อยออก เช่น ลานนาฬิกา พลักหรือคันกลับ เช่น สวิตช์ไฟหรือคันโยก รองรับการสั่น เช่น แท่นรองผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

8.6.1 ชนิดของสปริง

ชนิดของสปริง การแบ่งชนิดของสปริงสามารถแบ่งได้สองแบบ คือ ตามลักษณะการใช้งานและตามรูปร่างที่มองเห็น ในที่นี้จะแบ่งชนิดของสปริงตามลักษณะรูปร่าง สามารถแบ่งเป็น สปริงขด สปริงแผ่น และสปริงชนิดอื่น ๆ ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

1. สปริงขด (Coiled helical spring) เป็นสปริงที่ทำด้วยลวดสปริงรีดเป็นขดเกลียวส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก ทรงกรวย พื้นที่ทำหน้าตัดกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ ซึ่งมีการใช้งาน 2 รูปแบบ คือ สปริงรับแรงกดและสปริงรับแรงดึง ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

(1) สปริงรับแรงกด (Compression Spring) เป็นสปริงที่เมื่อถูกแรงกดจะยุบตัวลงและเมื่อปล่อยแรงจะยืดตัวออกมาอยู่ในสภาพปกติ ส่วนปลายของสปริงแบบนี้จะต้องมีพื้นที่สัมผัสกับสิ่งที่กดสปริงซึ่งจะมีแบบปลายราบและปลายไม่ราบ

(2) สปริงรับแรงดึง (Extension Spring) เป็นสปริงที่เมื่อถูกแรงดึงจะยืดตัวออกและเมื่อปล่อยแรงจะหดตัวออกมาอยู่ในสภาพปกติ ส่วนปลายของสปริงแบบนี้จะมีห่วงทั้ง 2 ข้าง เพื่อใช้สำหรับเกี่ยวกับวัตถุที่จะออกแรงดึง

(3) สปริงรับแรงบิด (Torsion Spring) เป็นสปริงขดรูปทรงกระบอกแต่ที่ปลายทั้งสองข้างดัดขึ้นรูปเป็นขายื่นออกมาจากขดสปริงเพื่อเป็นตัวสัมผัสกับกับชิ้นงาน

2. สปริงแผ่น เป็นการเรียกชื่อตามลักษณะของสปริงที่หน้าตัดมีลักษณะแบน โดยนำไปใช้งานหลายลักษณะ ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

(1) แหนบ (Leaf Spring) เป็นสปริงที่มีลักษณะเป็นแผ่นสามารถโค้งตัวได้ ใช้ในงานที่เป็นลักษณะของคาน มีตั้งแต่ขนาดเล็กที่ใช้ในสำนักงาน เช่น ที่หนีบปากกา กระดิ่งแฟ้มเอกสาร ตัวล็อกสวิตช์ไฟฟ้า ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ เช่น แหนบรถยนต์ที่ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งมีหลายลักษณะ

(2) สปริงก้นหอย (Flat Spring) เป็นสปริงที่มีลักษณะการม้วนเป็นก้นหอย ปลายด้านในและด้านนอกจะมีห่วงเกี่ยวเพื่อด้านแรงดึงและแรงกด ใช้สำหรับให้ชิ้นส่วนใด ๆ ดึงกลับตำแหน่งเดิม เช่น สปริงลานนาฬิกา ตลับเมตร

(3) สปริงจาน (Disk Spring) เป็นสปริงที่มีลักษณะเป็นแผ่นจานรูปทรงรีเว้า ใช้สำหรับรับแรงกดตามแนวแกนที่มีน้ำหนักมาก ๆ แต่มีการยุบตัวน้อย ใ้ใช้งานส่วนมากจะใช้เป็นชุด เช่น สปริงขอเกี่ยวของเครนยกของ

8.6.2 การเขียนแบบสปริง

การเขียนแบบสปริง เป็นการเขียนเพื่อแสดงลักษณะและรูปร่างของสปริง โดยการเขียนเพียงบางส่วนหรือเขียนด้วยสัญลักษณ์ของสปริงแต่ละชนิด ซึ่งการเขียนแบบมีรายละเอียดดังนี้

1. การเขียนแบบสปริงขด หากต้องการเขียนแบบภาพปกติหรือภาพตัดให้เขียนด้านปลายของสปริงทั้งสองข้างประมาณ 2-3 ขด ส่วนขดที่อยู่ระหว่างกลางให้เขียนด้วยเส้นศูนย์กลางเล็กเท่านั้น แต่ถ้าเป็นการเขียนภาพอย่างง่ายให้เขียนตลอดความยาว

2. การเขียนแบบสปริงแผ่น หากต้องการเขียนแบบภาพปกติให้เขียนเหมือนกับของจริง แต่ถ้าเป็นการเขียนภาพอย่างง่ายให้เขียนทุกแผ่นเป็นเส้นเดียว

8.7 ลิ้มและเพลา (Key and Shaft)

ลิ้มและเพลา เป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใช้ร่วมกันในการส่งกำลังไปยังชิ้นส่วนอื่น ๆ เช่น เฟือง ล้อ คับปลีง ไบพัด ลูกเบี้ยว เพื่อให้เกิดการหมุนไปด้วยกัน แต่ละชนิดมีรายละเอียดและวิธีเขียนแบบดังนี้

8.7.1 ลิ้ม (key)

ลิ้ม เป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเพลา กับเฟือง ล้อ คับปลีง ไบพัด ลูกเบี้ยว ให้หมุนไปด้วยกัน ลิ้มที่ใช้ในงานเครื่องกลมีหลายชนิด ซึ่งการแบ่งชนิดของลิ้มแบ่งตามลักษณะรูปร่างที่มองเห็น เช่น ลิ้มขนาน ลิ้มเรียว ลิ้มวงเดือน ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

1. ลิ้มขนาน (Parallel Key) หรืออาจเรียกว่าลิ้มอัด เป็นลิ้มที่ใช้ในการส่งกำลังโดยทั่วไปที่ต้องการรับภาระแรงบิดสูง หน้าตัดของลิ้มชนิดนี้จะหนาเท่ากันตลอดความยาว ส่วนความกว้างของหน้าตัดขึ้นอยู่กับขนาดของเพลา การใช้งานจะให้ด้านข้างของลิ้มอัดเข้ากับผนังของเพลาและล้อ ส่วนด้านบนของลิ้มจะมีช่องว่าง

2. ลิ่มเรียว (Tapered Key) เป็นลิ่มที่มีความหนาไม่เท่ากันตลอดความยาวหรือเรียวโดยมีอัตราเรียว 1:100 ส่วนความกว้างของหน้าตัดขึ้นอยู่กับขนาดของเพลลา ใช้สำหรับส่งกำลังในเครื่องจักรขนาดใหญ่และมีแรงที่สูงมาก ๆ เช่น เครน ลูกรีด ล้อสายพานขนาดใหญ่ เครื่องเพชร

3. ลิ่มวงเดือน (Woodruff Key) หรืออาจเรียกว่าลิ่มขัดแผ่นโค้ง มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม ใช้สำหรับส่งกำลังบนเพลลาที่มีลักษณะเรียวเพราะลิ่มชนิดนี้สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับร่องบนเพลลาได้ แต่ไม่สามารถรับแรงบิดได้มาก ส่วนความหนาและยาวของลิ่มขึ้นอยู่กับขนาดของเพลลา

8.7.2 เพลลา (Shaft)

เพลลา เป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่หมุนได้เพื่อถ่ายกำลังไปยังเฟือง ล้อ คัปปลิ่ง ใบพัด ลูกเบี้ยว ดังนั้นเพลลาจึงต้องรับภาระแรงบิดและแรงคดได้ ชนิดของเพลลาหากแบ่งตามลักษณะรูปร่างสามารถแบ่งเป็น เพลลาแบบสวมอัด เพลลาแบบหัวขัดหรือเพลลาสไปลน์ ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

1. เพลลาแบบสวมอัด (Shrink Fits) เป็นเพลลาที่สวมให้ติดกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้ความร้อน ซึ่งเมื่อสวมกันแล้วไม่มีการถอดประกอบบ่อย ใช้กับเพลลาที่มีขนาดให้แต่แรงบิดต่ำ

2. เพลลาแบบหัวขัดหรือเพลลาสไปลน์ (Spline Shaft) เป็นเพลลาที่มีลักษณะเป็นร่องใช้สำหรับส่งถ่ายกำลังที่มีภาระสูงๆ เช่น เพลลาเกียร์ คลัตช์ เครื่องจักรกลการเกษตร เพลลาสไปลน์ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้ 2 ชนิด คือ เพลลาสไปลน์ แบบฟันแหลมและเพลลาสไปลน์ แบบฟันตรง ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

3. เพลลาสไปลน์ แบบฟันแหลม เป็นเพลลาที่มีลักษณะเป็นฟันแหลม ใช้กับงานที่มีลักษณะของเพลลาที่เรียวและต้องการแรงบิดสูง เช่น คันสตาร์ทและคันเกียร์ของจักรยานยนต์

4. เพลลาสไปลน์ แบบฟันตรง เป็นเพลลาที่มีลักษณะร่องอยู่รอบ ๆ ใช้สำหรับส่งกำลังที่ต้องการแรงบิดสูงและอาจจะมีการเลื่อนของเฟืองหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ไปตามความยาวของเพลลาด้วย สไปลน์ฟันตรง

8.7.3 การเขียนแบบลิ่มและเพลลา

การเขียนแบบลิ่มและเพลลาลิ่ม เป็นการนำขนาดและรูปร่างตามมาตรฐานมาเขียนแบบตามหลักเกณฑ์การเขียนภาพฉาย ส่วนมากแล้วมักจะเขียนในภาพประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การเขียนภาพลิ่มที่ประกอบอยู่กับเพลลาตามความยาวไม่ต้องเขียนภาพตัดลิ่มหากเป็นลิ่มที่ติดกับเพลลาโดยไม่ใช้สกรูยึด

2. การเขียนภาพลิ่มที่ประกอบอยู่กับเพลลาตามหน้าตัดของเพลลาและลิ่มให้เขียนแบบตามหลักการเขียนภาพตัด

3. การเขียนภาพลิ่มที่ประกอบอยู่กับเพลลาตามแนวยาวเพื่อแสดงความกว้างหรือลักษณะปลายของลิ่มให้เขียนเฉพาะลิ่มเท่านั้น

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมครู	กิจกรรมนักเรียน
<p>ขั้นเตรียม</p> <ol style="list-style-type: none"> ครูพานักเรียนพร้อมตรวจความเรียบร้อยและอบรมในคุณธรรมอันพึงประสงค์ แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนทั้งจุดประสงค์ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้นักศึกษาทราบ 	<p>ขั้นเตรียม</p> <ol style="list-style-type: none"> รับการพานชื่อ ฟังพร้อมจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้การสอน
<p>ขั้นสาธิต</p> <ol style="list-style-type: none"> แจกใบความรู้เรื่องการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน ใช้ของเอกสารอธิบายการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน ใช้ของจริงอธิบายหลักการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน ใช้ของจริงอธิบายขั้นตอนการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน 	<p>ขั้นสาธิต</p> <ol style="list-style-type: none"> รับใบความรู้เรื่องการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน สังเกตและจดบันทึกเกี่ยวกับการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน สังเกตและจดบันทึกเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน สังเกตและจดบันทึกเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน
<p>ขั้นปฏิบัติ</p> <p>คอยเดินสังเกต การฝึกปฏิบัติของนักเรียนพร้อมและตอบถามและสาธิต แก่นักเรียนที่มีปัญหาการปฏิบัติงาน</p>	<p>ขั้นปฏิบัติ</p> <p>ปฏิบัติงานตามใบงานที่ 8.1 ,9.2 ,9.3 ซึ่งจะต้องปฏิบัติเขียนแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน</p>
<p>ขั้นวัดและประเมินผล</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจผลงานตามใบตรวจงานที่ 9.1 ,9.2 ,9.3 ตรวจแบบทดสอบที่ 9 	<p>ขั้นวัดและประเมินผล</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งงาน ส่งแบบทดสอบ

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการเรียนรู้

ก่อนเรียน

ไม่มี

ขณะเรียน

ฝึกปฏิบัติงานตามใบงานที่ 9.1 ,9.2 ,9.3

หลังเรียน

ส่งแบบทดสอบที่ 9

สื่อการเรียนการสอน

สื่อโสตทัศน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องรับโทรทัศน์
3. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์

สื่อสิ่งพิมพ์

1. ใบความรู้ที่ 9
2. ใบงานที่ 9.1 ,9.2 ,9.3

สื่อของจริง

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. กระดาษเขียนแบบ
3. แบบงาน

แหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
2. ห้อง Internet

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

ผลการทำแบบฝึกหัดที่ 9

หลักฐานการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 9.1 ,9.2 ,9.3

การวัดและประเมินผล

1. ก่อนที่เรียน

ไม่มี

2. ขณะเรียน

สมรรถนะ กำหนดพิถัดความเพื่อและงานสวมลงในแบบงานตามมาตรฐานการเขียนแบบเครื่องกล

วิธีวัด คูผลการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 9.1 ,9.2 ,9.3

เครื่องมือวัด ใบประเมินผลใบงานที่ 9

เกณฑ์การตัดสินการผ่านสมรรถนะ

ต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

3. หลังเรียน

สมรรถนะ แสดงความรู้เกี่ยวกับกำหนดพิถัดความเพื่อและงานสวมลงในแบบงานตามมาตรฐานการเขียนแบบเครื่องกล

วิธีวัด ทดสอบ

เครื่องมือวัด แบบทดสอบเรื่องการเขียนภาพฉาย

เกณฑ์การตัดสินการผ่านสมรรถนะ

ต้องได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ความพอประมาณ

ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานตามขั้นตอน

2. ความมีเหตุผล

ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานตามขั้นตอนกระบวนการ

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี


ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานด้วยความปลอดภัย

4. เงื่อนไขความรู้

ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน

5. เงื่อนไขคุณธรรม


ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

	ใบทดสอบที่ 9	หน่วยที่
	ชื่อวิชา งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์	สอนครั้งที่ 13-15
	ชื่อหน่วย การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน	คาบรวม 21
ชื่อเรื่อง การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน		จำนวนคาบ 7


คำสั่ง จงทำเครื่องหมายกากบาท(×)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ในการเขียนเกลียวนอก เส้นโคนเกลียวต้องเขียนด้วยเส้นลักษณะใด
 - ก. เส้นเต็มหนา
 - ข. เส้นประ
 - ค. เส้นเต็มบาง
 - ง. เส้นศูนย์
2. ในการเขียนภาพตัดเพื่อแสดงเกลียวในเส้นยอดเกลียวเขียนด้วยเส้นลักษณะใด
 - ก. เส้นเต็มหนา
 - ข. เส้นประ
 - ค. เส้นเต็มบาง
 - ง. เส้นศูนย์
3. หากเขียนด้วยเส้นเต็มบางโดยเขียน 3 ใน 4 ของวงกลมใช้สำหรับแสดงข้อใด
 - ก. เขียนยอดเกลียวเกลียวใน
 - ข. เขียนยอดเกลียวเกลียวนอกและเกลียวใน
 - ค. เขียนยอดเกลียวเกลียวนอก
 - ง. เส้นโคนเกลียวที่มองเห็นทั้งเกลียวนอกและเกลียวใน
4. การบอกขนาดเกลียว M14X2L หมายความว่าตามข้อใด
 - ก. เกลียวเมตริกขนาด 14 มม. ระยะพิตซ์ 2 มม.เกลียวซ้าย
 - ข. เกลียวเมตริกขนาด 14 มม. ระยะพิตซ์ 2 มม.เกลียวขวา
 - ค. เกลียวเมตริกขนาด 14 มม. มีความยาวเกลียว 2 มม.
 - ง. เกลียวเมตริกขนาด 14 มม. เป็นเกลียว 2 ปาก
5. ต้องการเขียนเป็นเกลียวตามมาตรฐาน DIN EN ISO 4032, 4035(2001-03) ขนาด M20 ต้องเขียนความหนาเกลียวเท่าไร
 - ก. 10 มม.
 - ข. 18 มม.
 - ค. 14 มม.
 - ง. 20 มม.


6. ข้อใดเป็นการเขียนสลักเกลียวหัวผ่าตามมาตรฐาน DIN EN ISO 2009(1994-10) ถูกต้อง

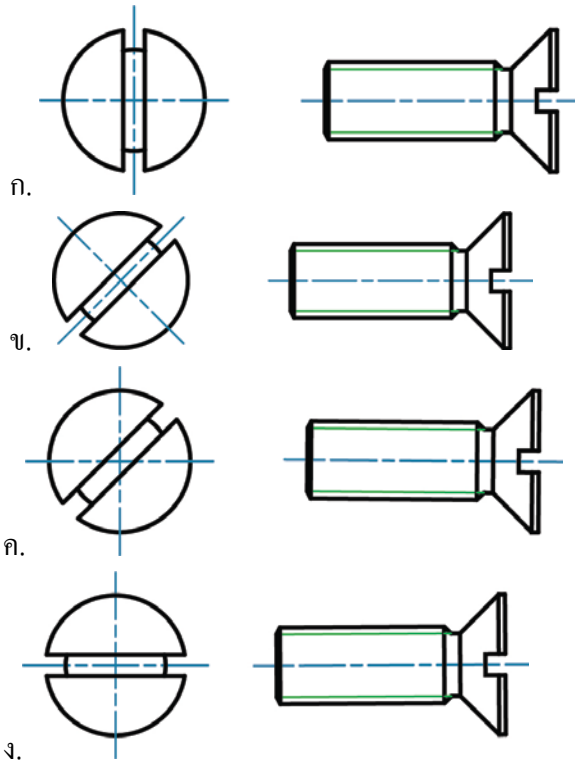

7. ข้อใดเป็นการเขียนแหวนสปริงตามมาตรฐาน DIN 128(1994-10) ถูกต้อง

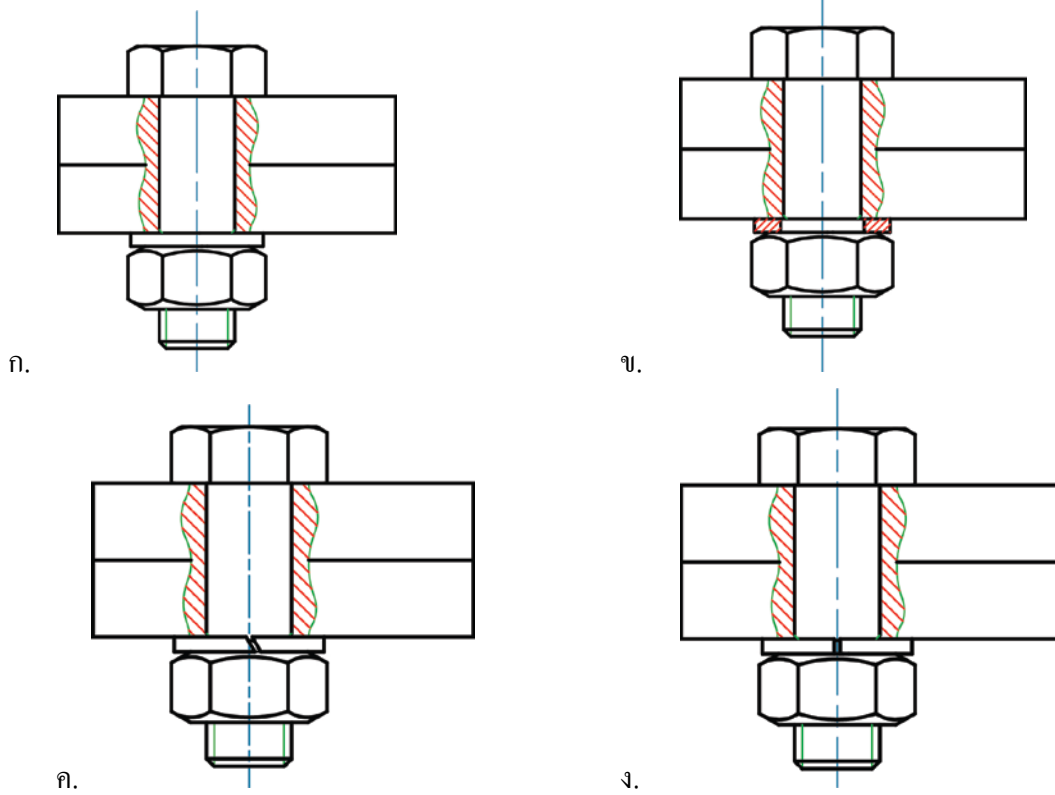


8. ข้อใดเป็นการเขียนสลักอัดแบบเรียวตามมาตรฐาน DIN EN 22339(1992-10) ไม่ถูกต้อง

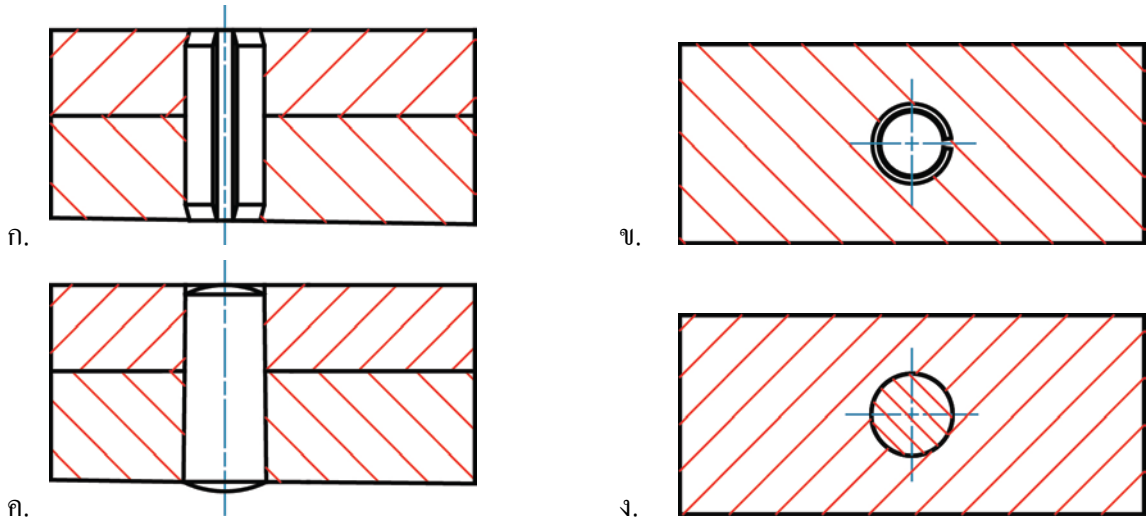

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการเขียนตลับลูกปืน

- ก. การเขียนภาพตัดต้องเขียนเส้นลายตัดที่เม็ดลูกปืน
- ข. การเขียนความหนาของแหวนลูกปืนแบบ Trust Ball Bearing เขียน 1 ใน 4 ส่วน
- ค. การเขียนความโตของเม็ดลูกปืนเขียน 1 ใน 10 ส่วน
- ง. การเขียนความกว้างของตลับลูกปืนแบบรับแรงข้างเดียวแต่ละส่วนเขียน 1 ใน 3 ส่วน

10. ข้อใดเป็นการเขียนแบบตลับลูกปืนถูกต้อง

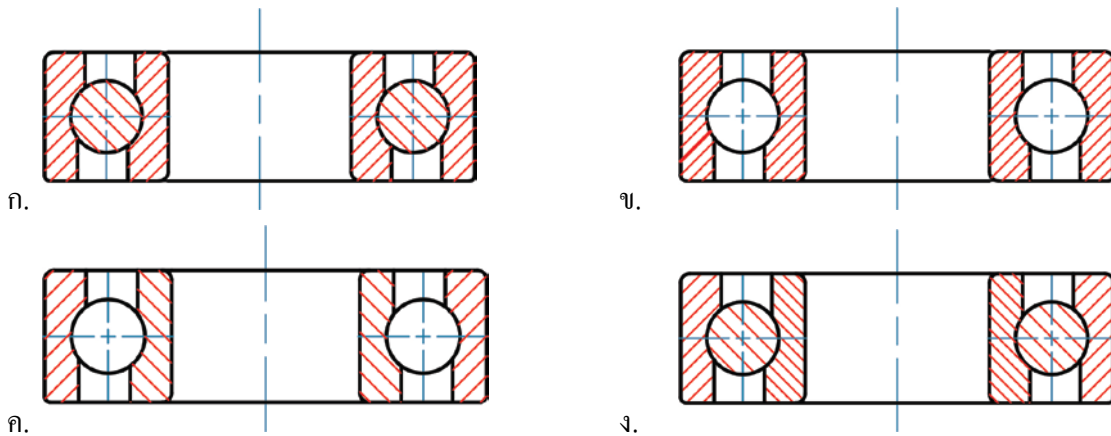




11. ต้องการเขียนแบบเฟืองตรง M3 มีฟันจำนวน 23 ฟัน ต้องเขียนความโตยอดฟันเท่าไร

- ก. 69 มม.
- ข. 78 มม.
- ค. 75 มม.
- ง. 85 มม.

12. ในการเขียนเฟืองตัวเดียวข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ก. เส้นผ่านศูนย์กลางยอดฟันเขียนด้วยเส้นเต็มบาง ข. เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิตช์เขียนด้วยเส้นศูนย์เบา
ค. เส้นผ่านศูนย์กลางโคนฟันเขียนด้วยเส้นเต็มบาง ง. เส้นผ่านศูนย์กลางโคนฟันเขียนด้วยเส้นเต็มศูนย์เบา

13. ข้อใดเป็นการเขียนแบบเฟืองได้อย่างถูกต้อง

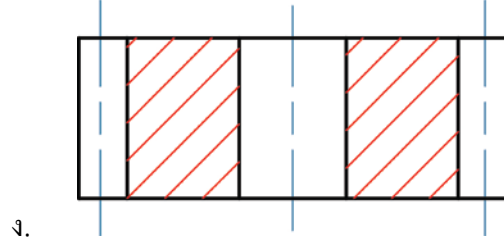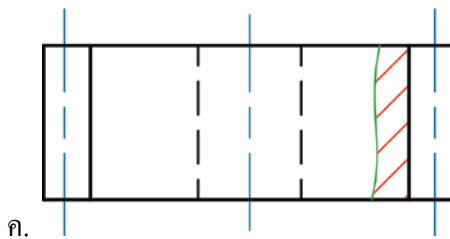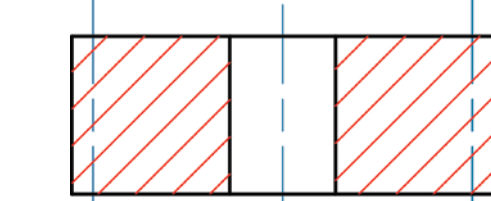

14. ในการเขียนเฟืองที่ประกอบกันเส้นที่เขียนสัมผัสกันคือเส้นตามข้อใด


- ก. เส้นความโตยอดฟัน ข. เส้นความโตวงกลมพิตช์
ค. เส้นความโตโคนฟัน ง. ไม่มีเส้นใด

15. ในการเขียนแบบสปริงต้องเขียนตามข้อใด

- ก. เขียนภาพฉายที่หน้าตัดสปริงที่ปลายทั้ง 2 ข้าง 2-3 ขด
ข. เขียนภาพฉายตามปกติ
ค. เขียนภาพตัดที่หน้าตัดสปริงที่ปลายทั้ง 2 ข้าง 2-3 ขด
ง. เขียนภาพตัดที่หน้าตัดลวดสปริง

16. หากเพลลาโต 30 มม. หน้าตัดของลิ้ม ตามมาตรฐาน DIN 6885(1968-08) สูงเท่าไร


- ก. 6 X 6 มม. ข. 8 X 7 มม.
ค. 6 X 8 มม. ง. 10 X 8 มม.

	ใบเฉลยแบบทดสอบที่ 9	หน่วยที่
	ชื่อวิชา งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์	สอนครั้งที่ 13-15
	ชื่อหน่วย การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน	คาบรวม 21
ชื่อเรื่อง การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน		จำนวนคาบ 7


คำสั่ง จงทำเครื่องหมายกากบาท(×)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

- ในการเขียนเกลียวนอก เส้น โคนเกลียวต้องเขียนด้วยเส้นลักษณะใด
 - เส้นเต็มหนา
 - เส้นเต็มบาง
 - เส้นประ
 - เส้นศูนย์
- ในการเขียนภาพตัดเพื่อแสดงเกลียวในเส้นยอดเกลียวเขียนด้วยเส้นลักษณะใด
 - เส้นเต็มหนา
 - เส้นเต็มบาง
 - เส้นประ
 - เส้นศูนย์
- หากเขียนด้วยเส้นเต็มบางโดยเขียน 3 ใน 4 ของวงกลมใช้สำหรับแสดงข้อใด
 - เขียนยอดเกลียวเกลียวใน
 - เขียนยอดเกลียวเกลียวนอกและเกลียวใน
 - เขียนยอดเกลียวเกลียวนอก
 - เส้น โคนเกลียวที่มองเห็นทั้งเกลียวนอกและเกลียวใน
- การบอกขนาดเกลียว M14X2L หมายความว่าตามข้อใด
 - เกลียวเมตริกขนาด 14 มม. ระยะพิตซ์ 2 มม.เกลียวซ้าย
 - เกลียวเมตริกขนาด 14 มม. ระยะพิตซ์ 2 มม.เกลียวขวา
 - เกลียวเมตริกขนาด 14 มม. มีความยาวเกลียว 2 มม.
 - เกลียวเมตริกขนาด 14 มม. เป็นเกลียว 2 ปาก
- ต้องการเขียนเป็นเกลียวตามมาตรฐาน DIN EN ISO 4032, 4035(2001-03) ขนาด M20 ต้องเขียนความหนาเกลียวเท่าไร
 - 10 มม.
 - 14 มม.
 - 18 มม.
 - 20 มม.


6. ข้อใดเป็นการเขียนสลักเกลียวหัวผ่าตามมาตรฐาน DIN EN ISO 2009(1994-10) ถูกต้อง

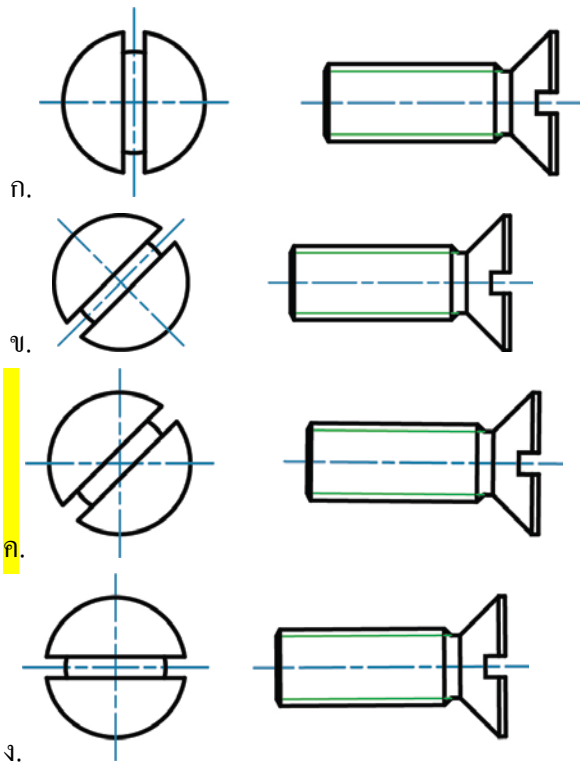

7. ข้อใดเป็นการเขียนแหวนสปริงตามมาตรฐาน DIN 128(1994-10) ถูกต้อง

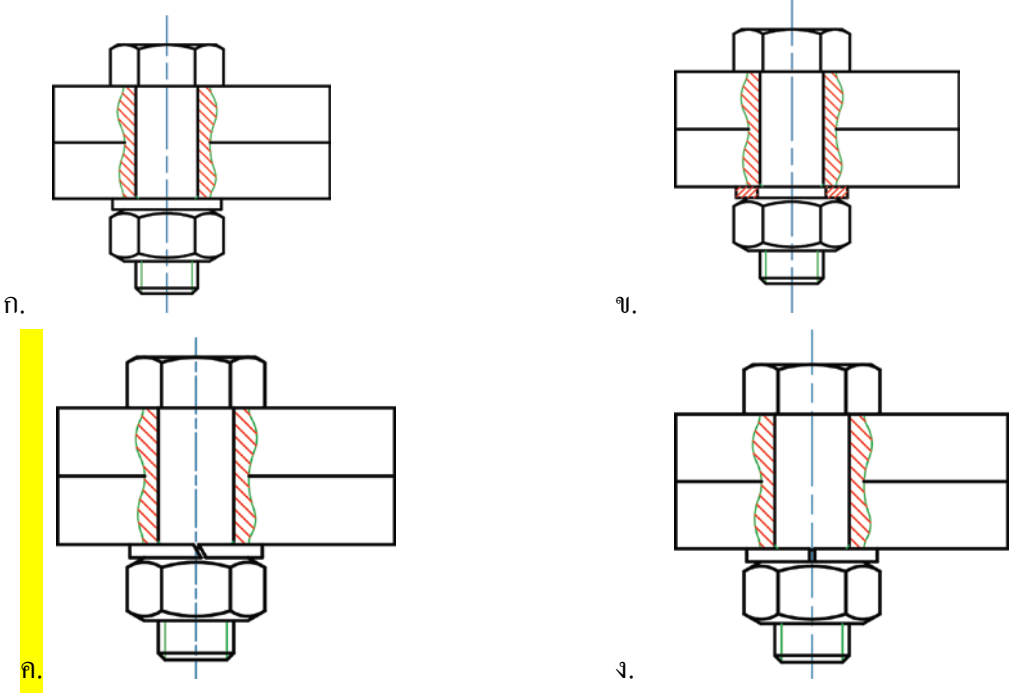


8. ข้อใดเป็นการเขียนสลักอัดแบบเรียวตามมาตรฐาน DIN EN 22339(1992-10) ไม่ถูกต้อง

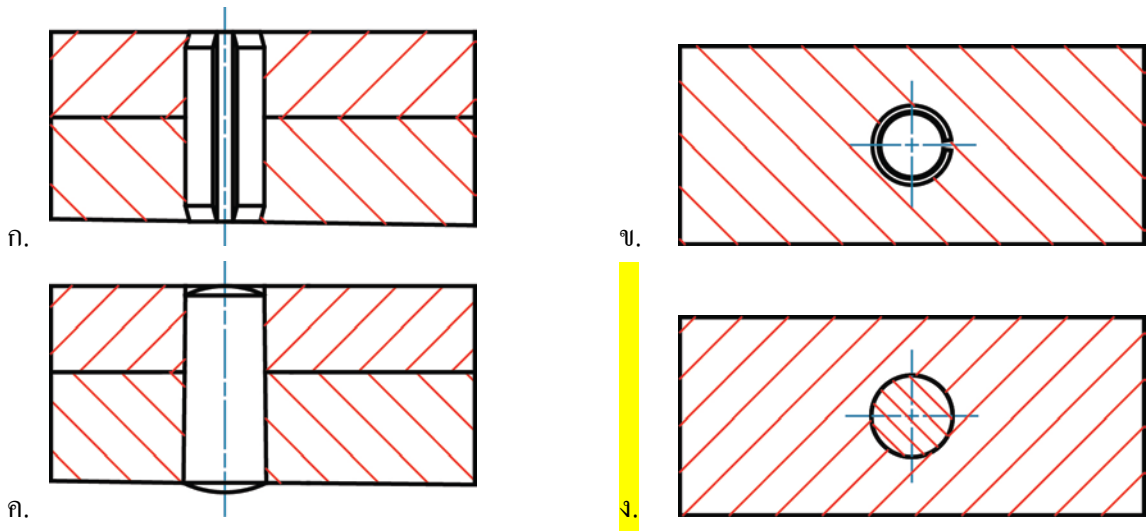

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการเขียนตลับลูกปืน

- ก. การเขียนภาพตัดต้องเขียนเส้นลายตัดที่เม็ดลูกปืน
- ข. การเขียนความหนาของแหวนลูกปืนแบบ Trust Ball Bearing เขียน 1 ใน 4 ส่วน
- ค. การเขียนความโตของเม็ดลูกปืนเขียน 1 ใน 10 ส่วน
- ง. การเขียนความกว้างของตลับลูกปืนแบบรับแรงข้างเดียวแต่ละส่วนเขียน 1 ใน 3 ส่วน

10. ข้อใดเป็นการเขียนแบบตลับลูกปืนถูกต้อง

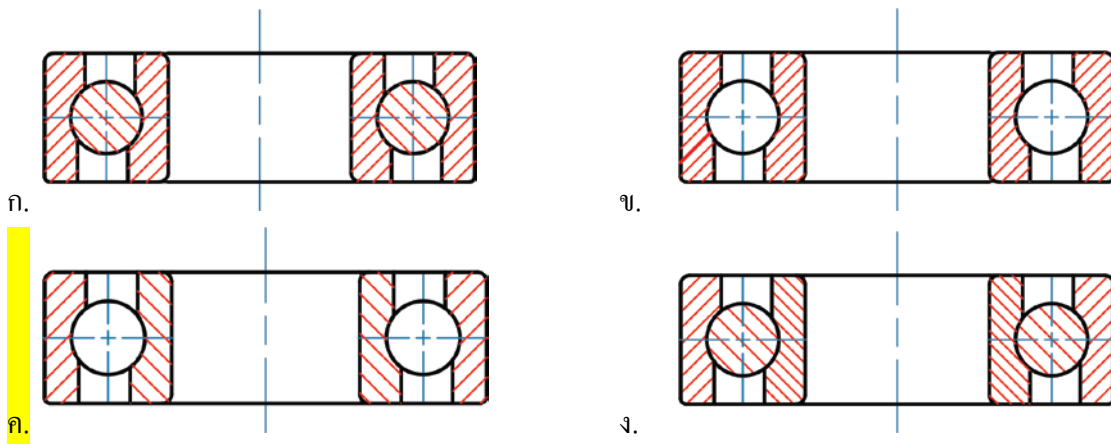

11. ต้องการเขียนแบบเฟืองตรง M3 มีฟันจำนวน 23 ฟัน ต้องเขียนความโตยอดฟันเท่าไร

- ก. 69 มม.
- ข. 78 มม.
- ค. 75 มม.
- ง. 85 มม.

12. ในการเขียนเฟืองตัวเดียวข้อใดกล่าวถูกต้อง





ก. เส้นผ่านศูนย์กลางยอดฟันเขียนด้วยเส้นเต็มบาง

ค. เส้นผ่านศูนย์กลางโคนฟันเขียนด้วยเส้นเต็มบาง

ข. เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิตช์เขียนด้วยเส้นศูนย์เบา

ง. เส้นผ่านศูนย์กลางโคนฟันเขียนด้วยเส้นเต็มศูนย์เบา

13. ข้อใดเป็นการเขียนแบบเฟืองได้อย่างถูกต้อง

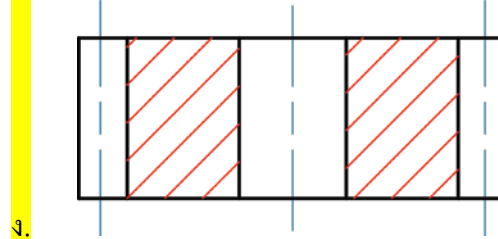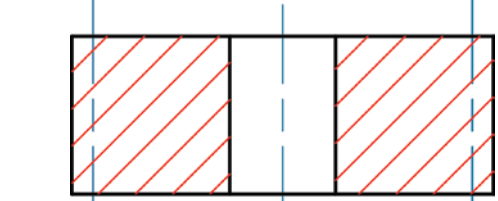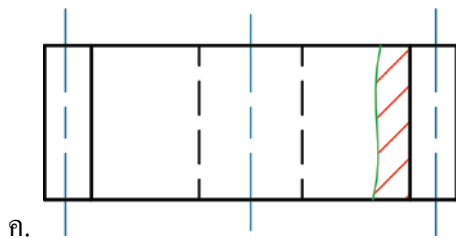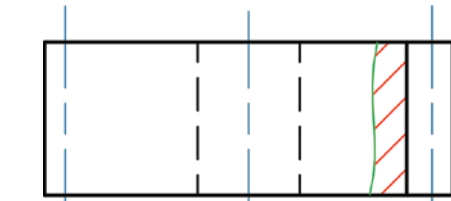

14. ในการเขียนเฟืองที่ประกอบกันเส้นที่เขียนสัมผัสกันคือเส้นตามข้อใด

ก. เส้นความโตยอดฟัน

ค. เส้นความโตโคนฟัน

ข. เส้นความโตวงกลมพิตช์

ง. ไม่มีเส้นใด

15. ในการเขียนแบบสปริงต้องเขียนตามข้อใด

ก. เขียนภาพฉายที่หน้าตัดสปริงที่ปลายทั้ง 2 ข้าง 2-3 ขด

ข. เขียนภาพฉายตามปกติ

ค. เขียนภาพตัดที่หน้าตัดสปริงที่ปลายทั้ง 2 ข้าง 2-3 ขด

ง. เขียนภาพตัดที่หน้าตัดลวดสปริง

16. หากเพลลาโต 30 มม. หน้าตัดของลิ้ม ตามมาตรฐาน DIN 6885(1968-08) สูงเท่าไร

ก. 6 X 6 มม.

ค. 6 X 8 มม.

ข. 8 X 7 มม.

ง. 10 X 8 มม.